



| بيانات العميل والسيارة | | | |
|-------------------------|--------------|------------|---------------------|
| MG ZS 2019 2nd Category | | | موديل السيارة |
| 99435 | قراءة العداد | أحمر | اللون |
| لا يوجد | حظر البيع | لا يوجد | توكيلات |
| الشقوق | المرور | 2025-09-03 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4 | عدد السلندرات | HATCHBACK | نوع الهيكل |
| لا يوجد | التربو | 1500 | سعة المحرك |
| 4 | عدد الايرياج | بنزين | نوع الوقود |
| أوتو 4 سرعات | نوع الفتيس | لا يوجد | فتحة سقف |
| 5 | عدد المقاعد | ✓ ABS/EBD/ESP | نظام الفرامل والالتزان الالكتروني |
| ✓ حساسات خلفية | نظام مساعدة الركن | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك |
| لا يوجد | الدوارة عن بعد | لا يوجد | نظام تحديد المسار |
| ✓ جلد أصلي | نوع الفرش | ✓ ريموت | دخول السيارة |
| 17 | مقاس الجنوط | ✓ الومونيوم سبور | الجنوط |
| ✓ start زرار | مفتاح التشغيل | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي |
| لا يوجد | سخانات في الكراسي | لا يوجد | كراسي كهرباء |
| ✓ يوجد | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد | كراسي ماساج |
| لا يوجد | فتح الشنطة اوتوماتيك | ✓ 8 بوصة | شاشة في التابلوه |
| ✓ يوجد | مثبت /محدد سرعة | لا يوجد | مرايات ضم |

| ملخص حالة السيارة | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة | حالة الميكانيكا | ● رش في بعض أجزاء السيارة | حالة البودي الخارجي |
| ● بحالة ممتازة | حالة العفشة | ● فبريكة بالكامل | حالة البودي الداخلي |
| ● بحالة ممتازة | حالة الكهرباء | ● لا يوجد ملاحظات | حالة الشاسية |
| ● بحالة ممتازة | حالة التكييف | ● بحاله مقبولة | حالة الجنوط والكاوتش |
| ● بحالة جيدة جدا | حالة الصالون | ● بحالة جيدة جدا | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| الكبوت | ● فبريكة (خرايش) | الاكصدام الأمامي | ● رش بدون معجون (خرايش) |
| السقف | ● فبريكة (خرايش) | الاكصدام الخلفي | ● فبريكة (خرايش) |
| باب الشنطة | ● فبريكة (خرايش) | شبكة أمامية | ● لا يوجد ملاحظات |
| الرفرف الأمامي يمين | ● فبريكة (خرايش) | الرفرف الأمامي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| قائم خارجي أمامي يمين | ● فبريكة (خرايش) | قائم خارجي أمامي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرايش) | الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| الباب الخلفي يمين | ● فبريكة (خرايش) | الباب الخلفي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| قائم خارجي خلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي خلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الرفرف الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | الرفرف الخلفي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| العتب السفلي يمين | ● فبريكة (خرايش) | العتب السفلي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| مراية الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرايش) | مراية الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الباب الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الكبوت | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الشنطة | ● فبريكة بالكامل |
| ملاحظات أخرى | تم تركيب عتب فيبر جانبي | | |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى | | | |
| زجاج البانوراما | ● بحالة جيدة | زجاج فتحة السقف | ● لا يوجد |
| زجاج السيارة الأمامي | ● تم التغيير | زجاج السيارة الخلفي | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب أمامي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب أمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب خلفي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب خلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| شراعات خلفية | ● بحالة جيدة | شراعات أمامية | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الأمامي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الأمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الخلفي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الخلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| كشافات شبورة أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات شبورة خلفي | ● بحالة جيدة |
| كشافات إشاره أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات إشاره خلفي | ● بحالة جيدة |
| سيستم مياة مساحات | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب | ● متآكل |
| مساحات الزجاج الأمامي | ● بحاله جيدة | مساحة الزجاج الخلفي | ● بحالة جيدة |
| ملاحظات أخرى | | | |

حالة البودي الداخلي و الشاسية

| | | | بودي داخلي |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة (خرايش) | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة (خرايش) |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم | ● فبريكة (خرايش) | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة (خرايش) |
| دواخل وأرضية الشنطة | ● فبريكة بالكامل | ستارة شنطة خلفية | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد | ● لا يوجد ملاحظات | | |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | شاسيه |
| بطاحة أمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | بطاحة أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الشاسيه الأمامي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة | ● لا يوجد ملاحظات |
| | | | ملاحظات أخرى |

| حالة الصالون | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة | مفتاح زجاج أمامي يمين | ● تعمل بكفاءة |
| مفتاح زجاج خلفي يمين | ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي شمال | ● يعمل بكفاءة |
| الكونتاكت | ● يعمل بكفاءة | مفتاح فتحة السقف | ● لا يوجد |
| مفتاح الأنوار | ● يعمل بكفاءة | السنتر لوك | ● يعمل بكفاءة |
| لوحة العدادات | ● تعمل بكفاءة | مفتاح المساحات | ● يعمل بكفاءة |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة | ● يعمل بكفاءة | التابلوه | ● بحاله جيده |
| سماعات كاسيت أمامية | ● تعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية | ● يعمل بكفاءة |
| أنوار أمامية | ● تعمل بكفاءة | أنوار خلفية | ● تعمل بكفاءة |
| حساسات الركن | ● يعمل بكفاءة | كاميرات | ● لا يوجد |
| مرايات الضم | ● لا يوجد | الكلاكس | ● يعمل بكفاءة |
| تبريد التكييف | ● جيد | سويتشات التكييف | ● تعمل بكفاءة |
| هوايات التكييف | ● بحالة جيده | الكونسول الوسط | ● بحاله جيده |
| الطارة / الدركسيون | ● لا يوجد ملاحظات | أحزمة الأمان | ● تعمل بكفاءة |
| فرش الباب الأمامي يمين | ● بحاله جيده | فرش الباب الأمامي شمال | ● بحاله جيده |
| فرش الباب الخلفي يمين | ● بحاله جيده | فرش الباب الخلفي شمال | ● بحاله جيده |
| فرش كرسي أمامي يمين | ● بحاله جيده | فرش كرسي أمامي شمال | ● بحاله جيده |
| فرش كنبه خلفي | ● بحاله جيده | فرش السقف | ● يحتاج تنظيف فقط |
| فيبر قائم أمامي يمين | ● قطع /كسر /شرح /تلف | فيبر قائم أمامي شمال | ● بحاله جيده |
| فيبر قائم وسط يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم وسط شمال | ● بحاله جيده |
| فيبر قائم خلفي يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم خلفي شمال | ● بحاله جيده |
| شماسات أمامية | ● بحاله جيده | مراية الزجاج الأمامي | ● بحاله جيده |
| مقبض يد السقف أمامي يمين | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● لا يوجد |
| مقبض يد السقف خلفي يمين | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف خلفي شمال | ● بحاله جيده |
| ملاحظات أخرى | | | |

| حالة الميكانيكا | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | كشف مرئي (المحرك والحوض) | |
| حالة المحرك المرئية | ● طبيعي | مستوى زيت المحرك | ● أقل من الطبيعي | |
| لون زيت المحرك | ● بترولي | لون العادم | ● لا يوجد | |
| حالة الفتييس المرئية | ● طبيعي | حالة التربو المرئية | ● لا يوجد | |
| حالة التوريددو | ● جيدة | حالة ضفيرة الكهرباء | ● جيدة | |
| | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | كفاءة المحرك | |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| كبس المحرك% | 0.00 | | كفاءة المحرك | ● لا يحتاج للكبس |
| ملاحظات كفاءة المحرك | | لم يتم الكبس | | |
| | | الفتيس / علبة التروس | | |
| حركة عصاية الفتيس | طبيعي | | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات | ● لا يوجد | | | |
| ملاحظات أخرى | | | | |
| دورة التبريد | | | | |
| مستوى سائل التبريد | ● طبيعي | حالة سائل التبريد | ● سائل تبريد أحمر نظيف | |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير | ● طبيعي | حالة الرادياتير | ● طبيعي | |
| حالة مروحة التبريد | ● طبيعي | | | |
| ملاحظات أخرى | | | | |
| بنود الصيانة الدورية | | | | |
| حالة سيور المجموعة الخارجية | ● جيدة | | صوت من المجموعة الخارجية | ● لا يوجد |
| فلتر الهواء | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | | نوع البوجيهات | ● لم يتم الفك |
| لون وحالة البوجيهات | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | | | |
| ملاحظات أخرى | | | | |

| حالة العفشة و الفرامل | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | العفشة ونقل الحركة |
| ● بحاله جيده | مساعدين خلفي | ● بحاله جيده | مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيده | علبة الدركسيون/سكاترا | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيده | ذراع الميزان | ● لا يوجد | مسامير الميزان |
| ● بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي | ● لا يوجد | مقصات أمامي علوي |
| ● بحالة جيده | دنجل / مقصات خلفي | ● لا يوجد | علبة نقل الحركة |
| ● طبيعي | بلي عجل خلفي | ● طبيعي | بلي عجل أمامي |
| ● بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده | قاعدة محرك يمين |
| ● بحالة جيده | قاعدة / شداد فتييس خلفية | ● لا يوجد | قاعدة / شداد فتييس أمامية |
| ● لا يوجد | عامود الكرمان | ● بحالة جيده | قنطرة العفشة |
| ● لا يوجد | كبالن خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية |
| ● لا يوجد | اكسات خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية |
| ● لا يوجد | كرونة خلفية | ● لا يوجد | كرونة أمامية |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | الفرامل |
| ● شفة | حالة طنابير الفرامل الأمامية | ● ~50% | حالة تيل الفرامل الأمامية |
| ● 50% | حالة تيل الفرامل الخلفية | ● مانيوال (جيده) | فرامل اليد |
| ● لا يوجد | أصوات مع دوسة الفرامل | ● جديدة | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
| | | | ملاحظات أخرى |

| حالة الكهرباء | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | كشف جهاز الاعطال |
| | | ● لا يوجد | أعطال المحرك |
| | | | ملاحظات اعطال المحرك |
| | | ● لا يوجد | أعطال الفتييس |
| | | | ملاحظات أعطال الفتييس |
| | | ● لا يوجد | أعطال الايرياج |
| | | | ملاحظات أعطال الايرياج |
| | | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات مع الدواره |
| ● طبيعي | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت |
| ● طبيعي | أصوات مع الدواره | ● طبيعي | سرعة الدواره |
| | | | ملاحظات أخرى |

| الجنوط والكاوتش | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| حالة الجنوط الأمامية | ● تجريحات بسيطة | حالة الكاوتش الأمامي | ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات |
| حالة الجنوط الخلفي | ● تجريحات بسيطه | حالة الكاوتش الخلفي | ● بحالة جيدة |
| حالة جنط الاستبن | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبن | ● بحالة جيدة |
| نوع الكاوتش | تيوبليس | | |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش | | | |

| البطارية وشحن الدينامو | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية | ● جيدة | | |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو | | | |

| الملحقات | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| العدة وأدوات الأمان | ● متوفرة (بحالة جيدة) | كتالوج السيارة | ● لا يوجد |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة | كتيب الضمان | ● لا يوجد |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● لا يوجد | فواتير الصيانة | ● يوجد جميع الفواتير |

| تجربة القيادة | |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة | |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة | |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف | |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات | |
| ملاحظات تجربة القيادة | |

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE

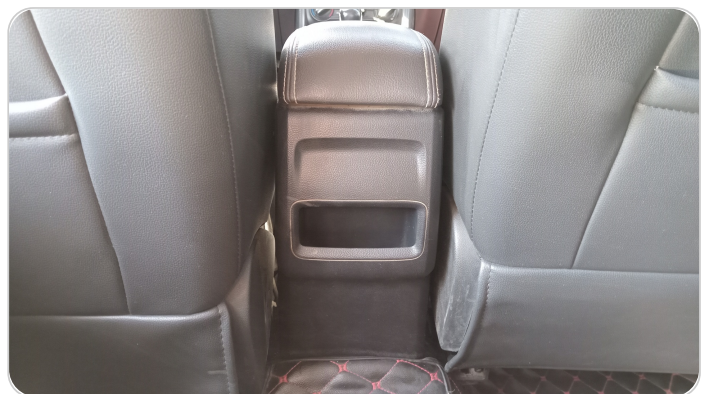

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



السقف : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرايش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرايش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرايش)



الاكصدام الأمامي : رش بدون معجون (خرايش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرايش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرايش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرايش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



فيبر قائم أمامي يمين : قطع /كسر /شرح /تلف



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الامامي : رش بدون معجون (خرابيش)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة