



بيانات العميل والسيارة			
Renault Sandero 2016 1st Category			موديل السيارة
174091	قراءة العداد	فضي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	2 توكيل	توكيلات
6 أكتوبر	المرور	2025-05-22	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	HATCHBACK	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتييس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
15	مقاس الجنوط	حديد عادي	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرايش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرايش - خبطات)
السقف	● فبريكة (الدهان متآكل)	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرايش)
باب الشنطة	● فبريكة (الدهان متآكل)	شبكة أمامية	● شرخ / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (سمكره على البارد)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (الدهان متآكل)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (الدهان متآكل)
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرايش - خبطات)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (صدمة كبيرة)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى			
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد
كشافات إشارة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشارة خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● لا يعمل (يحتاج تكويد)	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● لم يتم الكشف	سماعة كاسيت خلفية	● لم يتم الكشف
أنوار أمامية	● فصل جزئي (كشاف شمال)	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● قطع /كسر / شرخ /تلف
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● قطع /كسر /شرخ /تلف	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر / شرخ /تلف
فرش كنبه خلفي	● قطع /كسر /شرخ /تلف	فرش السقف	● قطع /كسر /شرخ /تلف
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	يوجد جراب جلد علي الطاره - الكاسيت يحتاج تكويد للكشف عليه + الكشف على السماعات الاماميه والخلفيه		

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● آثار فك وتركيب وأعمال إصلاح	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتيس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● لا يوجد	
حالة التوربيدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
200	190	190	200	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
210	210	210	210	
كبس المحرك%	92.86		كفاءة المحرك	● 100% ~ 90%
ملاحظات كفاءة المحرك	لا يوجد ملاحظات			
			الفتيس / علبة التروس	
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد	
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● نيكل	
لون وحالة البوجيهات	● رمادي - بني فاتح			
ملاحظات أخرى	يوجد تسريب زيت من غطاء تاكيات المحرك			

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكرمان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة
فرامل اليد	● مانيوال (جيدة)	حالة تيل الفرامل الخلفية	● لم يتم الكشف
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● لم يتم الكشف	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الاستبن	● تشققات/قطع بسيط
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER




ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN

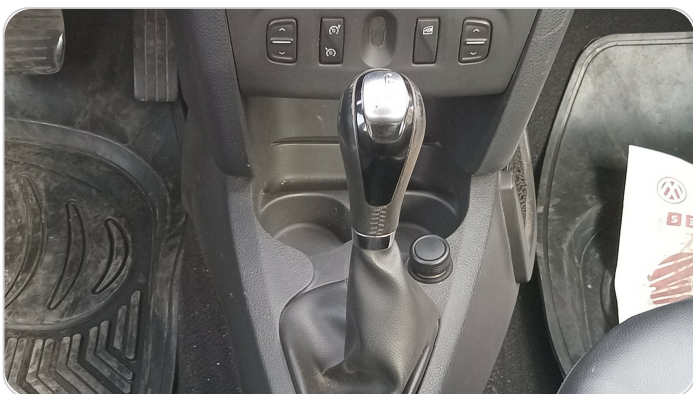


CONSOLE

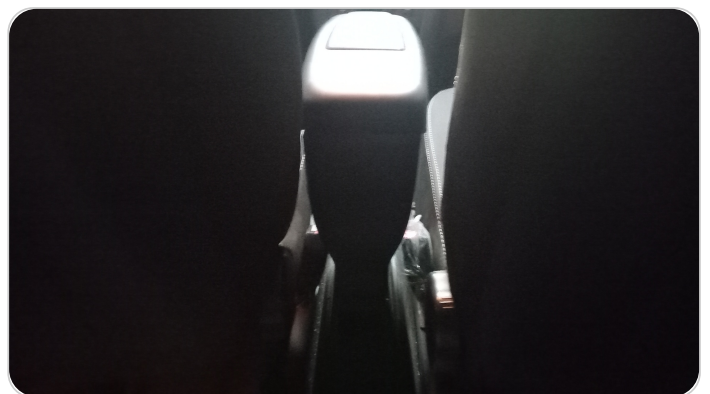

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

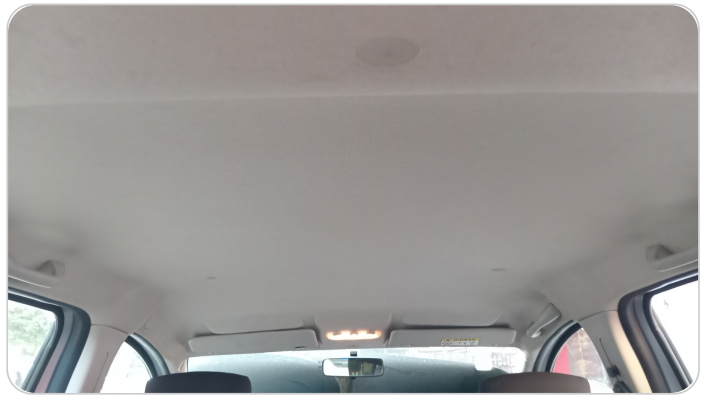

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE




FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE

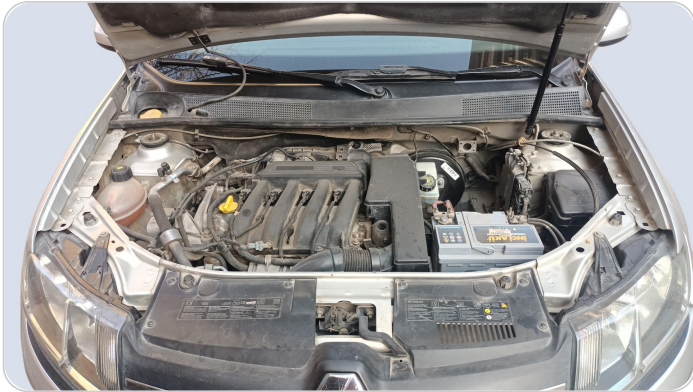

ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرايش)



السقف : فبريكة (الدهان متاكل)



باب الشنطة : فبريكة (الدهان متاكل)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (الدهان متآكل)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (صدمة كبيرة)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



فرش كرسي أمامي شمال : قطع /كسر / شرخ /تلف



فرش كنبه خلفي : قطع /كسر /شرخ /تلف



الكونسول الوسط : قطع /كسر / شرخ /تلف



فرش كرسي أمامي يمين : قطع /كسر /شرخ /تلف



فرش السقف : قطع /كسر /شرخ /تلف



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



حالة الكاوتش الاستين : تشققات/قطع بسيط



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة

سماعات كاسيت أمامية : تلف (جميع السماعات)

سماعة كاسيت خلفية : تلف (جميع السماعات)