



| بيانات العميل والسيارة | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Renault Megane 2021 1st Category | | | موديل السيارة |
| 107572 | قراءة العداد | موكا | اللون |
| لا يوجد | حظر البيع | لا يوجد | توكيلات |
| الأميرية | المرور | 2025-01-18 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 4 | عدد السلندرات | SEDAN | نوع الهيكل |
| لا يوجد | التربو | 1600 | سعة المحرك |
| 2 | عدد الايرياج | بنزين | نوع الوقود |
| CVT | نوع الفتيس | لا يوجد | فتحة سقف |
| 5 | عدد المقاعد | ✓ ABS/EBD/ESP | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| ✓ | حساسات خلفية | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك |
| لا يوجد | الدوارة عن بعد | لا يوجد | نظام تحديد المسار |
| جلد + قماش مخمل أصلي ✓ | نوع الفرش | ✓ ريموت | دخول السيارة |
| 16 | مقاس الجنوط | حديد عادي | الجنوط |
| مفتاح | مفتاح التشغيل | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي |
| لا يوجد | سخانات في الكراسي | لا يوجد | كراسي كهرباء |
| ✓ | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد | كراسي ماساج |
| لا يوجد | فتح الشنطة اوتوماتيك | لا يوجد | شاشة في التابلوه |
| ✓ | مثبت /محدد سرعة | لا يوجد | مرايات ضم |

| ملخص حالة السيارة | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة | حالة الميكانيكا | ● فبريكة (يوجد ملاحظات) | حالة البودي الخارجي |
| ● بحالة ممتازة | حالة العفشة | ● فبريكة بالكامل | حالة البودي الداخلي |
| ● بحالة ممتازة | حالة الكهرباء | ● لا يوجد ملاحظات | حالة الشاسية |
| ● بحالة ممتازة | حالة التكييف | ● بحالة سيئة | حالة الجنوط والكاوتش |
| ● بحالة جيدة | حالة الصالون | ● بحالة ممتازة | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| الكبوت | ● فبريكة (خرايش - خبطات) | الاكصدام الأمامي | ● فبريكة (خرايش - خبطات) |
| السقف | ● فبريكة (خرايش) | الاكصدام الخلفي | ● فبريكة (خرايش - خبطات) |
| باب الشنطة | ● فبريكة (خرايش) | شبكة أمامية | ● شرح / كسر |
| الرفرف الأمامي يمين | ● فبريكة (خرايش) | الرفرف الأمامي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| قائم خارجي أمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرايش - خبطات) | الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرايش - خبطات) |
| الباب الخلفي يمين | ● فبريكة (خرايش) | الباب الخلفي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| قائم خارجي خلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي خلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الرفرف الخلفي يمين | ● فبريكة (خرايش - خبطات) | الرفرف الخلفي شمال | ● فبريكة (خرايش - خبطات) |
| العتب السفلي يمين | ● فبريكة (خرايش - خبطات) | العتب السفلي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مراية الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرايش) | مراية الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرايش) |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الباب الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الكبوت | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الشنطة | ● فبريكة بالكامل |
| ملاحظات أخرى | فقد في طبة اكصدام امامي | | |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى | | | |
| زجاج البانوراما | ● لا يوجد | زجاج فتحة السقف | ● لا يوجد |
| زجاج السيارة الأمامي | ● بحالة جيدة | زجاج السيارة الخلفي | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب أمامي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب أمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب خلفي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب خلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| شراعات خلفية | ● بحالة جيدة | شراعات أمامية | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الأمامي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الأمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الخلفي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الخلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| كشافات شبورة أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات شبورة خلفي | ● بحالة جيدة |
| كشافات إشاره أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات إشاره خلفي | ● بحالة جيدة |
| سيسستم مياة مساحات | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب | ● جيد |
| مساحات الزجاج الأمامي | ● بحاله جيدة | مساحة الزجاج الخلفي | ● بحالة جيدة |
| ملاحظات أخرى | | | |

حالة البودي الداخلي و الشاسية

| | | | بودي داخلي |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ● فبريكة بالكامل | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة بالكامل | دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم |
| ● فبريكة بالكامل | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل | دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم |
| ● لا يوجد ملاحظات | ستارة شنطة خلفية | ● فبريكة بالكامل | دواخل وأرضية الشنطة |
| ● لا يوجد ملاحظات | | | حامل طقم التبريد |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | شاسيه |
| ● فبريكة بالكامل | بطاحة أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل | بطاحة أمامي يمين |
| ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الأمامي |
| ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة | ● لا يوجد ملاحظات | الصدر الأمامي |
| | | | ملاحظات أخرى |

حالة الصالون

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| ● تعمل بكفاءة | مفتاح زجاج أمامي يمين | ● تعمل بكفاءة | لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية |
| ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي شمال | ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي يمين |
| ● لا يوجد | مفتاح فتحة السقف | ● يعمل بكفاءة | الكونتاكت |
| ● يعمل بكفاءة | السنتر لوك | ● يعمل بكفاءة | مفتاح الأنوار |
| ● يعمل بكفاءة | مفتاح المساحات | ● تعمل بكفاءة | لوحة العدادات |
| ● بحاله جيده | التابلوه | ● يعمل بكفاءة | الكاسيت / الراديو / الشاشة |
| ● يعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية | ● تعمل بكفاءة | سماعات كاسيت أمامية |
| ● تعمل بكفاءة | أنوار خلفية | ● تعمل بكفاءة | أنوار أمامية |
| ● لا يوجد | كاميرات | ● يعمل بكفاءة | حساسات الركن |
| ● يعمل بكفاءة | الكلاكس | ● لا يوجد | مرايات الضم |
| ● تعمل بكفاءة | سويتشات التكييف | ● جيد | تبريد التكييف |
| ● قطع /كسر / شرخ /تلف | الكونسول الوسط | ● بحالة جيده | هوايات التكييف |
| ● تعمل بكفاءة | أحزمة الأمان | ● متأكله | الطارة / الدركسيون |
| ● بحاله جيده | فرش الباب الأمامي شمال | ● بحاله جيده | فرش الباب الأمامي يمين |
| ● بحاله جيده | فرش الباب الخلفي شمال | ● بحاله جيده | فرش الباب الخلفي يمين |
| ● قطع /كسر / شرخ /تلف | فرش كرسي أمامي شمال | ● بحاله جيده | فرش كرسي أمامي يمين |
| ● قطع /كسر /شرخ /تلف | فرش السقف | ● بحاله جيده | فرش كنبه خلفي |
| ● بحاله جيده | فيبر قائم أمامي شمال | ● بحاله جيده | فيبر قائم أمامي يمين |
| ● بحاله جيده | فيبر قائم وسط شمال | ● بحاله جيده | فيبر قائم وسط يمين |
| ● بحاله جيده | فيبر قائم خلفي شمال | ● بحاله جيده | فيبر قائم خلفي يمين |
| ● بحاله جيده | مراية الزجاج الأمامي | ● بحاله جيده | شماسات أمامية |
| ● لا يوجد | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف أمامي يمين |
| ● بحاله جيده | مقبض يد السقف خلفي شمال | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف خلفي يمين |
| | | | ملاحظات أخرى |

| حالة الميكانيكا | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | كشف مرئي (المحرك والحوض) | |
| حالة المحرك المرئية | ● طبيعي | مستوى زيت المحرك | ● أقل من الطبيعي | |
| لون زيت المحرك | ● بترولي | لون العادم | ● لا يوجد | |
| حالة الفتييس المرئية | ● طبيعي | حالة التربو المرئية | ● لا يوجد | |
| حالة التوريددو | ● جيدة | حالة ضفيرة الكهرباء | ● جيدة | |
| | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | كفاءة المحرك | |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| كبس المحرك% | 0.00 | | كفاءة المحرك | ● لا يحتاج للكبس |
| ملاحظات كفاءة المحرك | | لم يتم الكبس | | |
| | | | الفتيس / علبة التروس | |
| حركة عصاية الفتيس | طبيعي | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي | |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات | ● لا يوجد | | | |
| | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | دورة التبريد | |
| مستوى سائل التبريد | ● طبيعي | حالة سائل التبريد | ● سائل تبريد أحمر نظيف | |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير | ● طبيعي | حالة الرادياتير | ● طبيعي | |
| حالة مروحة التبريد | ● طبيعي | | | |
| | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | بنود الصيانة الدورية | |
| حالة سيور المجموعة الخارجية | ● جيدة | | صوت من المجموعة الخارجية | ● لا يوجد |
| فلتر الهواء | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | | نوع البوجيهات | ● لم يتم الفك |
| لون وحالة البوجيهات | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | | | |
| | | | ملاحظات أخرى | |

| حالة العفشة و الفرامل | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | العفشة ونقل الحركة |
| ● بحاله جيده | مساعدين خلفي | ● بحاله جيده | مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيده | علبة الدركسيون/سكاترا | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي |
| ● تشققات (كاوتش الميزان) | ذراع الميزان | ● لا يوجد | مسامير الميزان |
| ● بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي | ● لا يوجد | مقصات أمامي علوي |
| ● بحالة جيده | دنجل / مقصات خلفي | ● لا يوجد | علبة نقل الحركة |
| ● طبيعي | بلي عجل خلفي | ● طبيعي | بلي عجل أمامي |
| ● بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده | قاعدة محرك يمين |
| ● خفيفة | قاعدة / شداد فتييس خلفية | ● لا يوجد | قاعدة / شداد فتييس أمامية |
| ● لا يوجد | عامود الكرمان | ● بحالة جيده | قنطرة العفشة |
| ● لا يوجد | كبالن خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية |
| ● لا يوجد | اكسات خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية |
| ● لا يوجد | كرونة خلفية | ● لا يوجد | كرونة أمامية |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | الفرامل |
| ● جديده | حالة طنابير الفرامل الأمامية | ● ~25% | حالة تيل الفرامل الأمامية |
| ● جديد | حالة تيل الفرامل الخلفية | ● مانيوال (جيدة) | فرامل اليد |
| ● لا يوجد | أصوات مع دوسة الفرامل | ● جديدة | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
| | | | ملاحظات أخرى |

| حالة الكهرباء | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | كشف جهاز الاعطال |
| | | ● لا يوجد | أعطال المحرك |
| | | | ملاحظات اعطال المحرك |
| | | ● لا يوجد | أعطال الفتييس |
| | | | ملاحظات أعطال الفتييس |
| | | ● لا يوجد | أعطال الايرياج |
| | | | ملاحظات أعطال الايرياج |
| | | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات مع الدواره |
| ● طبيعي | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت |
| ● طبيعي | أصوات مع الدواره | ● طبيعي | سرعة الدواره |
| | | | ملاحظات أخرى |

| الجنوط والكاوتش | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| حالة الجنوط الأمامية | ● تجريحات بسيطة | حالة الكاوتش الأمامي | ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات |
| حالة الجنوط الخلفي | ● تجريحات بسيطه | حالة الكاوتش الخلفي | ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات |
| حالة جنط الاستبن | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبن | ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات |
| نوع الكاوتش | تيوبليس | | |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش | | | |

| البطارية وشحن الدينامو | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية | ● جيدة | | |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو | | | |

| الملحقات | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| العدة وأدوات الأمان | ● متوفرة (بحالة جيدة) | كتالوج السيارة | ● موجود |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة | كتيب الضمان | ● لا يوجد |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● موجود (لم يتم التجربة) | فواتير الصيانة | ● يوجد بعض فواتير |

| تجربة القيادة | |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة | |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة | |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف | |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات | |
| ملاحظات تجربة القيادة | |

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES




DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش - خبطات)

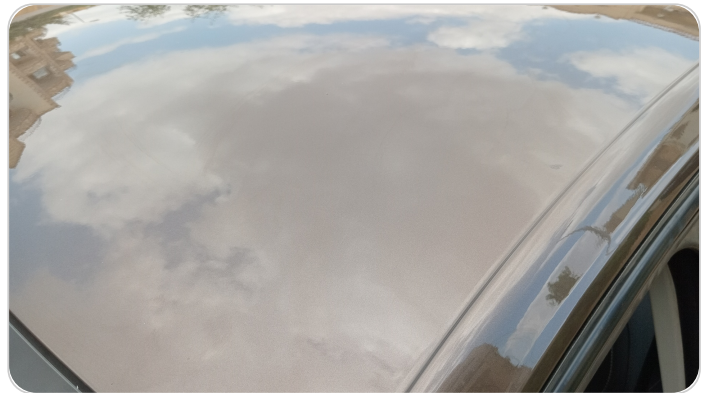

السقف : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرايش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرايش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرايش - خبطات)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايش)



فرش كرسي أمامي شمال : قطع /كسر / شرخ /تلف



الكونسول الوسط : قطع /كسر / شرخ /تلف



فرش السقف : قطع /كسر /شرخ /تلف



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الامامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الطارة : متاكله




العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)




حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)

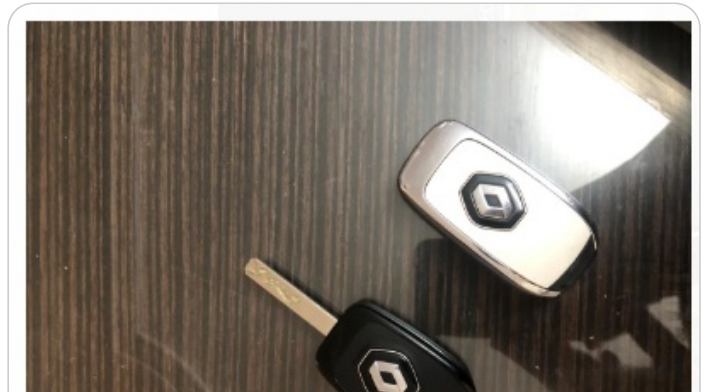

الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)

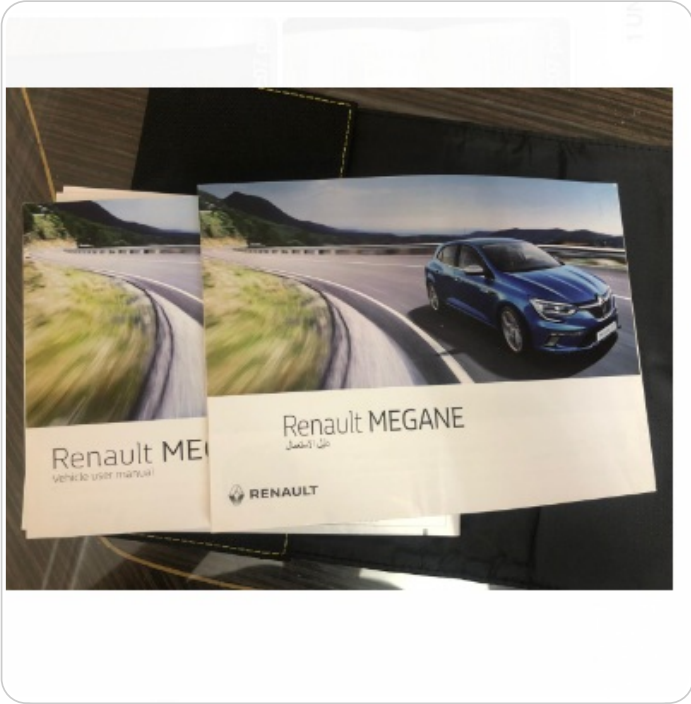

كتالوج السيارة : موجود