



بيانات العميل والسيارة			
Kia Carens 2015 1st Category			موديل السيارة
96857	قراءة العداد	رمادي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
6 أكتوبر	المرور	2027-06-12	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
1	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتييس	لا يوجد	فتحة سقف
7	عدد المقاعد	✓ ABS	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
16	مقاس الجنوط	حديد عادي	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (صدمة كبيرة)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (صدمة كبيرة)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (صدمة كبيرة)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى			
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● شروخ أو كسور	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● الباقة مصفوفة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد
كشافات إشارة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشارة خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● الكاوتش ناشف	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● بها خدوش	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش الباب الخلفي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الخلفي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كرسي أمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر / شرخ /تلف
فرش كنبه خلفي	● تحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● قطع /كسر /شرخ /تلف
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا					
			كشف مرئي (المحرك والحوض)		
طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي	حالة المحرك المرئية		
لا يوجد	لون العادم	بترولي	لون زيت المحرك		
لا يوجد	حالة التربو المرئية	طبيعي	حالة الفتييس المرئية		
جيدة	حالة ضفيرة الكهرياء	جيدة	حالة التوريددو		
			ملاحظات أخرى		
			كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2					
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2					
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك%	
			ملاحظات كفاءة المحرك		
			الفتيس / علبة التروس		
طبيعي	علامات عصاية الفتييس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتييس		
		لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات		
		ملاحظات أخرى			
		دورة التبريد			
سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد		
طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير		
		طبيعي	حالة مروحة التبريد		
		ملاحظات أخرى			
		بنود الصيانة الدورية			
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية		
لم يتم الفك	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء		
		يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات		
		ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
تشققات / قطع (الجلب)	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العمل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العمل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE

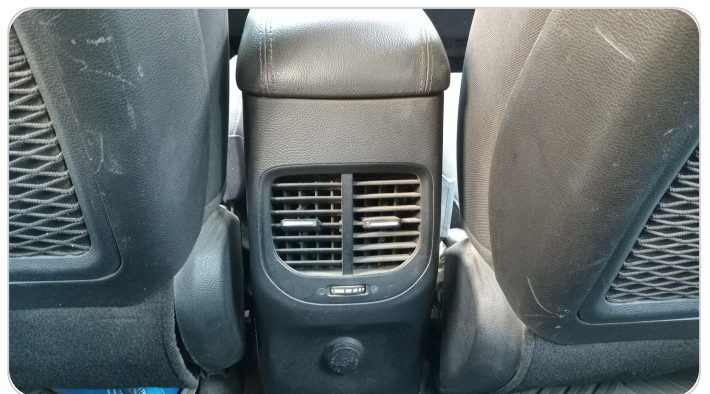

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



فرش كرسي أمامي شمال : قطع / كسر / شرخ / تلف



فرش السقف : قطع / كسر / شرخ / تلف



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (صدمة كبيرة)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (صدمة كبيرة)



مرآة الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (صدمة كبيرة)



العتب السفلي شمال : فبريكة (صدمة كبيرة)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (صدمة كبيرة)



الطاره : بها خدوش



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



مقصات أمامي سفلي : تشققات / قطع (الجلب)



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة