



بيانات العميل والسيارة			
Peugeot 3008 2019 2nd Category			موديل السيارة
188318	قراءة العداد	أحمر	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
النزهة	المرور	2025-01-05	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد + قماش مخمل أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
18	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة جيدة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي

الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● الدهان / النيكل (متآكل)
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● كسر في الغطاء	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	دهان السيارة متآكل في (الكبوت والاجزاء العلويه من الرفارف والابواب) - خبطات في فيبر السفلي للابواب		

حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● شروخ أو كسور	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	فقد في غطاء قربه المساحات		

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى
اعوجاج في شاسيه اكصدام امامي			

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● قطع /كسر / شرح /تلف	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● متأكله	الطارة / الدرکسيون
● قطع/كسر /شرح /تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع / كسر / شرح / تلف	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● قطع /كسر / شرح /تلف	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر /شرح /تلف	فرش كرسي أمامي يمين
● قطع /كسر /شرح /تلف	فرش السقف	● تحتاج تنظيف فقط	فرش كنبه خلفي
● قطع /كسر /شرح /تلف	فيبر قائم أمامي شمال	● قطع /كسر /شرح /تلف	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى
فقد في غطاء الولاة الخلفيه - يوجد صوت خشونه جهه بلاور التكييف			

حالة الميكانيكا

			كشّف مرئي (المحرك والحوض)	
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية	
● لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك	
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتيس المرئية	
● جيدة	حالة ضفيرة الكهرياء	● جيدة	حالة التوربيدو	
تم تغيير صدر امامي فيبر (فك وتركيب)			ملاحظات أخرى	
كفاءة المحرك				
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
	150	150	140	130
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
	160	160	160	160
● 85% ~ 89%	كفاءة المحرك	89.06	كبس المحرك %	
لا يوجد ملاحظات			ملاحظات كفاءة المحرك	
الفتيس / علبة التروس				
طبيعي ●	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس	
		● لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات	
			ملاحظات أخرى	
دورة التبريد				
● سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي ●	مستوى سائل التبريد	
طبيعي ●	حالة الرادياتير	طبيعي ●	حالة دورة التبريد خارج الردياتير	
		طبيعي ●	حالة مروحة التبريد	
			ملاحظات أخرى	
بنود الصيانة الدورية				
● خشونة / ونة مستمرة	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية	
● اريديوم	نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء	
		● رمادي - بني فاتح	لون وحالة البوجيهات	
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● جديد (تم التغيير قريباً)	مساعدين أمامي
● صوت من العلبة مع المطبات	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● تشققات (كاوتش الميزان)	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● جديد (تم التغيير قريباً)	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
تيش الميزان جديد (تم التغيير, قريباً)			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● اقل من 25%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرياء

			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاك
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● النفشة متآكلة	حالة الكاوتش الأمامي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الاستين	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستين
		تيوبليس	نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط و الكاوتش

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت/المفتاح الاضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL




L 90

KARCEL



R 90

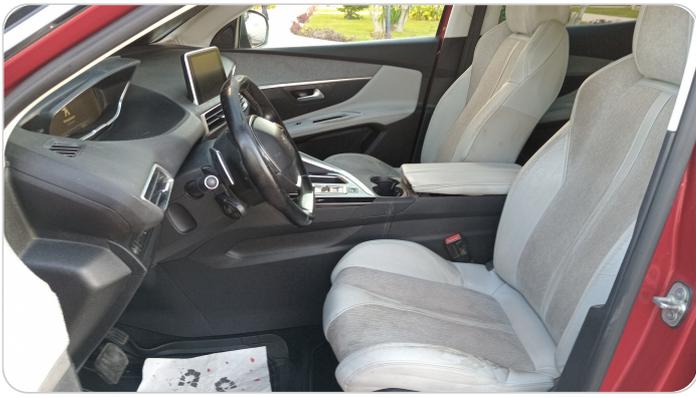

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرايش - خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرايش - خبطات)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرايش)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرايش)



الكصدام الأمامي : فبريكة (خرايش - خبطات)



شبكة أمامية : الدهان / النيكل (متآكل)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرايش - خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : كسر في الغطاء



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



فرش كرسي أمامي شمال : قطع / كسر / شرخ / تلف



الكونسول الوسط : قطع / كسر / شرخ / تلف



فرش الباب الأمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف



فرش كرسي أمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف



فرش السقف : قطع / كسر / شرخ / تلف



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الأمامي : النقشة متآكلة



الطاره : متاكله



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



فيبر قائم أمامي شمال : قطع / كسر / شرخ / تلف



فيبر قائم أمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف