



بيانات العميل والسيارة			
Renault Megane 2020 2nd Category			موديل السيارة
88514	قراءة العداد	كحلي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
العجوزة	المرور	2027-01-20	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓	فردى	1200	سعة المحرك
6	عدد الابرماج	بنزين	نوع الوقود
DCT	نوع الفتيس	✓	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓	حساسات خلفية وكاميرا	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓	جلد + قماش مخمل أصلي	✓	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓	الجنوط
✓	زرار تشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	يوجد	✓	كرسي السائق
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓	شاشة في التابلوه
✓	يوجد	✓	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	● رش بدون معجون
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي شمال	● رش بدون معجون
الرفرف الخلفي يمين	● رش مع معجون (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● رش بدون معجون (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● رش مع معجون
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى			
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● تم تغيير باغة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشارة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشارة خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			



## حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي		
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة (خرايش)	ستارة شنطة خلفية ● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات	
ملاحظات أخرى		
شاسيه		
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال ● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي ● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة ● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى		

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● كسر / فقد في بعض المفاتيح	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع/كسر /شرح /تلف
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	كسر في هوايات تكييف خلفيه		

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتييس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● طبيعي	
حالة التوريددو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
ملاحظات أخرى				
كفاءة المحرك				
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس		
الفتيس / علبة التروس				
حركة عصاية الفتيس	طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
ملاحظات أخرى				
دورة التبريد				
مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد		● طبيعي		
ملاحظات أخرى				
بنود الصيانة الدورية				
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات	● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		
ملاحظات أخرى				

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيده
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● تشققات (كاوتش الميزان)
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيده
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيده
قنطرة العفشة	● بحالة جيده	عامود الكرمان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● اقل من 25%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة + رجة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 25%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● شفة	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● بحالة جيدة
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● موجود
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES






DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)

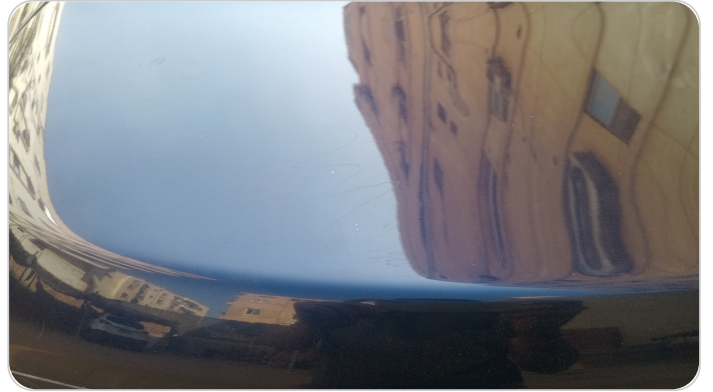

باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)





مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



العتب السفلي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)





مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية : كسر / فقد في بعض المفاتيح



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)




كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة




كتيب الضمان : موجود

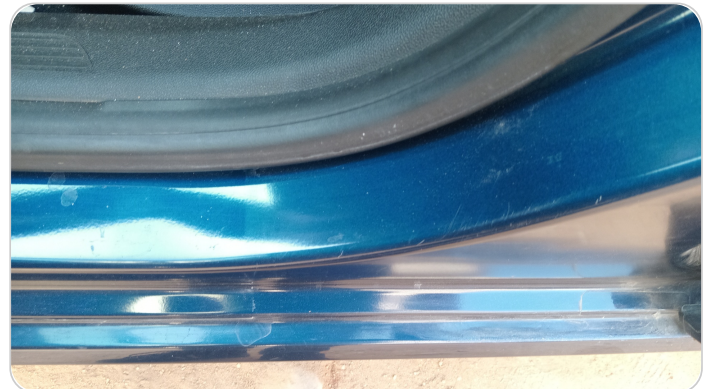


دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)




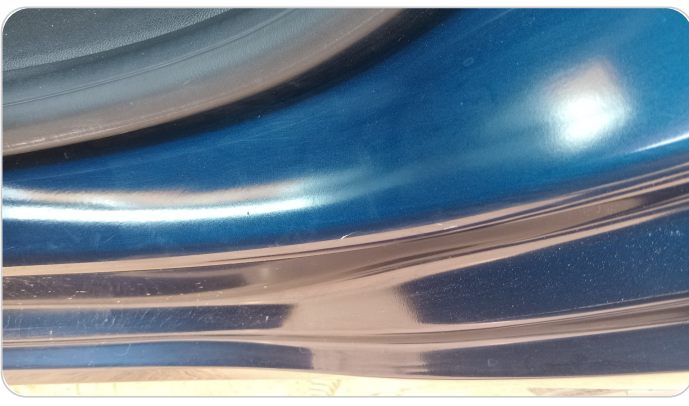


دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)

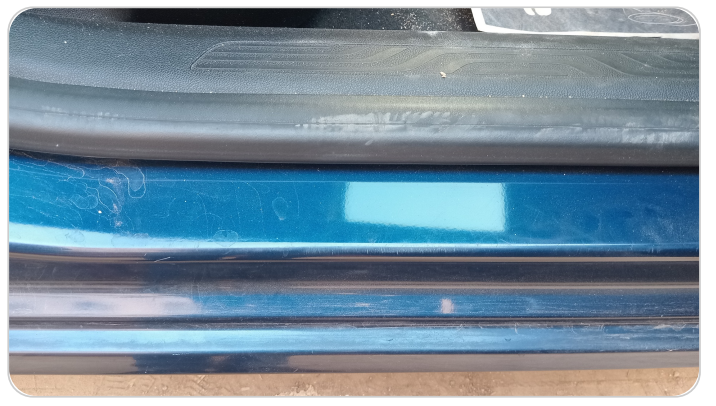

دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)

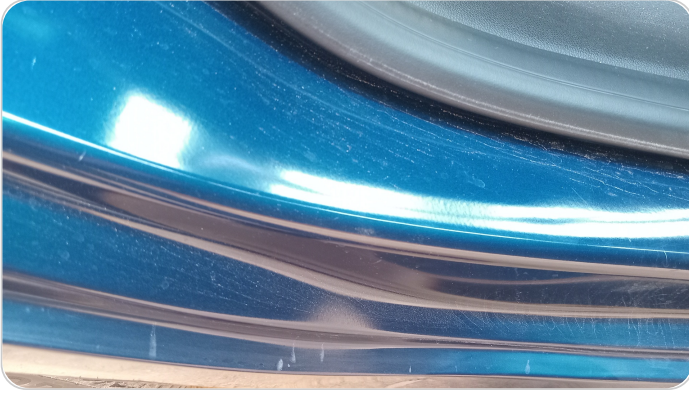

دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)

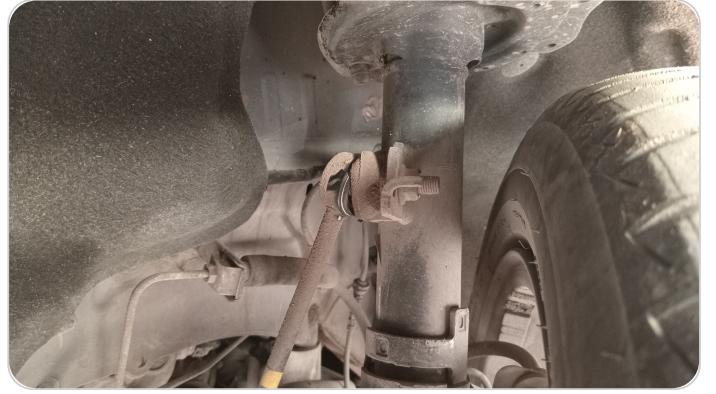

ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة