



| بيانات العميل والسيارة | | | |
|----------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Kia Sportage 2019 Imported | | | موديل السيارة |
| 79671 | قراءة العداد | أبيض | اللون |
| لا يوجد | حظر البيع | توكيل واحد | توكيلات |
| جرجا | المرور | 2025-04-17 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4 | عدد السلندرات | SUV | نوع الهيكل |
| لا يوجد | التربو | 1600 | سعة المحرك |
| 2 | عدد الايرياج | بنزين | نوع الوقود |
| أوتو 6 سرعات | نوع الفتييس | لا يوجد | فتحة سقف |
| 5 | عدد المقاعد | ✓ ABS/EBD | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| لا يوجد | نظام مساعدة الركن | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك |
| لا يوجد | الدوارة عن بعد | لا يوجد | نظام تحديد المسار |
| قماش أصلي | نوع الفرش | ✓ ريموت | دخول السيارة |
| 17 | مقاس الجنوط | ✓ الومونيوم سبور | الجنوط |
| مفتاح | مفتاح التشغيل | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي |
| لا يوجد | سخانات في الكراسي | لا يوجد | كراسي كهرباء |
| ✓ | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد | كراسي ماساج |
| لا يوجد | فتح الشنطة اوتوماتيك | لا يوجد | شاشة في التابلوه |
| لا يوجد | مثبت /محدد سرعة | لا يوجد | مرايات ضم |

| ملخص حالة السيارة | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة | حالة الميكانيكا | ● رش في بعض أجزاء السيارة | حالة البودي الخارجي |
| ● بحالة ممتازة | حالة العفشة | ● فبريكة بالكامل | حالة البودي الداخلي |
| ● بحالة ممتازة | حالة الكهرباء | ● لا يوجد ملاحظات | حالة الشاسية |
| ● بحاله ضعيفة | حالة التكييف | ● بحالة جيدة | حالة الجنوط والكاوتش |
| ● بحالة جيدة | حالة الصالون | ● بحالة ممتازة | حالة الزجاج والكشافات |

| حالة البودي الخارجي | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| الكبوت | ● رش مع معجون | الاكصدام الأمامي | ● رش مع معجون (خرابيش) |
| السقف | ● فبريكة بالكامل | الاكصدام الخلفي | ● رش مع معجون (خرابيش) |
| باب الشنطة | ● فبريكة بالكامل | شبكة أمامية | ● لا يوجد ملاحظات |
| الررفر الأمامي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | الررفر الأمامي شمال | ● فبريكة (خرابيش) |
| قائم خارجي أمامي يمين | ● فبريكة (خبطات) | قائم خارجي أمامي شمال | ● فبريكة (خرابيش) |
| الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الباب الخلفي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | الباب الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| قائم خارجي خلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي خلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الررفر الخلفي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | الررفر الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| العتب السفلي يمين | ● فبريكة بالكامل | العتب السفلي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مراية الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | مراية الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرابيش) |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الباب الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الكبوت | ● آثار فك وتركيب | مفصلات الشنطة | ● فبريكة بالكامل |
| ملاحظات أخرى | يوجد استيكر بجزء من الكبوت والاكصدام وغطاء التنك | | |
| حالة زجاج / كشافات / أخرى | | | |
| زجاج البانوراما | ● لا يوجد | زجاج فتحة السقف | ● لا يوجد |
| زجاج السيارة الأمامي | ● بحالة جيدة | زجاج السيارة الخلفي | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب أمامي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب أمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب خلفي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب خلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| شراعات خلفية | ● بحالة جيدة | شراعات أمامية | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الأمامي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الأمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الخلفي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الخلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| كشافات شبورة أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات شبورة خلفي | ● بحالة جيدة |
| كشافات إشاره أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات إشاره خلفي | ● بحالة جيدة |
| سيسستم مياة مساحات | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب | ● متآكل |
| مساحات الزجاج الأمامي | ● بحاله جيدة | مساحة الزجاج الخلفي | ● بحالة جيدة |
| ملاحظات أخرى | | | |

حالة البودي الداخلي و الشاسية

| | | | بودي داخلي |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | ● فبريكة (خرايش) | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة (خرايش) |
| دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم | ● فبريكة (خرايش) | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل |
| دواخل وأرضية الشنطة | ● فبريكة بالكامل | ستارة شنطة خلفية | ● لا يوجد ملاحظات |
| حامل طقم التبريد | ● لا يوجد ملاحظات | | |
| ملاحظات أخرى | يوجد اثر فك وتركيب بالصدر الامامي | | |
| | | | شاسيه |
| بطاحة أمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | بطاحة أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الشاسيه الأمامي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي | ● لا يوجد ملاحظات |
| الصدر الأمامي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة | ● لا يوجد ملاحظات |
| ملاحظات أخرى | | | |

| حالة الصالون | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | ● تعمل بكفاءة | مفتاح زجاج أمامي يمين | ● تعمل بكفاءة |
| مفتاح زجاج خلفي يمين | ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي شمال | ● لا يوجد |
| الكونتاك | ● يعمل بكفاءة | مفتاح فتحة السقف | ● لا يوجد |
| مفتاح الأنوار | ● يعمل بكفاءة | السنتر لوك | ● يعمل بكفاءة |
| لوحة العدادات | ● تعمل بكفاءة | مفتاح المساحات | ● يعمل بكفاءة |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة | ● يعمل بكفاءة | التابلوه | ● قطع /كسر /تلف /شرح |
| سماعات كاسيت أمامية | ● تعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية | ● يعمل بكفاءة |
| أنوار أمامية | ● تعمل بكفاءة | أنوار خلفية | ● تعمل بكفاءة |
| حساسات الركن | ● لا يوجد | كاميرات | ● تعمل بكفاءة |
| مرايات الضم | ● لا يوجد | الكلاكس | ● يعمل بكفاءة |
| تبريد التكييف | ● ضعيف | سويتشات التكييف | ● تعمل بكفاءة |
| هوايات التكييف | ● بحالة جيدة | الكونسول الوسط | ● بحاله جيده |
| الطارة / الدركسيون | ● متأكله | أحزمة الأمان | ● تعمل بكفاءة |
| فرش الباب الأمامي يمين | ● يحتاج تنظيف فقط | فرش الباب الأمامي شمال | ● يحتاج تنظيف فقط |
| فرش الباب الخلفي يمين | ● يحتاج تنظيف فقط | فرش الباب الخلفي شمال | ● يحتاج تنظيف فقط |
| فرش كرسي أمامي يمين | ● يحتاج تنظيف فقط | فرش كرسي أمامي شمال | ● قطع /كسر / شرح /تلف |
| فرش كنبه خلفي | ● تحتاج تنظيف فقط | فرش السقف | ● يحتاج تنظيف فقط |
| فيبر قائم أمامي يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم أمامي شمال | ● بحاله جيده |
| فيبر قائم وسط يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم وسط شمال | ● بحاله جيده |
| فيبر قائم خلفي يمين | ● بحاله جيده | فيبر قائم خلفي شمال | ● بحاله جيده |
| شماسات أمامية | ● بحاله جيده | مراية الزجاج الأمامي | ● بحاله جيده |
| مقبض يد السقف أمامي يمين | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● لا يوجد |
| مقبض يد السقف خلفي يمين | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف خلفي شمال | ● بحاله جيده |
| ملاحظات أخرى | | | |

| حالة الميكانيكا | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | كشف مرئي (المحرك والحوض) |
| حالة المحرك المرئية | ● طبيعي | مستوى زيت المحرك | ● طبيعي | |
| لون زيت المحرك | ● أسود | لون العادم | ● لا يوجد | |
| حالة الفتييس المرئية | ● طبيعي | حالة التربو المرئية | ● لا يوجد | |
| حالة التوريدو | ● جيدة | حالة ضفيرة الكهرياء | ● جيدة | |
| | | | | ملاحظات أخرى |
| | | | | كفاءة المحرك |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 | | | | |
| غرفة1 | غرفة2 | غرفة3 | غرفة4 | |
| | | | | |
| كبس المحرك% | 0.00 | | كفاءة المحرك | ● لا يحتاج للكبس |
| ملاحظات كفاءة المحرك | لا يوجد ملاحظات | | | |
| | | | | الفتيس / علبة التروس |
| حركة عصاية الفتيس | طبيعي | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي | |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات | ● لا يوجد | | | |
| | | | | ملاحظات أخرى |
| | | | | دورة التبريد |
| مستوى سائل التبريد | ● طبيعي | حالة سائل التبريد | ● سائل تبريد أخضر نظيف | |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتير | ● طبيعي | حالة الرادياتير | ● طبيعي | |
| حالة مروحة التبريد | ● طبيعي | | | |
| | | | | ملاحظات أخرى |
| | | | | بنود الصيانة الدورية |
| حالة سيور المجموعة الخارجية | ● جيدة | صوت من المجموعة الخارجية | ● لا يوجد | |
| فلتر الهواء | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | نوع البوجيهات | ● لم يتم الفك | |
| لون وحالة البوجيهات | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | | | |
| | | | | ملاحظات أخرى |

| حالة العفشة و الفرامل | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | العفشة ونقل الحركة |
| ● بحاله جيده | مساعدين خلفي | ● بحاله جيده | مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيده | علبة الدركسيون/سكاترا | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيده | ذراع الميزان | ● بحالة جيده | مسامير الميزان |
| ● بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي | ● لا يوجد | مقصات أمامي علوي |
| ● بحالة جيده | دنجل / مقصات خلفي | ● لا يوجد | علبة نقل الحركة |
| ● طبيعي | بلي عجل خلفي | ● طبيعي | بلي عجل أمامي |
| ● بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيده | قاعدة محرك يمين |
| ● بحالة جيده | قاعدة / شداد فتييس خلفية | ● بحالة جيده | قاعدة / شداد فتييس أمامية |
| ● لا يوجد | عامود الكرمان | ● بحالة جيده | قنطرة العفشة |
| ● لا يوجد | كبالن خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية |
| ● لا يوجد | اكسات خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية |
| ● لا يوجد | كرونة خلفية | ● لا يوجد | كرونة أمامية |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | الفرامل |
| ● جديده | حالة طنابير الفرامل الأمامية | ● اقل من 25% | حالة تيل الفرامل الأمامية |
| ● 50% | حالة تيل الفرامل الخلفية | ● مائوال خفيفة | فرامل اليد |
| ● لا يوجد | أصوات مع دوسة الفرامل | ● جديدة | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
| | | | ملاحظات أخرى |

| حالة الكهرباء | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | كشف جهاز الاعطال |
| | | ● لا يوجد | أعطال المحرك |
| | | | ملاحظات اعطال المحرك |
| | | ● لا يوجد | أعطال الفتييس |
| | | | ملاحظات أعطال الفتييس |
| | | ● لا يوجد | أعطال الايرياج |
| | | | ملاحظات أعطال الايرياج |
| | | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات مع الدواره |
| ● طبيعي | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت |
| ● طبيعي | أصوات مع الدواره | ● طبيعي | سرعة الدواره |
| | | | ملاحظات أخرى |

| الجنوط والكاوتش | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| حالة الجنوط الأمامية | ● تجريحات بسيطة | حالة الكاوتش الأمامي | ● بحالة متوسطة |
| حالة الجنوط الخلفي | ● بحاله جيدة | حالة الكاوتش الخلفي | ● بحالة متوسطة |
| حالة جنط الاستبن | ● تجريحات بسيطة | حالة الكاوتش الاستبن | ● بحالة متوسطة |
| نوع الكاوتش | تيوبليس | | |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش | | | |

| البطارية وشحن الدينامو | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية | ● جيدة | | |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو | | | |

| الملحقات | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| العدة وأدوات الأمان | ● متوفرة (بحالة جيدة) | كتالوج السيارة | ● موجود |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة | كتيب الضمان | ● لا يوجد |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● لا يوجد | فواتير الصيانة | ● لا يوجد |

| تجربة القيادة | |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة | |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة | |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف | السيارة وارد الخارج - تم تركيب شاشة (7 بوصة) وكاميرا خلفية |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات | |
| ملاحظات تجربة القيادة | |



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES




DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)

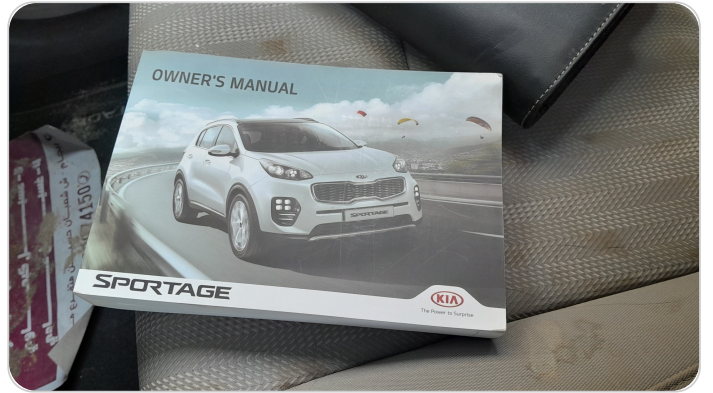

كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



فرش كرسي أمامي شمال : قطع / كسر / شرخ / تلف



التابلوه : قطع / كسر / تلف / شرخ



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة جنط الاستين : تجريحات بسيطة



الاكصدام الامامي : فقد في الطية



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاريلال : فقد



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الكبوت + اكصدام امامي : يوجد استيكر



باب التتڭ : يوجد استيكر



الكنسلول الوسطي : خدوش