



بيانات العميل والسيارة			
Mercedes B 180 2021 Imported			موديل السيارة
54053	قراءة العداد	أبيض	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
النزهة	المرور	2025-05-31	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓	فردى	1300	سعة المحرك
8	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
9G-Tronic	نوع الفتيس	✓	بانوراما + فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓	ABS/EBD/ESP
حساسات وكاميرا واوتوبارك	نظام مساعدة الركن	✓	FCA تجنب الاصطدام الأمامي
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓	جلد أصلي	✓	ريموت
17	مقاس الجنوط	✓	الومونيوم سبور
✓	زرار تشغيل	✓	كرسي السائق
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓	كرسي السائق
✓	يوجد	✓	كرسي السائق
✓	يوجد	✓	10 بوصة
✓	يوجد	✓	مثبت /محدد سرعة

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلى
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة بالكامل
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	يوجد طبقه حمايه على السياره بالكامل من الخارج ماعدا السقف و اكصدام امامي ويوجد بها خرابيش متفرقه - رش جزئي بدون معجون في الجزء السفلي للباب الامامي شمال - كسر في حليه اكصدام امامي نيكل سفليه		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا					
			كشف مرئي (المحرك والحوض)		
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية		
لا يوجد ●	لون العادم	بترولي ●	لون زيت المحرك		
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتييس المرئية		
جيدة ●	حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة ●	حالة التوريد		
			ملاحظات أخرى		
			كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
لا يحتاج للكبس ●	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك %	
			لم يتم الكبس		ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس		
طبيعي ●	علامات عصاية الفتييس في التابلوه	طبيعي		حركة عصاية الفتييس	
		لا يوجد ●		وجود نتش أو خبط مع النقلات	
		ملاحظات أخرى			
		دورة التبريد			
سائل تبريد أحمر نظيف ●	حالة سائل التبريد	طبيعي ●		مستوى سائل التبريد	
طبيعي ●	حالة الرادياتير	طبيعي ●		حالة دورة التبريد خارج الردياتير	
		طبيعي ●		حالة مروحة التبريد	
		ملاحظات أخرى			
		بنود الصيانة الدورية			
لا يوجد ●	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة ●		حالة سيور المجموعة الخارجية	
لم يتم الفك ●	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		فلتر الهواء	
		يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		لون وحالة البوجيهات	
		ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة + رجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 50%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة متوسطة
حالة جنط الاستبن	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● موجود
الريموت /المفتاح الاضافي	● موجود (لم يتم التجربة)	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	السياره وارد الخارج
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	السيارة اتخبطت بعد الفحص في الباب والرفرف الخلفي يمين وتم ارفاق صور الخبطه
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL




L 90

KARCEL



R 90

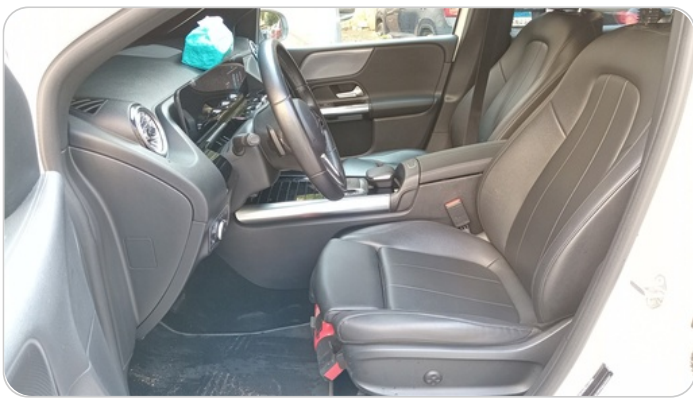

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الباب الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرايش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرايش - خبطات)



الررف الأمامي يمين : فبريكة (خرايش - خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الاصدام الامامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)