



بيانات العميل والسيارة			
Fiat 500x 2021 2nd Category			موديل السيارة
46380	قراءة العداد	رمادي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
النزهة	المرور	2025-11-01	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1400	سعة المحرك
4	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد+ مخمل	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش مع معجون (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● شرخ / كسر
الررف الأمامي يمين	● رش مع معجون (خرابيش)	الررف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الررف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الررف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● آثار فك وتركيب	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	اثار فك وتركيب في رفر امامي يمين - رش جزئي بمعجون رفر امامي يمين		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي		
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية ● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات	
ملاحظات أخرى		
شاسيه		
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال ● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي ● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة ● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى		

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● فصل جزئي (كشاف يمين)	أنوار خلفية	● فصل جزئي (كشاف يمين)
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● كسر (أكثر من هواية)	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● أقل من الطبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتييس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● طبيعي	
حالة التوريدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس		
		الفتيس / علبة التروس		
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
ملاحظات أخرى				
		دورة التبريد		
مستوى سائل التبريد	● أعلى من الطبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
ملاحظات أخرى				
		بنود الصيانة الدورية		
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد	
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك	
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
ملاحظات أخرى				

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة + رجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيده	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
P065A00	● يوجد أعطال رئيسية	أعطال المحرك	
عطل خاص بالمرش		ملاحظات اعطال المحرك	
	● لا يوجد	أعطال الفتييس	
		ملاحظات أعطال الفتييس	
	● لا يوجد	أعطال الايرياج	
		ملاحظات أعطال الايرياج	
B111015 - B110A15 - B102015 - B165A68 - B102018 - C1200FF - U1703FF	● يوجد أعطال ثانوية	أعطال كنترولات أخرى	
اعطال خاصه بانوار السياره الاماميه و الخلفيه - اعطال مسجله علي كـنـتـرول Electric Power Steering		ملاحظات أعطال كـنـتـرولات أخرى	
			ملاحظات مع الدواره
● لمبات أخرى مضاءة	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت
● صوت خشونة يختفي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
صوت خشونه جهه المرش لا يختفي الا عند رفع القدم عن دواسه الفرامل - لمبه خاصه باعطال في لمبات السياره مضاءه			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**




R 90





FR SEATS

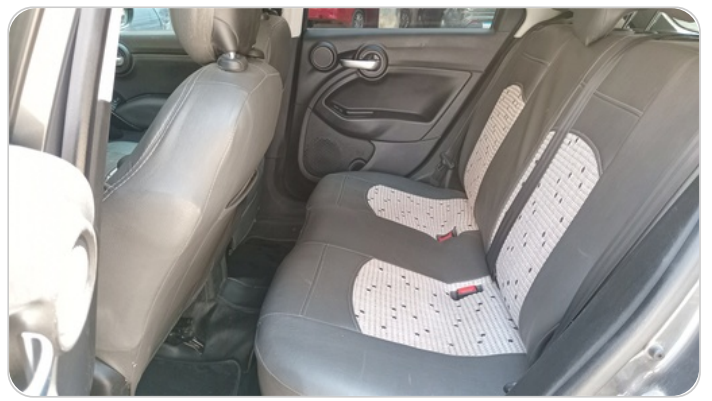

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE

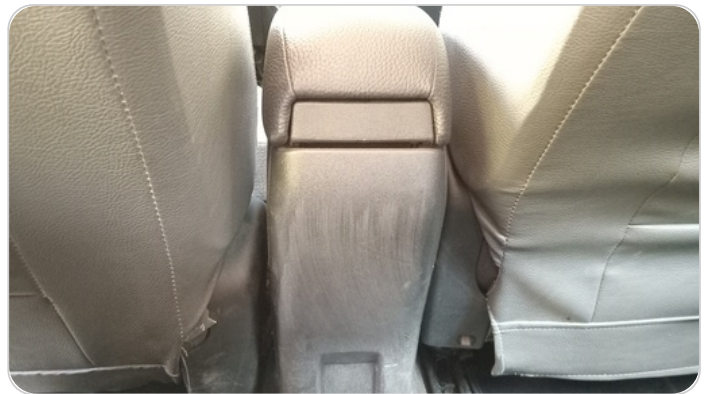

RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE





LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : رش مع معجون (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)





الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : رش مع معجون (خرابيش)





الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مرآة الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)





هوايات التكييف : كسر (أكثر من هواية)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



الرفرف/الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)