



بيانات العميل والسيارة			
BMW 318 2016 3rd Category			موديل السيارة
172126	قراءة العداد	فضي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
الدقي	المرور	2025-03-20	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
3	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓	توين	1500	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
✓	حساسات خلفية	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓	جلد أصلي	✓	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓	الجنوط
✓	زرار تشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	يوجد	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓	شاشة في التابلوه
✓	يوجد	✓	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في معظم أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	تم التغيير (فبريكة) ●	الاكصدام الأمامي	تم التغيير (فبريكة) ●
السقف	فبريكة بالكامل ●	الاكصدام الخلفي	فبريكة (خرايبش) ●
باب الشنطة	فبريكة بالكامل ●	شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات ●
الرفرف الأمامي يمين	رش مع معجون (خرايبش) ●	الرفرف الأمامي شمال	تم التغيير (فبريكة) ●
قائم خارجي أمامي يمين	رش مع معجون ●	قائم خارجي أمامي شمال	رش مع معجون ●
الباب الأمامي يمين	رش بدون معجون (خرايبش) ●	الباب الأمامي شمال	تم التغيير (فبريكة) ●
الباب الخلفي يمين	رش بدون معجون (خرايبش) ●	الباب الخلفي شمال	رش مع معجون ●
قائم خارجي خلفي يمين	● (رش مع معجون (خرايبش	قائم خارجي خلفي شمال	رش مع معجون (خرايبش) ●
الرفرف الخلفي يمين	رش بدون معجون ●	الرفرف الخلفي شمال	رش مع معجون ●
العتب السفلي يمين	رش بدون معجون ●	العتب السفلي شمال	رش بدون معجون ●
مراية الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل ●	مراية الباب الأمامي شمال	جديد (تم التغيير قريباً) ●
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل ●	مفصلات الباب الأمامي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل ●	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل ●
مفصلات الكبوت	● آثار فك وتركيب	مفصلات الشنطة	فبريكة بالكامل ●
ملاحظات أخرى			
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	تم التغيير ●	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● الباغة مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● كسر بالباغة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● الباغة مصفرة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	يوجد شرح بزجاج السيارة الامامي		

حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي			
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
شاسيه			
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى	اثر فك وتركيب بالصدر الامامي		

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع/كسر /شرح /تلف
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنية خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	الولاعة (مفقودة) ولا تعمل		

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتييس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● يحتاج تغير	
حالة التوريددو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
ملاحظات أخرى				
كفاءة المحرك				
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3		
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3		
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس		
الفتيس / علبة التروس				
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
ملاحظات أخرى				
دورة التبريد				
مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● جديد(تم التغيير)	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
ملاحظات أخرى				
بنود الصيانة الدورية				
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد	
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك	
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
ملاحظات أخرى				

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	● بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد ملاحظات	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكرمان	● لا يوجد ملاحظات
كبالن أمامية	● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات
كرونة أمامية	● بحالة جيدة	كرونة خلفية	● بحالة جيده
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~25%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة + ريجة
فرامل اليد	● مانيوال (جيدة)	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 75%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● شفه + ريجة	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● يوجد أعطال رئيسية	120308-1A2005	
ملاحظات اعطال المحرك	كود خاص بعطل بالتريو - كود عطل خاص بمروحة التبريد		
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلو مع الكونتاكث	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● لمبات أخرى مضاعة
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
ملاحظات أخرى	لمبة التريو مضاعة		

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● النقشة متآكلة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● النقشة متآكلة
حالة جنط الاستبن	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● موجود (لم يتم التجربة)	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT




FR L DOOR




FR R DOOR



RR L DOOR

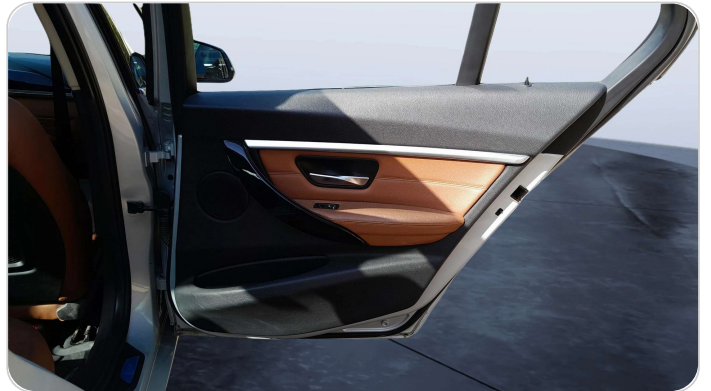

RR R DOOR

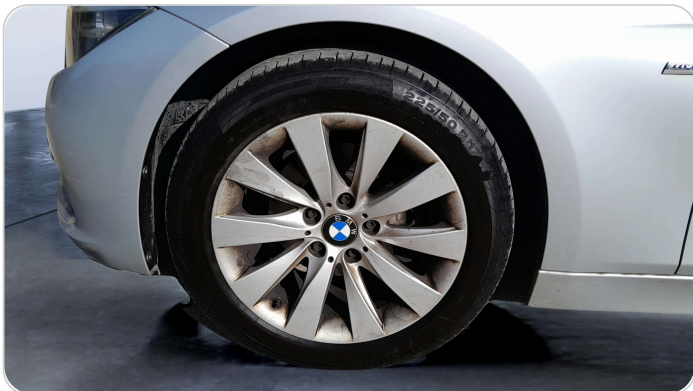

FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



قائم خارجي خلفي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



مفصلات ومسامير الباب الأمامي شمال : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : رش مع معجون (خرايش)



الباب الأمامي يمين : رش بدون معجون (خرايش)



الباب الخلفي يمين : رش بدون معجون (خرايش)



قائم خارجي خلفي يمين : (رش مع معجون (خرايش)



الكشاف الأمامي شمال : كسر بالباغة



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الأمامي : النقشة متآكلة



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



الكبوت : خرابيش



الاكصدام الامامي : خرابيش



الاكصدام الامامي : خرابيش



الرفرف الامامي شمال : خرابيش



الزجاج الامامي : شرخ



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)