



بيانات العميل والسيارة			
Jeep Wrangler 2011 1st Category			موديل السيارة
138177	قراءة العداد	أزرق	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
خدمات الشرطة	المرور	2025-07-22	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
6	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	3800	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتييس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	مفتاح	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
✓	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش بدون معجون (خرايش)	الاكصدام الامامي	● رش مع معجون (خرايش)
السقف	● فبريكة (خرايش)	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خرايش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● الدهان / النيكل (متآكل)
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (الدهان متآكل)
الباب الأمامي يمين	● رش بدون معجون (خرايش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
قائم خارجي خلفي يمين	● رش بدون معجون (صدمة)	قائم خارجي خلفي شمال	● رش بدون معجون
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش - خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرايش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرايش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● آثار فك وتركيب	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	تم تغيير كبوت واكصدامات امامي وخلفي تعديل - اثار تربيط في سكاكات الابواب - رش في فيبر قوائم خلفيه خارجيه ورفارف فيبر امامي وخلفي - نقص في حروف لوجو الشبكة الاماميه - فقد في حليه فيبر الكبوت		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● شروخ أو كسور	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	تم تغيير زجاج امامي - تم تغيير كشافات اماميه (تعديل) - تم اضافة اضاءه ليد اماميه على الاكصدام الامامي		



حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● متأكله	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر / شرخ /تلف
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● تلف الشماستين الاماميه	مراية الزجاج الأمامي	● كسر /شرخ
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	تم تركيب حساسات ركن خلفيه		

حالة الميكانيكا						
				كشف مرئي (المحرك والحوض)		
حالة المحرك المرئية		● طبيعي	مستوى زيت المحرك		● طبيعي	
لون زيت المحرك		● بترولي	لون العادم		● لا يوجد	
حالة الفتييس المرئية		● طبيعي	حالة التربو المرئية		● لا يوجد	
حالة التوريددو		● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		● يوجد بها أعمال لحامات	
				ملاحظات أخرى		
				كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2						
غرفة1		غرفة2	غرفة3	غرفة4	غرفة5	غرفة6
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2						
غرفة1		غرفة2	غرفة3	غرفة4	غرفة5	غرفة6
كبس المحرك%		0.00		كفاءة المحرك		● لا يحتاج للكبس
لم يتم الكبس				ملاحظات كفاءة المحرك		
				الفتيس / علبة التروس		
حركة عصاية الفتيس		طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه		● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات		● لا يوجد				
				ملاحظات أخرى		
				دورة التبريد		
مستوى سائل التبريد		● طبيعي	حالة سائل التبريد		● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير		● طبيعي	حالة الرادياتير		● طبيعي	
حالة مروحة التبريد		● طبيعي				
				ملاحظات أخرى		
				بنود الصيانة الدورية		
حالة سيور المجموعة الخارجية		● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية		● لا يوجد
فلتر الهواء		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات		● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات		● يتم التغيير مع موعد الصيانة				
				ملاحظات أخرى		

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيده	كرونة خلفية	● بحالة جيده	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 50%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيده)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديده	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
U0161 - P0853		● يوجد أعطال رئيسية	أعطال كنترولات أخرى
فقد اتصال علي كنترول mechanical instrument cluster - عطل خاص بزر تحكم over drive الفتييس			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبئ	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبئ	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0




L 90



R 90



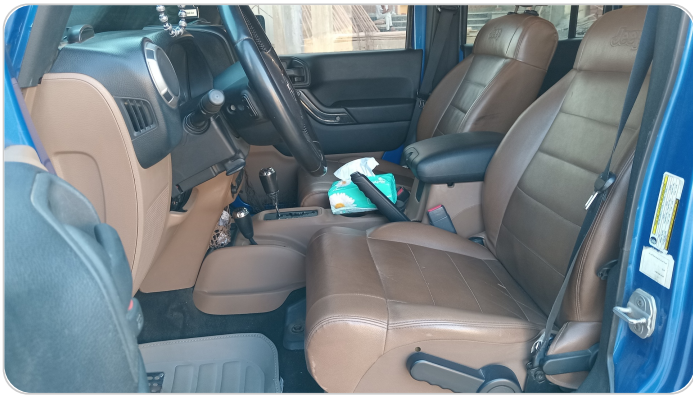

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : رش بدون معجون (خرابيش)



السقف : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (الدهان متآكل)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)





الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



شبكة أمامية : الدهان / النيكل (متآكل)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)





الباب الأمامي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي يمين : رش بدون معجون (صدمة)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الباب الأمامي يمين : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الباب الخلفي يمين : آثار فك وتركيب



فرش كرسي أمامي شمال : قطع / كسر / شرخ / تلف





شماسات أمامية : تلف الشماسيتين الاماميه



مرآة الزجاج الأمامي : كسر/شرخ



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)





حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الطاره : متاكله



التابلوه : خرابيش



الكاسيت : تاكل في مفاتيح التحكم