



بيانات العميل والسيارة			
Renault Duster 2018 3rd Category			موديل السيارة
86915	قراءة العداد	نبيتي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
حداائق الأهرام	المرور	2026-07-12	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
CVT	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	يوجد	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 6 بوصة	شاشة في التابلوه
✓	يوجد	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرايش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرايش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرايش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الررف الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	الررف الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (سمكره على البارد)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الررف الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش)	الررف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
			ملاحظات أخرى
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● تم التغيير
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
			ملاحظات أخرى

حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي			
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
شاسيه			
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى		تم تركيب فيبرة اسفل الطارة	

حالة الميكانيكا					
			كشف مرئي (المحرك والحوض)		
طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي	حالة المحرك المرئية		
لا يوجد	لون العادم	بترولي	لون زيت المحرك		
لا يوجد	حالة التربو المرئية	طبيعي	حالة الفتييس المرئية		
جيدة	حالة ضفيرة الكهرياء	جيدة	حالة التوريدو		
			ملاحظات أخرى		
			كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2					
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2					
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك%	
			لا يوجد ملاحظات		
			الفتيس / علبة التروس		
طبيعي	علامات عصاية الفتييس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتييس		
		لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات		
			ملاحظات أخرى		
			دورة التبريد		
سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد		
طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير		
		طبيعي	حالة مروحة التبريد		
			ملاحظات أخرى		
			بنود الصيانة الدورية		
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية		
لم يتم الفك	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء		
		يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات		
			ملاحظات أخرى		

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● بحالة جيده	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● رجيّة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● لم يتم الكشف	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● لم يتم الكشف	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● النقشة متآكلة
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● النقشة متآكله
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● موجود
الريموت /المفتاح الاضافي	● موجود (لم يتم التجربة)	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES




DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

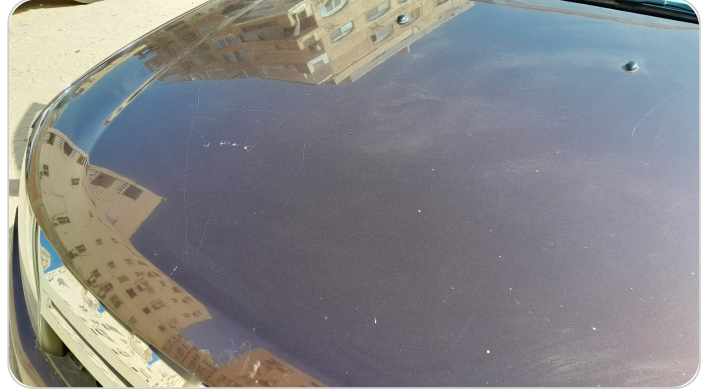

الكبوت : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



كتالوج السيارة : موجود



كتيب الضمان : موجود



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة




حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة




حالة الكاوتش الاستبين : النقشة متآكلة



الكبوت : فبريكة (خرابيش)

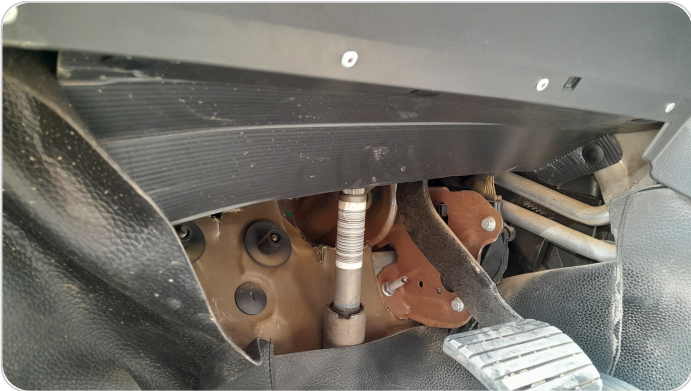

فيبرة اسفل الطارة : تم التركيب

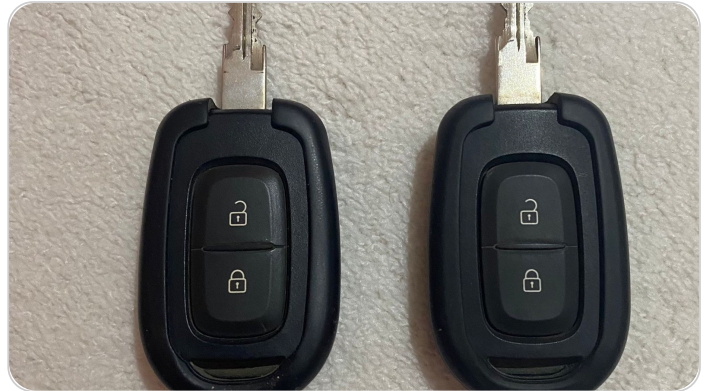

الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)