



بيانات العميل والسيارة			
Ford Kuga 2018 3rd Category		موديل السيارة	
100903	قراءة العداد	نبتي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
السرقة	المرور	2027-02-20	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SUV	نوع العيكل	
✓ فردي	التربو	1500	سعة المحرك	
7	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
أتو 6 سرعات	نوع الفئيس	بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار	
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة	
18	مقاس الجنوط	اللومونيوم سبور	الجنوط	
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓ كرسي السائق	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج	
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكه (يوجد ملاحظات)	حالة البوדי الخارجي	
● بحالة ممتازة	حالة العفشه	● فبريكه بالكامل	حالة البودي الداخلي	
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسيه	
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتتش	
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات	

حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (خرابيشن)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه بالكامل	الكتوب
● فبريكه بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكه بالكامل	باب الشنطة
● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكه بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● الbagage مصفرة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● كسر بالباغة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	داخل طقم التبريد	
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاربيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيدة	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مرآية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شمسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● أسود	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	حالة التوربيدو
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لا يوجد ملاحظات			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
		● لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		● طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
● لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
● لم يتم الفك	نوع البو giohهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل

				العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● بحاله جيدة	● مسامير الميزان	
● بحاله جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد ملاحظات	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● بحاله جيدة	● قاعدة / شداد فتيس أمامية	
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرдан	● بحاله جيدة	● قنطرة العفشه	
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أمامية	
● بحاله جيدة	كرونة خلفية	● بحاله جيدة	● كرونة أمامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● ريجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	50%~ ●	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
25% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● ريجة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
	● لا يوجد	● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
	● لا يوجد	● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
	● لا يوجد	● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
	● لا يوجد	● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
				ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● آثار خبط أو استعدال	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
		تيوبليس	نوع الكاوتش
اعوجاج بسيط جنط خلفي يمين			ملاحظات الجنوط والكاوتش

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR O

KARCEL



RR O

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE




RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT

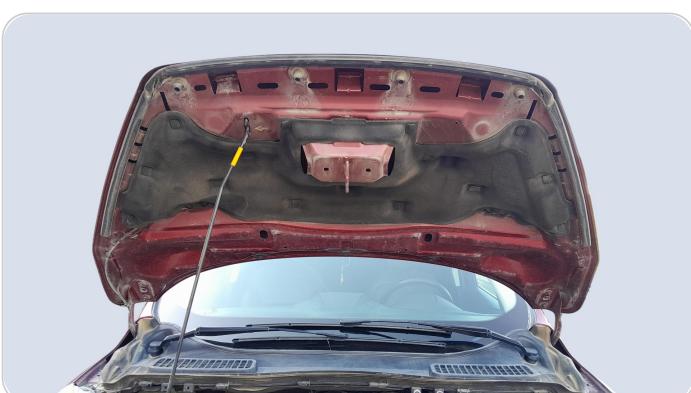

CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الرفف الأمامي شمال : فبريكه (خراييش)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خراييش)



الباب الخلفي شمال : فبريكه (خراييش)



الرفف الخلفي شمال : فبريكه (خراييش)



مرآية الباب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش)



الرفف الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)



مرآية الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)




العده وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

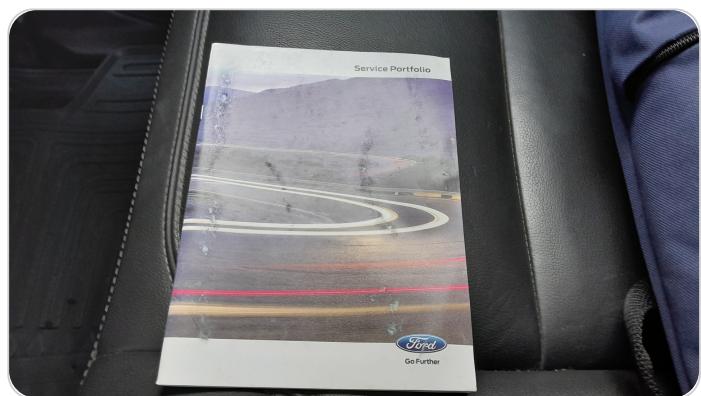

كتيب الضيمان : موجود



كشافات شبورة خلفي : كسر بالبالغة



حالة الجنوط الخلفي يمين : اعوجاج بسيط