



بيانات العميل والسيارة			
Chevrolet Captiva 2013 1st Category			موديل السيارة
137278	قراءة العداد	رمادي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القوات المسلحة	المرور	2025-03-26	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
6	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	3200	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتييس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
7	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓ كرسي السائق	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 5 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة	حالة العفشة	● يوجد ملاحظات (رش أو صدمة)	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة	حالة الكهرباء	● يوجد ملاحظات (رش أو صدمة)	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحاله ضعيفة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش مع معجون	الاكصدام الأمامي	● رش بدون معجون
السقف	● فبريكة (خبطات)	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (الدهان متآكل)	شبكة أمامية	● الدهان / النيكل (متآكل)
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (سمكره على البارد)
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● يوجد رش	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	دهان السيارة متآكل في البودي الخارجي بالكامل ماعدا الكبوت و اكصدام امامي وخلفي - خبطات في السقف -كسر في اشارات المرايات - فقد في حليه نيكل اكصدام خلفي - كسر في عواكس خلفيه		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● تم التغيير	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● تم تغيير باغة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسٲم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	فقد في غطاء مسمار تثبيت مساحه خلفيه		

حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي		
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● آثار صدمة صغيرة	ستارة شنطة خلفية ● صدمة بسيطة
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات	
ملاحظات أخرى		
شاسيه		
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال ● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي ● صدمة بسيطه
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة ● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى	اعوجاج في اسلحة الشاسيه الخلفيه مع شاسيه اكصدام خلفي اثر صدمه	

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● عطل (نظام حركة زجاج السائق)	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● قطع /كسر /تلف /شرح
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يوجد عطل	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● لا تعمل	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيدة	الكونسول الوسط	● قطع /كسر / شرح /تلف
الطارة / الدركسيون	● متأكله	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● قطع / كسر /شرح / تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع/كسر /شرح /تلف
فرش الباب الخلفي يمين	● قطع /كسر/شرح /تلف	فرش الباب الخلفي شمال	● قطع /كسر/شرح /تلف
فرش كرسي أمامي يمين	● قطع /كسر /شرح /تلف	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر / شرح /تلف
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيدة	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● آثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	● آثار فك وتركيب
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيدة	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيدة
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيدة	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيدة
شماسات أمامية	● بحاله جيدة	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيدة	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيدة
ملاحظات أخرى	يوجد جراب علي الطاره - تحكم الصوت من الطاره لا يعمل		

حالة الميكانيكا						
				كشف مرئي (المحرك والحوض)		
حالة المحرك المرئية		● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● أقل من الطبيعي		
لون زيت المحرك		● بترولي	لون العادم	● أسود خفيف		
حالة الفتيس المرئية		● طبيعي	حالة التربو المرئية	● لا يوجد		
حالة التورييدو		● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة		
ملاحظات أخرى		صوت خشونه جهة علبة البيئه - سيتم الكبس عند التنفيذ بمعرفه العميل				
				كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2						
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	غرفة5	غرفة6	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2						
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	غرفة5	غرفة6	
كبس المحرك%		0.00		كفاءة المحرك		● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس				
				الفتيس / علبة التروس		
حركة عصاية الفتيس		طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه		● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات		● لا يوجد				
ملاحظات أخرى						
				دورة التبريد		
مستوى سائل التبريد		● طبيعي		حالة سائل التبريد		● مياه عاديه نظيفه
حالة دورة التبريد خارج الردياتير		● طبيعي		حالة الرادياتير		● جديد(تم التغيير)
حالة مروحة التبريد		● طبيعي				
ملاحظات أخرى						
				بنود الصيانة الدورية		
حالة سيور المجموعة الخارجية		● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية		● لا يوجد
فلتر الهواء		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات		● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات		● يتم التغيير مع موعد الصيانة				
ملاحظات أخرى						

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● تسريب زيت	مساعدين خلفي	● المساعدين خفيفة	مساعدين أمامي
● البارات الداخلية تالفة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيد	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● صلايب الكردان خفيفة/تالفة	عامود الكردان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● يوجد بوش	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيد	كرونة خلفية	● بحالة جيدة	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 50%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
P0017 - P0016 - P0140	● يوجد أعطال رئيسية	أعطال المحرك	
عطل خاص (بحساس كامه - حساس كرنك - حساس اكسجين)		ملاحظات اعطال المحرك	
	● لا يوجد	أعطال الفتيس	
		ملاحظات أعطال الفتيس	
	● لا يوجد	أعطال الايرياج	
		ملاحظات أعطال الايرياج	
	● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى	
		ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
		ملاحظات مع الدواره	
● لمبة الاعطال مضاعة	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● تأخير في الدواره	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبئ	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبئ	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش	كسر في كرتيرة عجل خلفي شمال		

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العمل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العمل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



السقف : فبريكة (خبطات)



باب الشنطة : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



شبكة أمامية : الدهان / النيكل (متآكل)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قايم خارجي خلفي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



فرش الباب الخلفي شمال : قطع /كسر/شرخ/تلف



فرش كرسي أمامي شمال : قطع /كسر / شرخ /تلف



الكونسول الوسط : قطع /كسر / شرخ /تلف



فرش الباب الأمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف



فرش الباب الخلفي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف



فرش كرسي أمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وأرضية الشنطة : آثار صدمة صغيرة



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



ستارة شنطة خلفية : صدمة بسيطة



الشاسيه الخلفي : صدمة بسيطه




حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



التابلوه : قطع /كسر /تلف /شرح

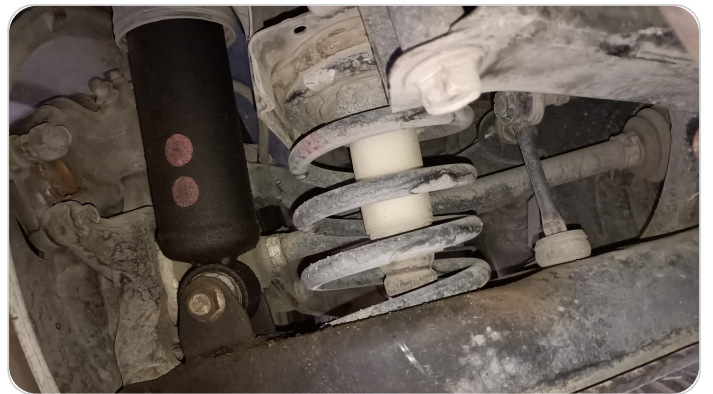

مساعدين خلفي : تسريب زيت



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة