



بيانات العميل والسيارة			
Audi A5 2018 2nd Category			موديل السيارة
146590	قراءة العداد	رمادي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
النزهة	المرور	2025-09-09	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1400	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
DSG	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
18	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓ كراسي أمامية	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● شرح / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	فقد في حلية الرفرف والباب الامامي يمين وشمال		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	يوجد استيكر علي الفوانيس الخلفيه		

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

## حالة الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر / شرخ /تلف
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى		يوجد جراب جلد خياطه علي الطاره	

حالة الميكانيكا				
				كشف مرئي (المحرك والحوض)
طبيعي		مستوى زيت المحرك	● طبيعي	حالة المحرك المرئية
لا يوجد		لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
طبيعي		حالة التربو المرئية	● طبيعي	حالة الفتيس المرئية
جيدة		حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	حالة التوريددو
				ملاحظات أخرى
				كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
		غرفة4	غرفة3	غرفة2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
		غرفة4	غرفة3	غرفة2
● لا يحتاج للكبس		كفاءة المحرك	0.00	
			لم يتم الكبس	
			ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس	
طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	
			● لا يوجد	
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
● سائل تبريد أحمر نظيف		حالة سائل التبريد	● أقل من الطبيعي	
طبيعي		حالة الرادياتير	طبيعي	
			طبيعي	
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
● لا يوجد		صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	
● لم يتم الفك		نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	
			● يتم التغيير مع موعد الصيانة	
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● بحالة جيده	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● بحالة جيده	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة + رجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~25%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● اقل من 25%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتيس
			ملاحظات أعطال الفتيس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
U112100 - B201A00		● يوجد أعطال ثانوية	أعطال كنتrolات أخرى
عطل خاص بخطاء في نقل البيانات علي كَنترول Comfort system Central Control -عطل خاص بتحديث للبيانات علي كَنترول 1 Information Electronics			ملاحظات أعطال كَنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاك
	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**




L 90

**KARCEL**



R 90



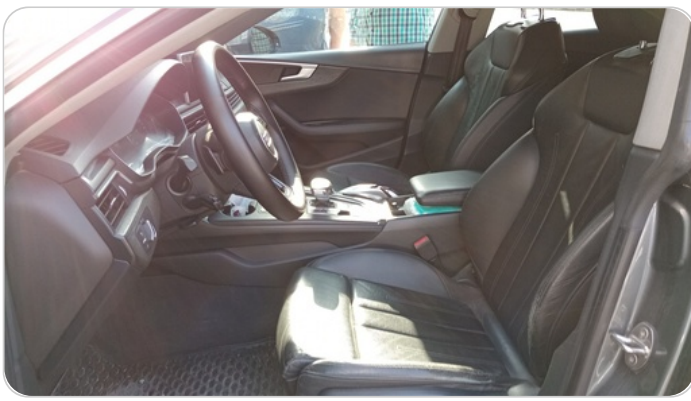

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL






REARVIEW MIRROR




CAR ROOF MAT

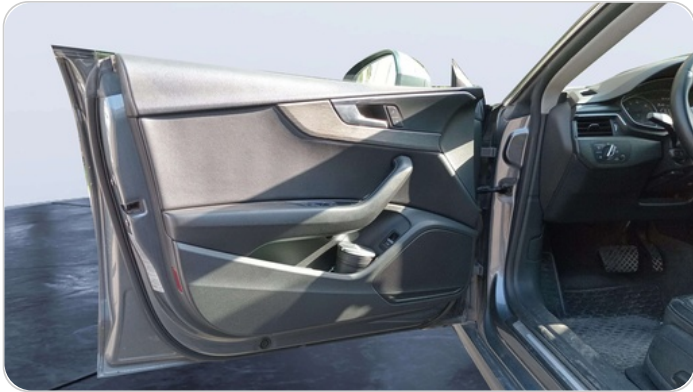

FR L DOOR



FR R DOOR

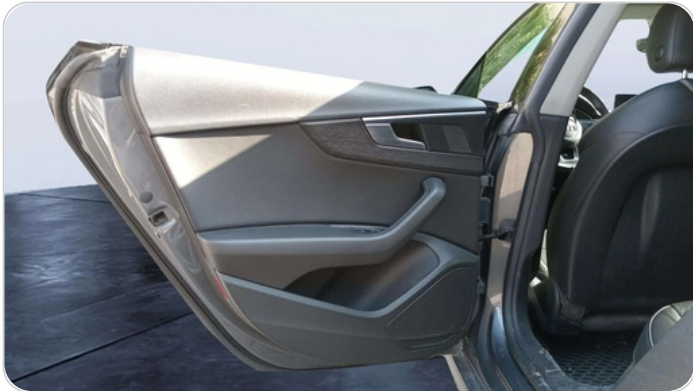

RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرايش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرايش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرايش)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرايش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرايش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرايش)





الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



شبكة أمامية : شرخ / كسر



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



فرش كرسي أمامي شمال : قطع / كسر / شرخ / تلف



حلية الرفرف والباب الامامي يمين : فقد



حلية الرفرف والباب الامامي شمال : فقد