



بيانات العميل والسيارة			
Opel Grandland 2019 1st Category			موديل السيارة
66788	قراءة العداد	فيزيائي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
المعادي	المرور	2027-06-24	تاريخ انتهاء الرخصه

## مواصفات السيارة

نوع العيكل	نوع الوقود	فتحة سقف	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	نظام فرامل اوتوماتيك	نظام تحديد المسار	دخول السيارة	الجنوط	حفظ وضعيات الكراسي	كراسي كهرباء	كراسي ماساج	شاشة في التابلوه	مرايات خصم
SUV	بنزين	بانوراما	ABS/EBD/ESP	لا يوجد	لا يوجد	ريموت	اللومونيوم سبور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
فردي	التربو	نعم	عدد المقاعد	نعم	نعم	نعم	الجنس	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
أتو 6 سرعات	النوع الفني	نعم	نظام مساعدة الركن	نعم	نعم	نعم	النافذ	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
2	عدد الابرياج	نعم	الدوارة عن بعد	نعم	نعم	نعم	الباب	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
5	عدد المقاعد	نعم	نظام مساعدة الركن	نعم	نعم	نعم	الباب الخلفي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	حساسات خلفية	نعم	الدوارة عن بعد	نعم	نعم	نعم	باب الخلف	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	لا يوجد	نعم	نظام مساعدة الركن	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	كسوه جلد	نعم	الدوارة عن بعد	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	17	نعم	نظام مساعدة الركن	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	مفتاح التشغيل	نعم	الدوارة عن بعد	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	لا يوجد	نعم	نظام مساعدة الركن	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	يوجد	نعم	الدوارة عن بعد	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	لا يوجد	نعم	نظام مساعدة الركن	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
✓	يوجد	نعم	الدوارة عن بعد	نعم	نعم	نعم	باب الأمامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

## ملخص حالة السيارة

• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	فبريكية (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	فبريكية بالكامل	حالة البودي الداخلي
• بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسبية
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكريستال

## حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه بالكامل	الكتوب
● فبريكه (خرابيش)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكه (خرابيش)	باب الشنطة
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرابيش)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكه بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
			ملاحظات أخرى

## حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعاتخلفية
● كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي

بودي داخلي			
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
	عصرة بسيطة خلف كشاف امامي شمال		ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاربيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● فصل جزئي (كشاف شمال)	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● لا يوجد	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوائيات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدركسيون
● قطع/كسر/شريخ /تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	حساسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	● جيدة	حالة التوربido
اثر تسريبات زيت قديمة على الفتيس			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك

قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2

غرفة 4 غرفة 3 غرفة 2 غرفة 1

قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2

غرفة 4 غرفة 3 غرفة 2 غرفة 1

كبس المحرك % كفاءة المحرك ● لا يحتاج للكبس 0.00

ملاحظات كفاءة المحرك لم يتم الكبس

الفتيس / علبة التروس

حركة عصابة الفتيس طبيعي علامات عصابة الفتيس في التابلوه ● طبيعي

وجود نتش أو خطط مع النقلات ● لا يوجد

ملاحظات أخرى

دورة التبريد

مستوى سائل التبريد ● أقل من الطبيعي

حالة الرادياتير طبيعي ● طبيعي حالة دورة التبريد خارج الرادياتير

حالة مروحة التبريد طبيعي

ملاحظات أخرى

بنود الصيانة الدورية

حالة سيرور المجموعة الخارجية ● جيدة ● لا يوجد صوت من المجموعة الخارجية

فلتر الهواء ● يتم التغيير مع موعد الصيانة ● لم يتم الفك نوع البوgiehats

لون وحالة البوgiehats ● يتم التغيير مع موعد الصيانة

ملاحظات أخرى

## حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أمامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أمامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 75%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 25% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفه + ريجة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			● ملاحظات أخرى	

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات مع الدواره	
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
			● ملاحظات أخرى	

## الجنوط والكاوتش

<span style="color: orange;">●</span> النقشة متآكلة	حالة الكاوتش الأمامي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
<span style="color: orange;">●</span> بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
<span style="color: red;">●</span> تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستثنى	<span style="color: green;">●</span> بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
تيبوليس			نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط والكاوتش

## البطارية وشحن الدينامو

<span style="color: green;">●</span> جيد	حالة شحن الدينامو	<span style="color: green;">●</span> جيدة	حالة البطارية
		<span style="color: green;">●</span> جيدة	قابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

## الملحقات

<span style="color: green;">●</span> موجود	كتالوج السيارة	<span style="color: green;">●</span> متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
<span style="color: green;">●</span> موجود	كتيب الضمان	<span style="color: green;">●</span> يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
<span style="color: orange;">●</span> يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	<span style="color: red;">●</span> لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

## تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR O

**KARCEL**



RR O

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE

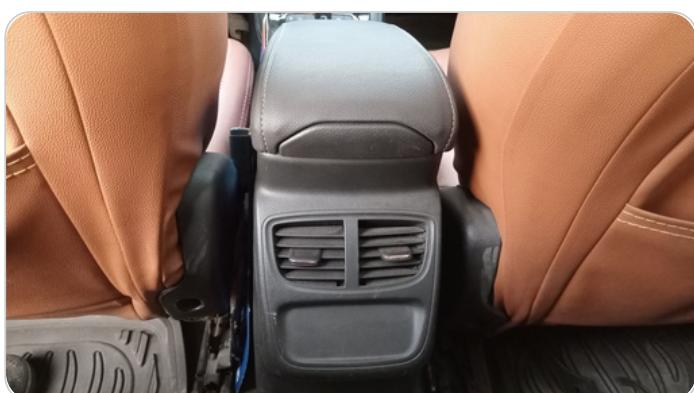

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



باب الشنطة : فبريكا (خرابيش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)



الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)



الاصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكه (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكه (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكه (خرابيش)



مرايه الباب الأمامي يمين : فبريكه (خرابيش)



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ /تلف



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريفات بسيطه




حالة الكاوتشن الأمامي : النفخة متآكلة



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود

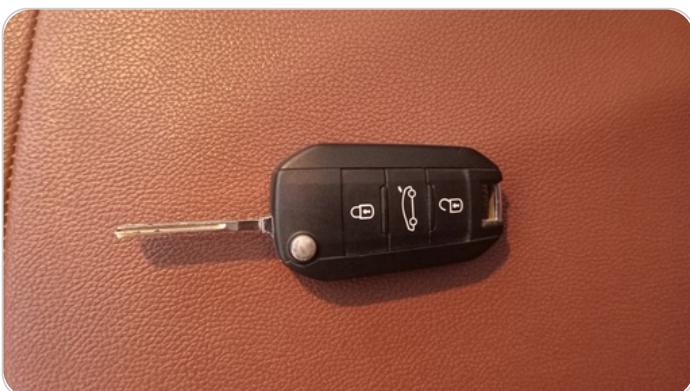

حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



خلف كشاف امامي شمال : عصرة