



بيانات العميل والسيارة			
BMW 318 2018 2nd Category			موديل السيارة
157821	قراءة العداد	كحلي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
مدينة نصر	المرور	2025-12-05	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
3	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1500	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سيور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في معظم أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

### حالة البودي الخارجي

الكبوت	● رش بدون معجون (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● شرح / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● رش بدون معجون (خبطات)	الرفرف الأمامي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي شمال	● رش بدون معجون
الباب الأمامي يمين	● رش بدون معجون (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● رش بدون معجون (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي شمال	● رش بدون معجون
الرفرف الخلفي يمين	● رش بدون معجون (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● رش بدون معجون (خبطات)	العتب السفلي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● يوجد رش	مراية الباب الأمامي شمال	● يوجد رش
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى			

### حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● نقرة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● الباغة مصفرة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	زجاج امامي غير اصلي		

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى
			اثر فك وتركيب بالصدر الامامي

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● فصل جزئي (كشاف يمين)	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحالة جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● متآكله	الطارة / الدرکسيون
● قطع/كسر/شرخ/تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع / كسر / شرخ / تلف	فرش الباب الأمامي يمين
● قطع /كسر/شرخ /تلف	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

## حالة الميكانيكا

			كشف مرئي (المحرك والحوض)
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية
لا يوجد ●	لون العادم	بنزولي ●	لون زيت المحرك
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتييس المرئية
جيدة ●	حالة ضفيرة الكهرياء	جيدة ●	حالة التورييدو
			ملاحظات أخرى
			<b>كفاءة المحرك</b>
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2			
		غرفة 3	غرفة 2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2			
		غرفة 3	غرفة 2
لا يحتاج للكبس ●	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %
			ملاحظات كفاءة المحرك
			لا يوجد ملاحظات
			<b>الفتييس / علبة التروس</b>
طبيعي ●	علامات عصاية الفتييس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتييس
		لا يوجد ●	وجود نتش أو خبط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			<b>دورة التبريد</b>
سائل تبريد أخضر نظيف ●	حالة سائل التبريد	طبيعي ●	مستوى سائل التبريد
طبيعي ●	حالة الرادياتور	طبيعي ●	حالة دورة التبريد خارج الرادياتور
		طبيعي ●	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			<b>بنود الصيانة الدورية</b>
لا يوجد ●	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة ●	حالة سيور المجموعة الخارجية
لم يتم الفك ●	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة ●	فلتر الهواء
		يتم التغيير مع موعد الصيانة ●	لون وحالة البوجيهات
			ملاحظات أخرى

## حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● تشققات (كاوتش الميزان)	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيدة	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرديان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيده	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			<b>الفرامل</b>
● رجيحة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 50%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

## حالة الكهرباء

			كشيف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
B7F829 - B7F82D - 84483	● يوجد أعطال ثانوية		أعطال كنترولات أخرى
عطل خاص بالسماعات الخلفيه - عطل خاص بحساس المطر			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			<b>ملاحظات مع الدواره</b>
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

## الجنوط والكاوتش

● النقشة متآكلة	حالة الكاوتش الأمامي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
● النقشة متآكلة	حالة الكاوتش الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الجنوط الخلفي
لا يوجد	حالة الكاوتش الاستين	لا يوجد	حالة جنط الاستين
		رن فلات	نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط و الكاوتش

## البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كبلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

## الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت/المفتاح الاضافي

## تجربة القيادة

	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

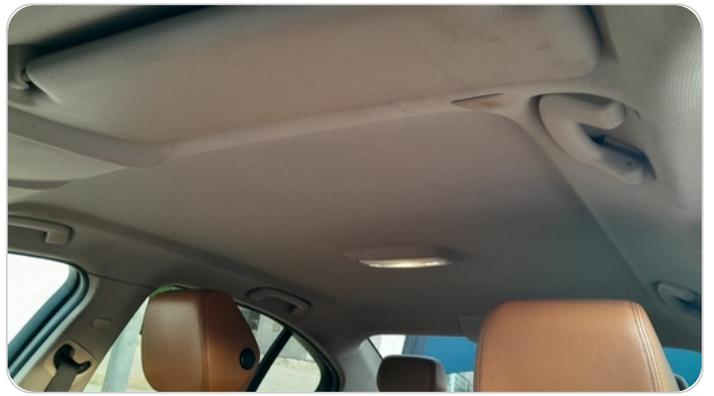

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : رش بدون معجون (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



العتب السفلي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الرفرف الأمامي يمين : رش بدون معجون (خبطات)



الباب الأمامي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)



العتب السفلي يمين : رش بدون معجون (خبطات)



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



فرش الباب الخلفي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



فرش الباب الأمامي يمين : قطع / كسر / شرخ / تلف



زجاج السيارة الأمامي : نقرة



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الأمامي : النقشة متآكلة



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



الاكصدام الامامي :



الاكصدام الخلفي :



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة