



بيانات العميل والسيارة			
BMW 320 2019 2nd Category			موديل السيارة
90576	قراءة العداد	فيرانى	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2027-09-19	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	2000	سعة المحرك
6	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات أمامية وخلفية	نظام مساعدة الركن	✓ انذار تصادم أمامي FCW	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كرسي السائق	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	✓ كرسي أمامية	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلى
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة جدا	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة ( الدهان متآكل )	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (ملاحظات)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● رش مع معجون (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	يوجد كسر في الاكصدام الخلفي		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● شروخ أو كسور	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	تأكل في كاوتش الترييدو		

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
			حامل طقم التبريد
			● لا يوجد ملاحظات
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحالة جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● بها خدوش	الطارة / الدركسيون
● قطع/كسر /شرخ /تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

حالة الميكانيكا					
			كشف مرئي (المحرك والحوض)		
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية		
● لا يوجد	لون العادم	● ذهبي فاتح	لون زيت المحرك		
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتييس المرئية		
● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	حالة التورييدو		
			ملاحظات أخرى		
			كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
● لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك %	
			لم يتم الكبس		ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس		
طبيعي ●	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي		حركة عصاية الفتيس	
		● لا يوجد		وجود نتش أو خبط مع النقلات	
		ملاحظات أخرى			
		دورة التبريد			
● سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي ●		مستوى سائل التبريد	
طبيعي ●	حالة الرادياتير	طبيعي ●		حالة دورة التبريد خارج الردياتير	
		طبيعي ●		حالة مروحة التبريد	
		ملاحظات أخرى			
		بنود الصيانة الدورية			
● لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة		حالة سيور المجموعة الخارجية	
● لم يتم الفك	نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة		فلتر الهواء	
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		لون وحالة البوجيهات	
		ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● بحالة جيده	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيده	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جيده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيده)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيده	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتيس
			ملاحظات أعطال الفتيس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبئ	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبئ	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**




R 90





FR SEATS

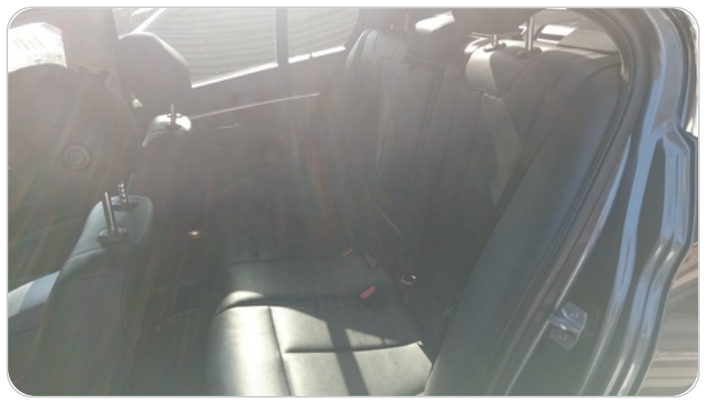

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL







REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT

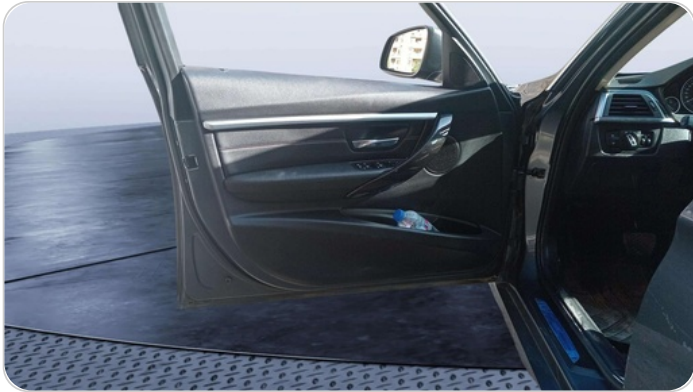


FR L DOOR

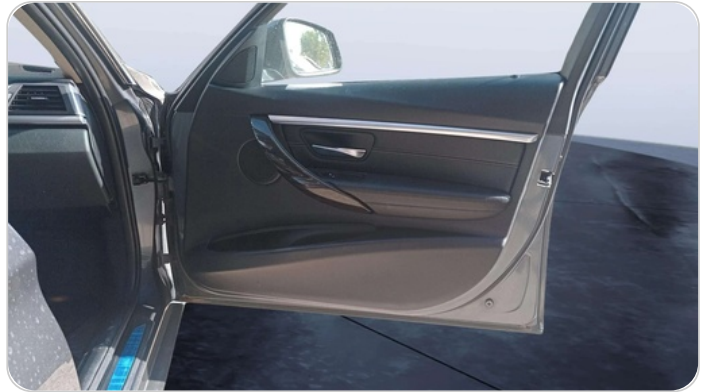

FR R DOOR



RR L DOOR

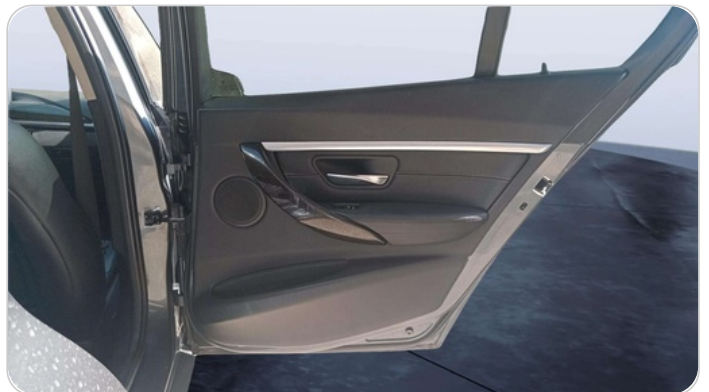

RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (ملاحظات)





الباب الأمامي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)





فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



السقف : فبريكة ( الدهان متاكل )



الاكصدام الامامي : فبريكة (خرابيش)