



بيانات العميل والسيارة			
Opel Grandland 2024 2nd Category			موديل السيارة
4735	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	توكيل واحد	توكيلات
العجوزة	المرور	2027-08-13	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك
6	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
حساسات وكاميرات Bird Eye	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
✓			
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
جلد + قماش مخمل أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
✓			
18	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
✓			
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
✓			
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه
يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة جدا	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش مع معجون	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة بالكامل
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● رش مع معجون	الرفرف الأمامي شمال	● رش بدون معجون
قائم خارجي أمامي يمين	● رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي شمال	● رش مع معجون
الباب الأمامي يمين	● رش مع معجون	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● رش مع معجون
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرايش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرايش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	خرايش في الشبكة الاماميه		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● أقل من الطبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتييس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● طبيعي	
حالة التوريددو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس		
		الفتيس / علبة التروس		
حركة عصاية الفتيس	طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
ملاحظات أخرى				
		دورة التبريد		
مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياثير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
ملاحظات أخرى				
		بنود الصيانة الدورية		
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات	● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
ملاحظات أخرى				

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتيس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكردان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	كرتيرة عجل فيبر امامي يمين غير مطابقة		
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● جيدة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● جديد
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● جيدة	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة الكهرباء

			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
ملاحظات اعطال المحرك			
أعطال الفتيس	● لا يوجد		
ملاحظات أعطال الفتيس			
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
ملاحظات أعطال الايرياج			
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
ملاحظات أعطال كنترولات أخرى			
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
ملاحظات أخرى			

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبئ	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبئ	● بحالة جيدة
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش	قطع بسيط في كاوتش خلفي شمال		

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	السيارة تحتاج تغير مقص ومساعد امامي يمين وبطاحة بناءا على تقرير زوايا طرف العميل
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER




ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN

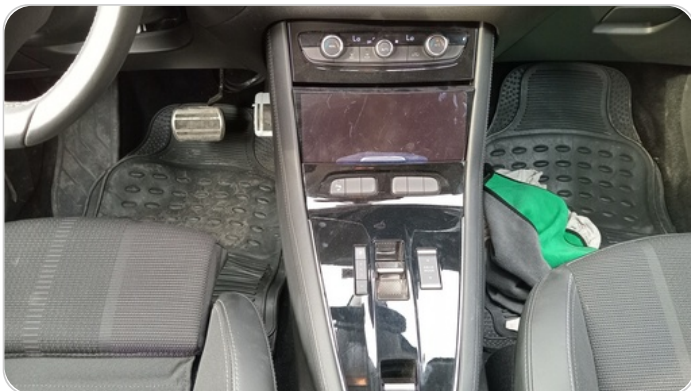

CONSOLE




RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT

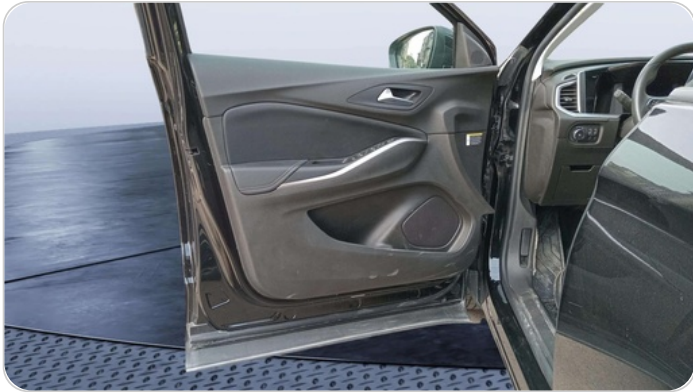

FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة




الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)

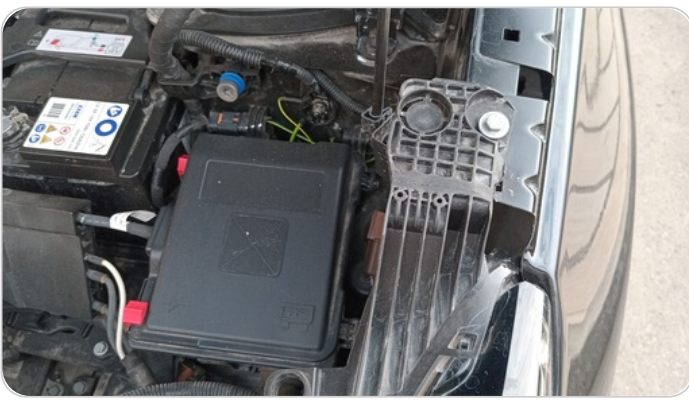

الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الشبكة الامامية : خرابيش



كاوتش خلفي شمال : قطع بسيط