



بيانات العميل والسيارة			
BMW X4 2021 1st Category			موديل السيارة
112621	قراءة العداد	أبيض	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
الدقي	المرور	2025-01-15	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	2000	سعة المحرك
8	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	✓ بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
حساسات وكاميرات Bird Eye و اوتو بارك ✓	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
20	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كرسي السائق	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	✓ كرسي أمامية	كرسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كرسي ماساج
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 9 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة جدا	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش بدون معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● الدهان / النيكل (متآكل)
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (خبطات)
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	يوجد رش بدون معجون في الشبكة الاماميه (وداير رفارف امامي وخلفي) الفبر		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية	
لا يوجد ●	لون العادم	بترولي ●	لون زيت المحرك	
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتييس المرئية	
جيدة ●	حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة ●	حالة التوربيدو	
			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
لا يحتاج للكبس ●	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك %
			لم يتم الكبس	ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس	
طبيعي ●	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي		حركة عصاية الفتيس
		لا يوجد ●		وجود نتش أو خبط مع النقلات
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
سائل تبريد أخضر نظيف ●	حالة سائل التبريد	طبيعي ●		مستوى سائل التبريد
طبيعي ●	حالة الرادياتير	طبيعي ●		حالة دورة التبريد خارج الردياتير
		طبيعي ●		حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
لا يوجد ●	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة ●		حالة سيور المجموعة الخارجية
لم يتم الفك ●	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		فلتر الهواء
		يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		لون وحالة البوجيهات
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكرمان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● بحالة جيدة	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● رجيّة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 75%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● رجيّة	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
804415		● يوجد أعطال ثانوية	أعطال كنترولات أخرى
كود عطل مسجل خاص بضعف بطارية ريموت الراديو			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي		● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي		● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبئ	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبئ	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العمل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العمل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90


KARCEL



R 90



FR SEATS

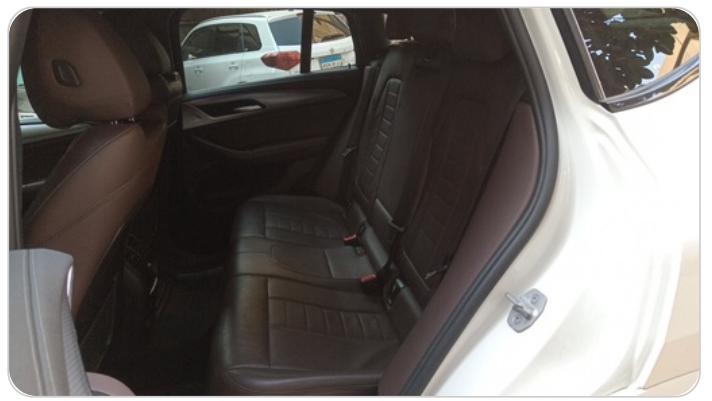

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL




MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL

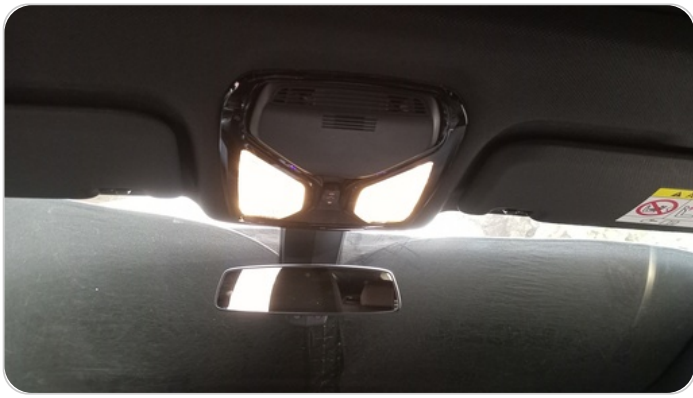

REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT




CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD

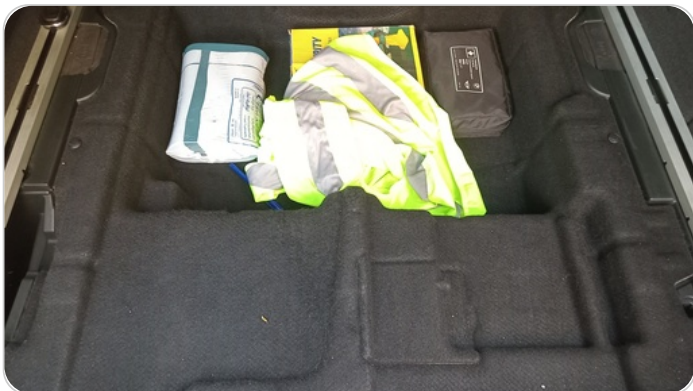

SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الكصدام الأمامي : رش بدون معجون (خرابيش)



شبكة أمامية : الدهان / النيكل (متآكل)




الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)

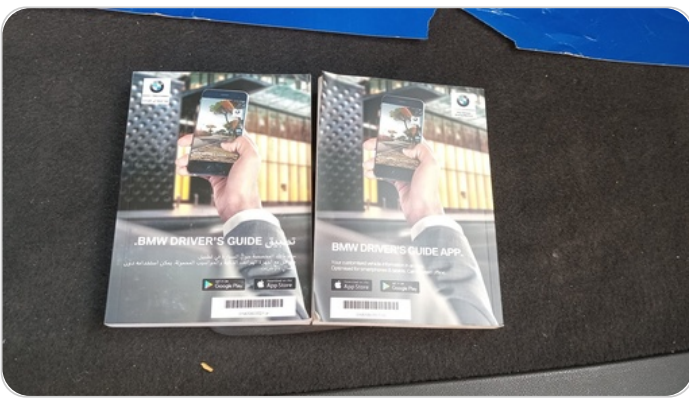

كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرايبش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرايبش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرايبش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرايبش)