



بيانات العميل والسيارة			
Kia Rio 2015 Imported			موديل السيارة
127019	قراءة العداد	أبيض	اللون
لا يوجد	حظر البيع	توكيل واحد	توكيلات
النزهة	المرور	2025-07-03	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	HATCHBACK	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1400	سعة المحرك
1	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	لا يوجد	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	ريموت ✓	دخول السيارة
15	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور ✓	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
يوجد ✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة سيئة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرايش - خبطات)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خرايش)
السقف	● فبريكة (الدهان متاكل)	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خرايش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرايش _ خبطات)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الرفرف الأمامي شمال	● رش بدون معجون (خبطات)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● رش مع معجون (خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش - خبطات)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (صدمة كبيرة)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرايش - خبطات)
مراية الباب الأمامي يمين	● يوجد رش	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرايش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	صدمه في رفرف خلفي شمال - مساعدين شنطه خفيفه - فقد في كاوتشة فتح باب الشنطه		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● جديد (تم التغيير قريباً)	الكشاف الأمامي شمال	● جديد (تم التغيير قريباً)
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● كسر بالباغة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي			
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى	نقره بسيطه في دواخل باب امامي يمين غير مؤثرة		
شاسيه			
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاك	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كنبه خلفي	● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● آثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● آثار فك وتركيب
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي	حالة المحرك المرئية	
لا يوجد	لون العادم	بترولي	لون زيت المحرك	
لا يوجد	حالة التربو المرئية	طبيعي	حالة الفتييس المرئية	
جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التورييدو	
تم تغيير كرتيريات عجل امامي ومصفحة محرك فيبر سفليه - صوت خشونه جهة تاكيهات المحرك - اثار فك وتركيب كرتيرة محرك سفليه			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
	غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
	غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك%	
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس	
طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس	
لا يوجد			وجود نتش أو خبط مع النقلات	
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد	
طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير	
طبيعي			حالة مروحة التبريد	
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية	
لم يتم الفك	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء	
			لون وحالة البوجيهات	
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيده
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● بحالة جيده
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيده
قنطرة العفشة	● بحالة جيده	عامود الكرمان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	●~50%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● جيده
فرامل اليد	● مانيوال (جيده)	حالة تيل الفرامل الخلفية	● لم يتم الكشف
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● لم يتم الكشف	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● موجود (لم يتم التجربة)	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	السيارة وارد الخارج
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0




L 90



R 90



FR SEATS

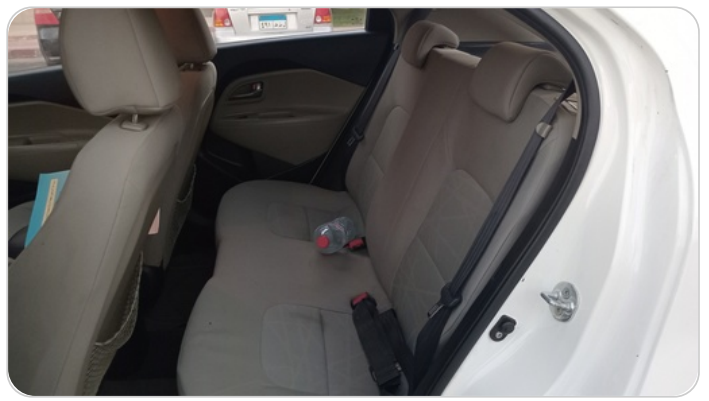

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE

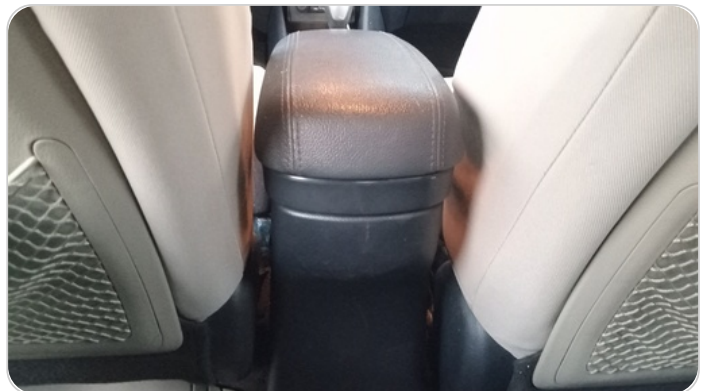

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

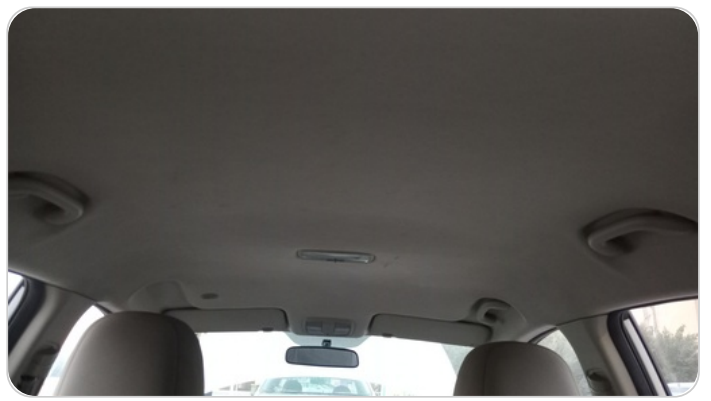

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الكبوت : فبريكة (خرايش - خبطات)



باب الشنطة : فبريكة (خرايش - خبطات)



الرفرف الأمامي شمال : رش بدون معجون (خبطات)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرايش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الررف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



العنب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



الررف الأمامي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : رش مع معجون (خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (صدمة كبيرة)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



الكشاف الخلفي شمال : كسر بالباغة




دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)

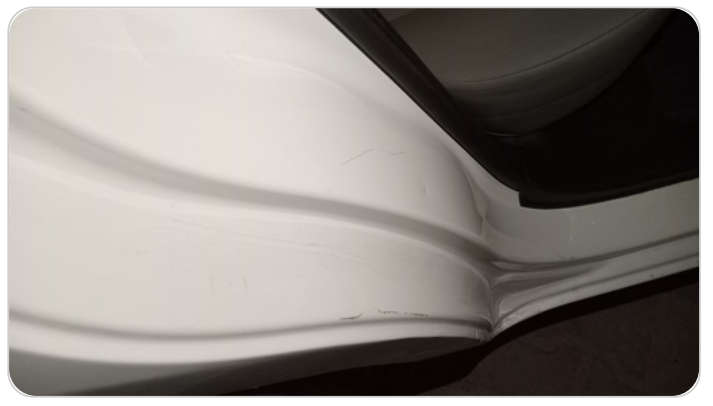

دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



السقف : فبريكة (الدهان متاكل)



الاكصدام الامامي : رش مع معجون (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



الكبوت : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)