



بيانات العميل والسيارة			
Kia Sportage 2019 5th Category			موديل السيارة
40682	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
المعادي	المرور	2027-06-02	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	بصمة	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور	الجنوط
زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	كراسي أمامية	كراسي كهرياء
يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	6 بوصة	شاشة في التابلوه
يوجد	مثبت /محدد سرعة	يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرياء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة سيئة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش بدون معجون (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش بدون معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي أمامي شمال	● رش بدون معجون
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة ( خرابيش )	قائم خارجي خلفي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	رش جزئي بدون معجون في رفرف امامي شمال - يوجد خرابيش في حواف البودي الخارجي اثر ازالة طبقة الحمايه من السيارة - يوجد استيكر على مقابض الابواب من الخارج		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● الباغة مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● الباغة مصفرة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● الباغة مصفرة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● كسر بالباغة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● الكاوتش ناشف	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	يوجد جراب جلد علي الطارة ومقبض عصاة الفتيس		

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● أعلى من الطبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتييس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● لا يوجد	
حالة التوريدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%		0.00	كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس		
الفتيس / علبة التروس				
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
ملاحظات أخرى				
دورة التبريد				
مستوى سائل التبريد	● أعلى من الطبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
ملاحظات أخرى				
بنود الصيانة الدورية				
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد	
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك	
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
ملاحظات أخرى				

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جيده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيده)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيده	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**




L 90

**KARCEL**



R 90



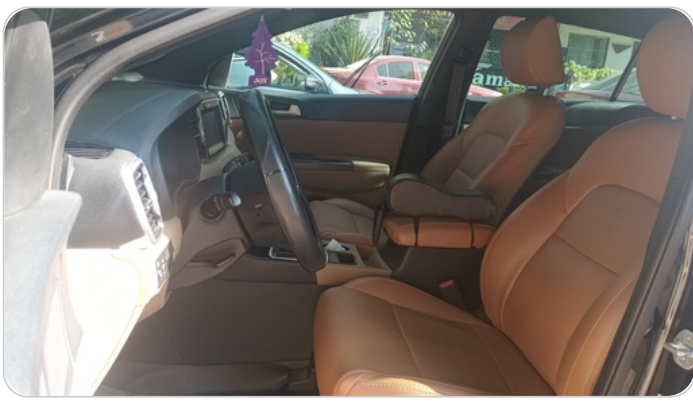

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE

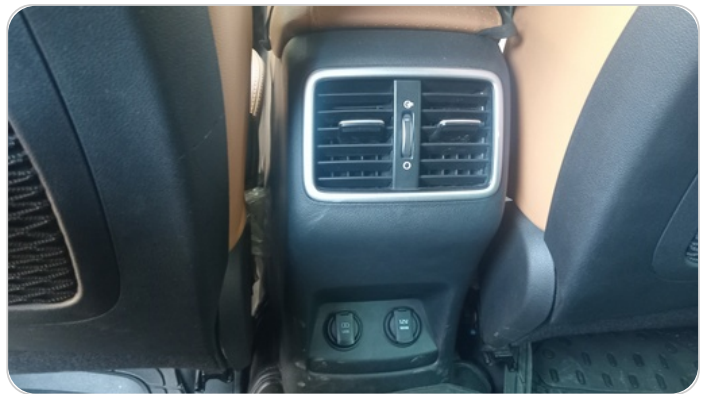

RR AC GRILL





REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE





RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الكبوت : رش بدون معجون (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)





الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)





الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة ( خرابيش )



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرابيش)



كشافات إشاره أمامي : كسر بالباغة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)





دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



مقابض الابواب : يوجد استيكر