



بيانات العميل والسيارة			
Chevrolet Optra 2021 1st Category			موديل السيارة
99064	قراءة العداد	فضي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	عقد مسجل	توكيلات
سوهاج	المرور	2025-03-31	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1500	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتيس	فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	لا يوجد	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓	نوع الفرش	ريموت	دخول السيارة
15	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة جدا	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

## حالة البودي الخارجي

الكبوت	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
باب الشنطة	● فبريكة ( خرابيش_ خبطات )	شبكة أمامية	● شرح / كسر
الررف الأمامي يمين	● رش مع معجون (خبطات)	الررف الأمامي شمال	● فبريكة (سمكره على البارد)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● رش مع معجون (خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة ( خرابيش )	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الررف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الررف الخلفي شمال	● فبريكة (سمكره على البارد)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (صدمة كبيرة)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● اشارة المراية مفقودة
مفصلات الباب الأمامي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الأمامي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الباب الخلفي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الخلفي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	نقره في السقف - يوجد استيكر حمايه جزئي على ررف امامي شمال اكصدام امامي بالكامل ولم يستدل على حالة دهان ال اكصدام - اثار اصلاح في كابل باب التانك - اثار فك وتركيب في رفار اماميه - شداد باب خلفي شمال خفيف		

## حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● جديد (تم التغيير قريبا )
كشافات شبورة أمامي	● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● الكاوتش ناشف	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	تاكل في كاوتش فتحة السقف		

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة (خرايش)	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
		صدمة في شاسيه اكصدام خلفي	ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكث
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● لا يوجد	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحالة جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدرکسيون
● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الخلفي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

## حالة الميكانيكا

كشَف مرئي (المحرك والحوض)			
● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	حالة المحرك المرئية
● لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
● لا يوجد	حالة التربو المرئية	● طبيعي	حالة الفتيس المرئية
● جيدة	حالة ضفيرة الكهرياء	● جيدة	حالة التوربيدو
ملاحظات أخرى			
كفاءة المحرك			
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
● لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %
ملاحظات كفاءة المحرك			
لم يتم الكبس			
الفتيس / علبة التروس			
● طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		● لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات
ملاحظات أخرى			
دورة التبريد			
● سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	● طبيعي	مستوى سائل التبريد
● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير
		● طبيعي	حالة مروحة التبريد
ملاحظات أخرى			
بنود الصيانة الدورية			
● صفارة مستمرة مع التكييف	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية
● لم يتم الفك	نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات
ملاحظات أخرى			

## حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● مساعدين ناشفة	مساعدين خلفي	● المساعدين ناشفة	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● يوجد بوش	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● لم يتم الكشف	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● لم يتم الكشف	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

## حالة الكهرياء

			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

## الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الجنوط الخلفي
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستين	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستين
		تيوبليس	نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط و الكاوتش

## البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

## الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد كوريك	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي
● يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	● موجود (لم يتم التجربة)	الريموت/المفتاح الاضافي

## تجربة القيادة

الباور ثقيل	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
تم تركيب شاشة وسطية (8 بوصة)	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : لا يوجد كوريك



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الكبوت : فبريكة (خرايش - خبطات)



باب الشنطة : فبريكة ( خرايش\_خبطات )



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرايش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



مفصلات ومسامير الباب الأمامي شمال : آثار فك وتركيب




مفصلات ومسامير الباب الخلفي شمال : آثار فك وتركيب



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الرفرف الأمامي يمين : رش مع معجون (خبطات)

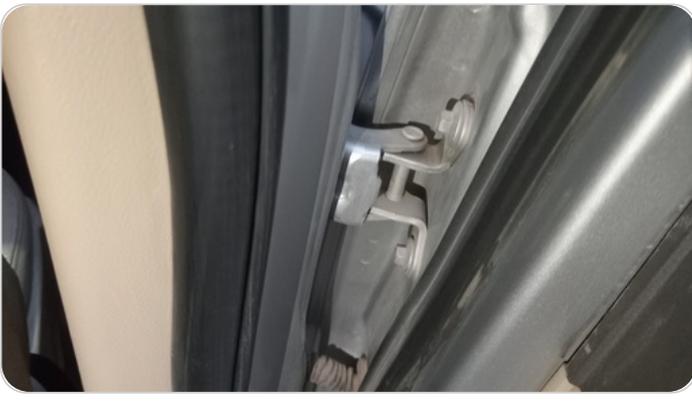

مفصلات ومسامير الباب الخلفي يمين : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الباب الأمامي يمين : آثار فك وتركيب



مرآة الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (صدمة كبيرة)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : رش مع معجون (خبطات)



الاصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



الاصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وأرضية الشنطة : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



كاوتش فتحة السقف : متاكل



الاكصدام الامامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



كابل باب التانك : اثار اصلاح في كابل باب التانك



شاسية اكصدام خلفي : صدمة



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)