



بيانات العميل والسيارة			
Renault Megane 2022 3rd Category			موديل السيارة
65401	قراءة العداد	أبيض	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
حادث أكتوبر	المرور	2025-01-16	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓	فردى	1300	سعة المحرك
2	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
DCT	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
✓	حساسات خلفية	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	✓	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓	الجنوط
✓	زرار تشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	يوجد	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓	شاشة في التابلوه
✓	يوجد	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خبطات)
باب الشنطة	● فبريكة (خبطات)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	رش جزئي بدون معجون في اكصدام خلفي ويوجد به لحام - فقد في طبة اكصدام خلفي - كسر في اشاره شمال		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● آثار صدمة صغيرة	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى	صدمة صغيرة في ارضية الشنطة (فيبر) من الخارج		
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	● مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	● مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاك	● يعمل بكفاءة	● مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	● السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	● مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	● التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	● سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	● أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	● كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● لا يوجد	● الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	● سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	● الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	● أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	● فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	● فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	● فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنية خلفي	● بحاله جيده	● فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	● فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	● فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	● فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	● مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	يوجد جراب جلد علي الطارة		

حالة الميكانيكا					
			كشف مرئي (المحرك والحوض)		
طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي	حالة المحرك المرئية		
لا يوجد	لون العادم	بترولي	لون زيت المحرك		
طبيعي	حالة التربو المرئية	طبيعي	حالة الفتييس المرئية		
جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربيدو		
			ملاحظات أخرى		
			كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2					
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2					
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك%	
			لم يتم الكبس		
			الفتيس / علبة التروس		
طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس		
		لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات		
			ملاحظات أخرى		
			دورة التبريد		
سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد		
	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير		
		طبيعي	حالة مروحة التبريد		
			ملاحظات أخرى		
			بنود الصيانة الدورية		
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية		
لم يتم الفك	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء		
		يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات		
			ملاحظات أخرى		

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيده
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● تشققات (كاوتش الميزان)
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيده
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيده
قنطرة العفشة	● بحالة جيده	عامود الكردان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 75%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● جيده	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● موجود
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● يوجد جميع الفواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العمل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العمل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL




L 90

KARCEL



R 90

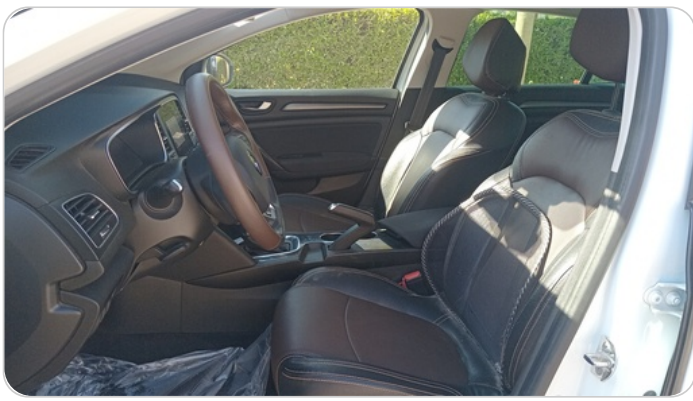

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE




RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT

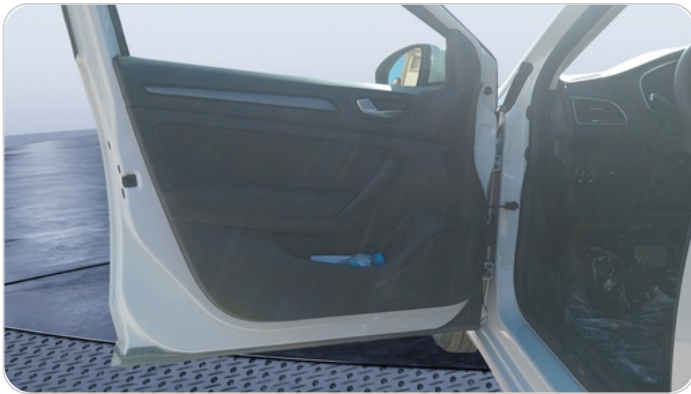


FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR

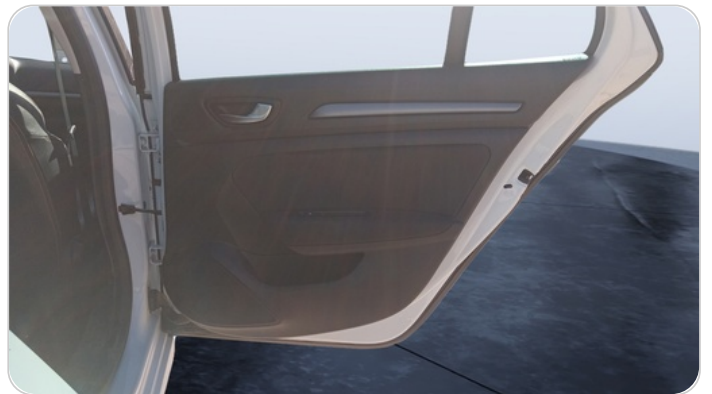

RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



الكبوت : فيريكه (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خبطات)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خبطات)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وأرضية الشنطة : آثار صدمة صغيرة



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



اشارة مرآة شمال : كسر