



بيانات العميل والسيارة			
Opel Grandland 2019 1st Category			موديل السيارة
101002	قراءة العداد	أبيض	اللون
لا يوجد	حظر البيع	توكيل واحد	توكيلات
الشروق	المرور	2025-08-24	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك
2	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	✓ بانوراما	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	مفتاح	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 6 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة بالكامل
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الررفر الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الررفر الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الررفر الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الررفر الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	فقد في أحرف باب الشنطة - كسر في غطاء التانك		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● تم التغيير	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي			
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة (خرايش)	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
شاسيه			
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى	يوجد صدأ جهة قاعدة البطارية أثر تسريب مياه البطارية		

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنية خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية	
أسود خفيف ●	لون العادم	بترولي ●	لون زيت المحرك	
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتيس المرئية	
جيدة ●	حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة ●	حالة التورييدو	
فقد في غطاء قرية المساحات			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
		غرفة4	غرفة3	غرفة2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
		غرفة4	غرفة3	غرفة2
لا يحتاج للكبس ●	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك%
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس	
طبيعي ●	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس	
لا يوجد ●			وجود نتش أو خبط مع النقلات	
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
سائل تبريد أحمر نظيف ●	حالة سائل التبريد	أقل من الطبيعي ●	مستوى سائل التبريد	
طبيعي ●	حالة الرادياتير	طبيعي ●	حالة دورة التبريد خارج الردياتير	
طبيعي ●			حالة مروحة التبريد	
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
لا يوجد ●	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة ●	حالة سيور المجموعة الخارجية	
لم يتم الفك ●	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة ●	فلتر الهواء	
		يتم التغيير مع موعد الصيانة ●	لون وحالة البوجيهات	
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكردان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة + ريجة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 50%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● جيدة	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكث	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة متوسطة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● موجود
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العمل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العمل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود




الكبوت : فبريكة (خرايبش)



باب الشنطة : فبريكة (خرايبش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)

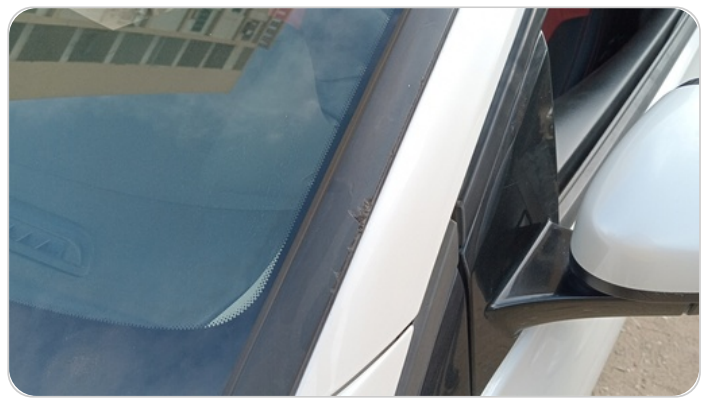

قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)




مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)

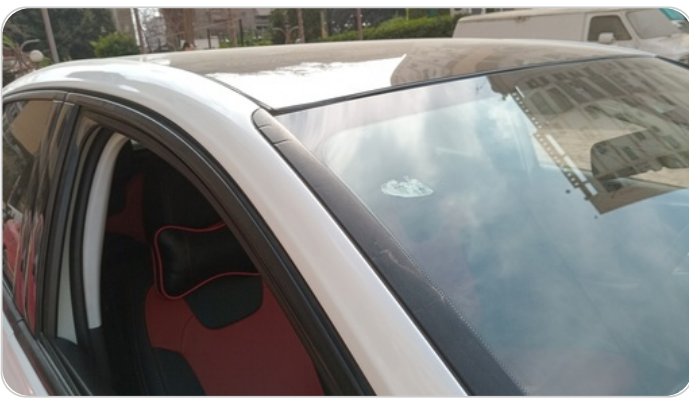

قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وأرضية الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



غطاء التانك : كسر



غطاء قربة المساحات : فقد



قاعدة البطارية : صدا



حرف باب الشنطة : فقد