



بيانات العميل والسيارة			
Peugeot 3008 2019 2nd Category			موديل السيارة
113175	قراءة العداد	أحمر	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
حلوان	المرور	2025-09-24	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك
4	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 9 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة سيئة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● رش مع معجون (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● رش مع معجون	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (الدهان متآكل)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	الدهان متآكل في الكبوت ورفارف و ابواب الجانب الایسر - رش جزئي بمعجون في باب خلفي يمين - كسر في غطاء باب التانك		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سیستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى	كسر في مصفحة فيبر اسفل السيارة		

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاك	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كرسي أمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كنبه خلفي	● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● آثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	● آثار فك وتركيب
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	فقد في غطاء مراية الزجاج الامامي		

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتيس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● طبيعي	
حالة التورييدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
صوت صفاره عند زيادة سرعة المحرك لوجود قطع في كاوتشة هواء التربو			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس	
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد			● طبيعي	
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد	
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك	
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	تشققات / قطع (الجلب)
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكرمان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة + رجة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 75%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● شفة + رجة	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● موجود
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90





FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL







REARVIEW MIRROR




CAR ROOF MAT

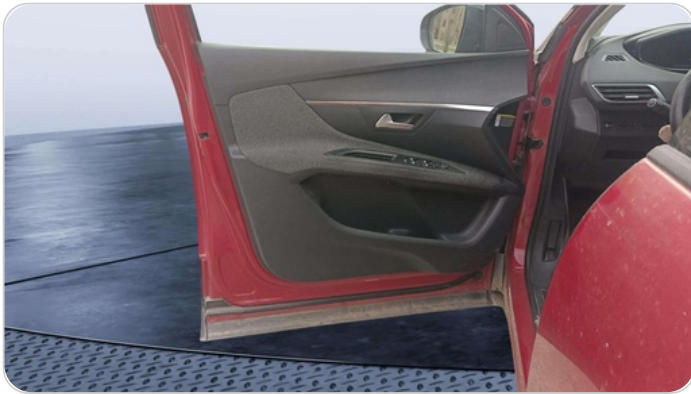

FR L DOOR

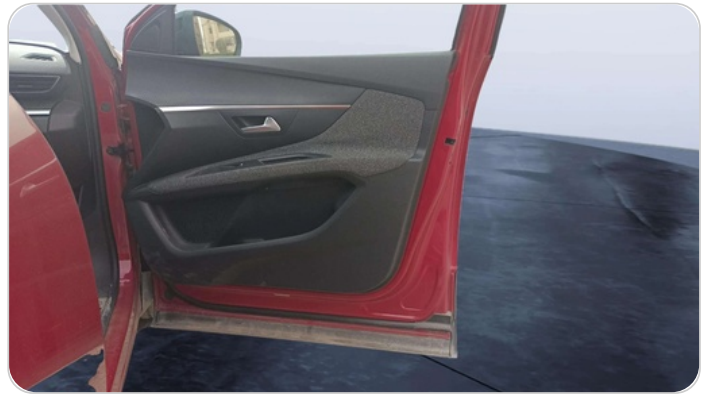

FR R DOOR

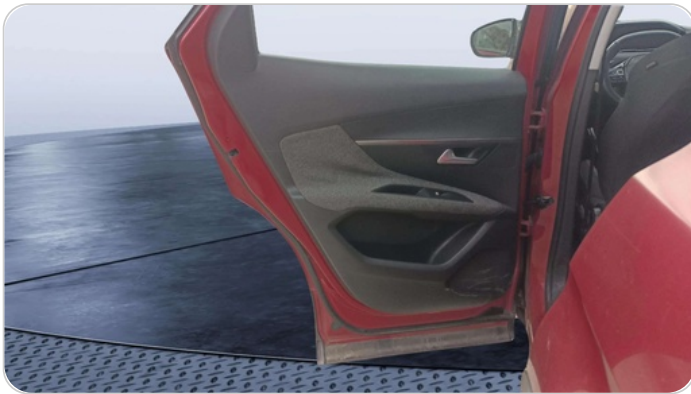

RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES





DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (الدهان متآكل)





العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



غطاء باب التانك : كسر



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرابيش)





دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)




كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود

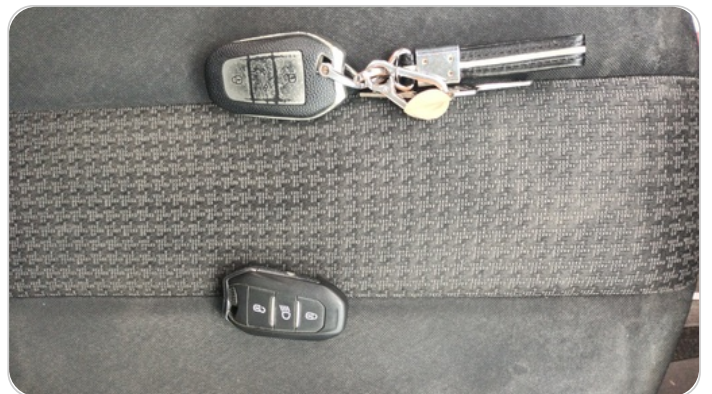

الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة





حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



مقصات أمامي سفلي : تشققات / قطع (الجلب)



كاوتشة هواء التريو : قطع