



بيانات العميل والسيارة			موديل السيارة
Hyundai Elantra MD 2013 1st Category			اللون
117940	قراءة العداد	فيزيائي	اللون
لا يوجد	حضر البيع	توكيل واحد	توكيلات
مدينة نصر	المبور	2025-05-07	تاريخ انتهاء الرخصه

### مواصفات السيارة

4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع العيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
1	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	لا يوجد	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	ريموت	دخول السيارة
15	مقاس الجنوط	حديد عادي	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعييات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓	مرايات ضم

### ملخص حالة السيارة

● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● فبريكه (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشه	● فبريكه بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسيه
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة	حالة الزجاج والكسافات

### حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه بالكامل	الكتوب
● فبريكه (خرابيش)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	السقف
● الدهان / النيكل متآكل	شبكة أمامية	● فبريكه (خرابيش)	باب الشنطة
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه (الدهان متآكل)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه (الدهان متآكل)	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه (الدهان متآكل)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه (الدهان متآكل)	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه (خرابيش - خبطات)	العتب السفلي شمال	● فبريكه (خرابيش - خبطات)	العتب السفلي يمين
● فبريكه (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيش)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل	مفصلات الكتوب
			ملاحظات أخرى

### حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● شروخ أو كسور	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● الbaghe مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● الbaghe مصفرة	الكشاف الأمامي يمين
● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● الbaghe مصفرة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

## حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرابيشن)				دوالن الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل				دوالن الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات				دوالن وأرضية الشنطة
				لا يوجد ملاحظات
				حامل طقم التبريد
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل				بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات				الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات				الصدر الأمامي
				ملاحظات أخرى

## حالة الصالون

● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكارسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● بعض اللعبات تحتاج تغيير	أنوار خلفية	● فصل جزئي (كشاف شمال)	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرا	● لا يوجد	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوائيات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدركسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● تحتاج تنظيف فقط	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
فصل في أنوار اول درجة أمامي شمال - فصل في أنوار الفرامل الخلفية			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	● جيدة	حالة التوربido
آثار فلك وتركيب في غطاء التاكيهات ووش التقسيمة			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك

قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2

غرفة 4 غرفة 3 غرفة 2 غرفة 1

قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2

غرفة 4 غرفة 3 غرفة 2 غرفة 1

كبس المحرك % كفاءة المحرك ● لا يحتاج للكبس 0.00

ملاحظات كفاءة المحرك لم يتم الكبس

الفتيس / علبة التروس

حركة عصابة الفتيس طبيعي ● علامات عصابة الفتيس في التابلوه

وجود نتش أو خطوط مع النقلات ● لا يوجد

ملاحظات أخرى

دورة التبريد

مستوى سائل التبريد طبيعي ● سائل تبريد أخضر نظيف

حالة دورة التبريد خارج الرادياتير طبيعي ● حالة الرادياتير

حالة مروحة التبريد طبيعي

ملاحظات أخرى

بنود الصيانة الدورية

حالة سيرور المجموعة الخارجية طبيعية ● لا يوجد صوت من المجموعة الخارجية

فلتر الهواء ● يتم التغيير مع موعد الصيانة

لون وحالة البو giohهات ● يتم التغيير مع موعد الصيانة

ملاحظات أخرى

## حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أماامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أماامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أماامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أماامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أماامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 75%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيدة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			● ملاحظات أخرى	

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات مع الدواره	
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
			● ملاحظات أخرى	

## الجنوط والكاوتش

<span style="color: orange;">●</span> بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الأمامي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
<span style="color: red;">●</span> تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الخلفي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
<span style="color: red;">●</span> تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستثنى	<span style="color: green;">●</span> بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
تيبوليس			نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

## البطارية وشحن الدينامو

<span style="color: green;">●</span> جيد	حالة شحن الدينامو	<span style="color: green;">●</span> جيدة	حالة البطارية
		<span style="color: green;">●</span> جيدة	كابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

## الملحقات

<span style="color: red;">●</span> لا يوجد	كتالوج السيارة	<span style="color: green;">●</span> متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
<span style="color: green;">●</span> موجود	كتيب الضمان	<span style="color: green;">●</span> يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
<span style="color: orange;">●</span> يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	<span style="color: green;">●</span> يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الإضافي

## تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR O

**KARCEL**



RR O

**KARCEL**




L 90

**KARCEL**



R 90

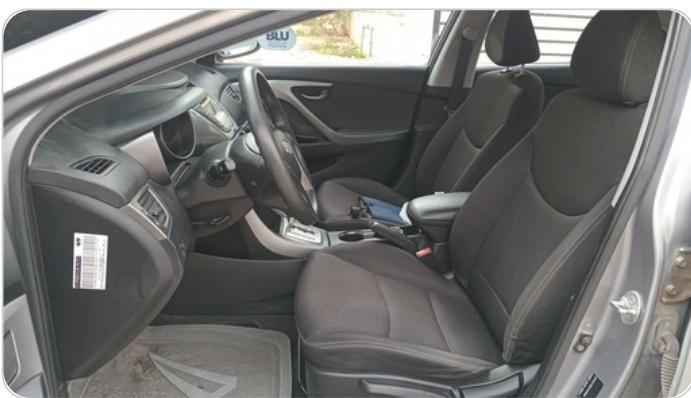

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE




FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE

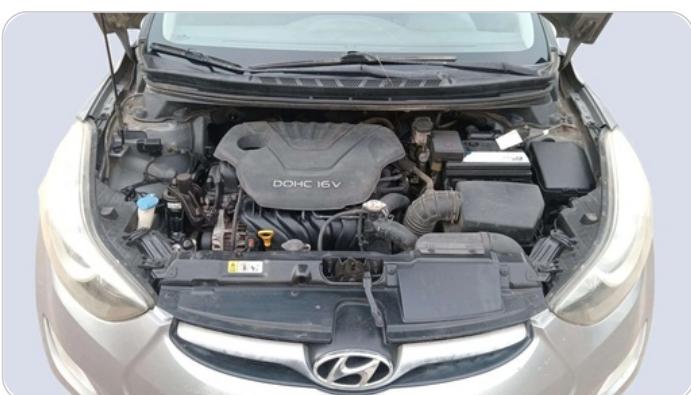

ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES




EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)




حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

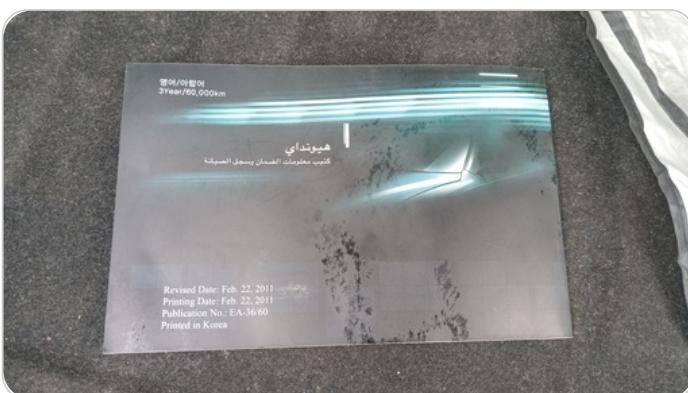

كتيب الضمان : موجود



الريموت / المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة

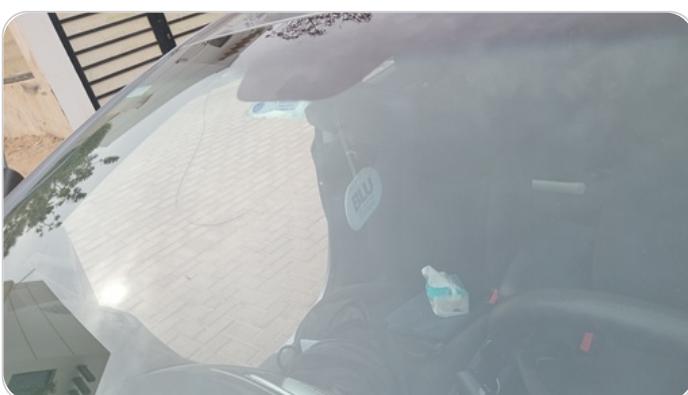

زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



الكشاف الخلفي شمال : كسر بالباغة



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة




حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة



باب الشنطة : فبريكا (خرابيش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش - خبطات)

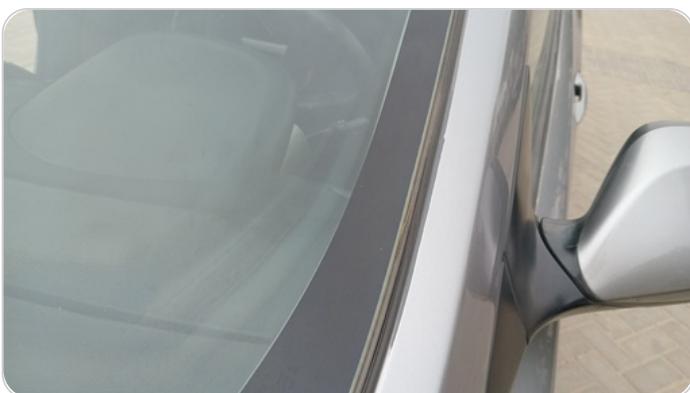

قائم خارجي أمامي شمال : فبريكا (الدهان متآكل)



الباب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكا (الدهان متآكل)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي شمال : فبريكا (خرابيش - خبطات)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش)



شبكة أمامية : الدهان / النيكل متآكل



الرفرف الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكا (الدهان متآكل)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكا (الدهان متآكل)



الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكا (خرابيش - خبطات)



مرآية الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



الاصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الاصدام الأمامي : فبريكا (خراييش - خبطات)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خراييش)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خراييش)



وش التقسيمة : آثار فك وتركيب