



بيانات العميل والسيارة			
Jac S3 2019 3rd Category			موديل السيارة
126133	قراءة العداد	أبيض	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
الشروق	المرور	2027-11-10	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
6	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
CVT	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
✓ كرسي السائق	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خبطات)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خبطات)
باب الشنطة	● رش بدون معجون (خرابيش)	شبكة أمامية	● شرخ / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● رش بدون معجون (خبطات)	الرفرف الأمامي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
مراية الباب الأمامي يمين	● يوجد رش	مراية الباب الأمامي شمال	● يوجد رش
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● آثار فك وتركيب
ملاحظات أخرى		نقاط صدأ في سبويلر باب الشنطة - رش جزئي بدون معجون في باب الشنطة ورفارف اماميه - شرخ في حليه نيكل باب الشنطة - رش بمعجون جزئي في باب ورفرف خلفي شمال - كسر في عتب فيبر شمال - آثار فك وتركيب في رفرف أمامي يمين واحد مسامير رفرف أمامي شمال - كسر في اكصدام امامي وخلفي - فقد في حساس خلفي يمين	
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● الباغة مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● كسر بالباغة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة (خرايش)	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى	تلف في ستارة الشنطة من الخارج		
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● آثار لحام	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى	كسر في شاسية اكصدام خلفي - لحام في صدر أمامي		

حالة الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● عطل في المفتاح
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● لا تعمل	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● قطع /كسر/شرح /تلف
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنية خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	ضم مراية باب امامي يمين لا يعمل- يوجد جراب جلد علي الطارة		

حالة الميكانيكا				
				كشف مرئي (المحرك والحوض)
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● أقل من الطبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتييس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● لا يوجد	
حالة التوريددو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
				ملاحظات أخرى
				كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك	لم يتم الكبس			
				الفتيس / علبة التروس
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
				ملاحظات أخرى
				دورة التبريد
مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
				ملاحظات أخرى
				بنود الصيانة الدورية
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد	
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك	
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
				ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● جديد (تم التغيير قريباً)	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● جديد (تم التغيير قريباً)	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيدة	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● جديد (تم التغيير قريباً)	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● يوجد بوش	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
قطع في كاوتشة علبة دركسيون يمين - كسر في كرتيرات عجل امامي			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● جديد	حالة تيل الفرامل الأمامية
50% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شف + ريجة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتيس
			ملاحظات أعطال الفتيس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
عطل مسجل خاص بانخفاض ضغط كاوتش امامي يمين		● يوجد أعطال ثانوية	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● لمبات أخري مضاءة	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
لمبة TPMS مضاءه			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة متوسطة
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة متوسطة
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد كوريك	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● كسر	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	صوت عالي. جهة شكمان المحرك- صوت خشونه من بلي العجل
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	تحتاج ضبط زوايا



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

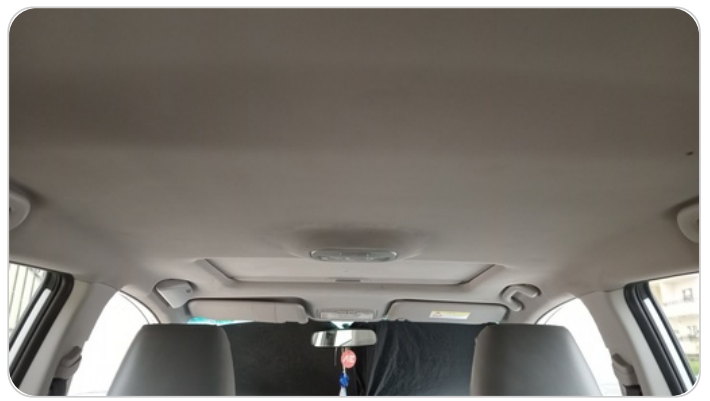

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR




RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE

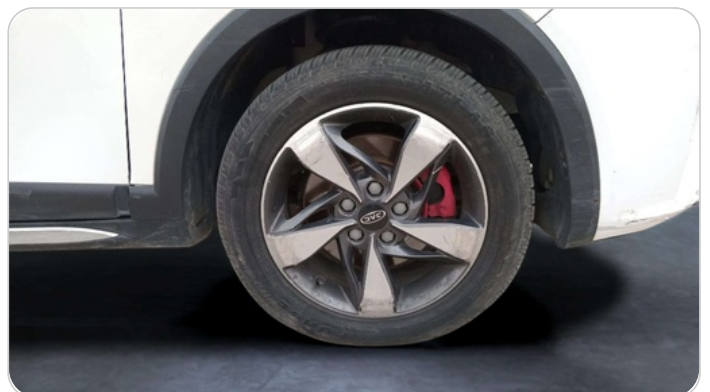

FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : لا يوجد كوريك



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الريموت /المفتاح الاضافي : كسر



فرش الباب الخلفي شمال : قطع /كسر/شرخ /تلف



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



كشافات شبورة خلفي : كسر بالباغة



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرايش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرايش)



دواخل وأرضية الشنطة : فبريكة (خرايش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرايش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرايش)



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خبطات)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



مفصلات ومسامير الشنطة : آثار فك وتركيب



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خبطات)



الرفرف الأمامي يمين : رش بدون معجون (خبطات)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



اكصدام امامي : رش مع معجون (خبطات)



باب الشنطة : نقاط صدأ



رفرف امامي يمين : اثار فك وتركيب



عتب شمال : كسر



احد حساسات خلفية : فقد



داير رفرف امامي شمال : كسر



صدر امامي يمين : لحام



رفرف خلفي شمال : رش جزئي بدون معجون



باب الشنطة : رش جزئي بدون معجون



رفرف امامي يمين : رش جزئي بدون معجون



رفرف امامي شمال : رش جزئي بدون معجون



شاشية اكصدام خلفي : كسر

الصدر الأمامي : آثار لحام