



بيانات العميل والسيارة			
BMW X3 2018 2nd Category			موديل السيارة
158370	قراءة العداد	فيرانى	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
مصر الجديدة	المرور	2025-09-27	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
6	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	3000	سعة المحرك
5	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	✓ بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
حساسات وكاميرات Bird Eye ✓	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	✓ يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
19	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كرسي السائق	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	✓ كرسي أمامية	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلى
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● رش مع معجون	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (خبطات)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خبطات)
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	رش بمعجون في الجزء السفلي لباب الشنطه - تأكل في كاوتش قوائم خارجيه اماميه - يوجد اجزاء من طبقة الحماية على حواف السيارة - الشبكة الاماميه غير اصلية (كربون فيبر)		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● نفرة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● كسر بالباعة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● كسر بالباعة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	تم تغير زجاج امامي		

حالة البودي الداخلي و الشاسية

بودي داخلي		
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم ● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية ● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات	
ملاحظات أخرى		
شاسيه		
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال ● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي ● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة ● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى	كسر في مصفحة محرك سفليه (فيبر)	

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنية خلفي		فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	فقد في غطاء فيشة ال OBD		

حالة الميكانيكا						
					كشف مرئي (المحرك والحوض)	
طبيعي ●		مستوى زيت المحرك		طبيعي ●		حالة المحرك المرئية
لا يوجد ●		لون العادم		بترولي ●		لون زيت المحرك
طبيعي ●		حالة التربو المرئية		طبيعي ●		حالة الفتييس المرئية
جيدة ●		حالة ضفيرة الكهرباء		جيدة ●		حالة التورييدو
					ملاحظات أخرى	
					كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2						
		غرفة6		غرفة3		غرفة1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2						
		غرفة6		غرفة3		غرفة1
لا يحتاج للكبس ●		كفاءة المحرك		0.00		كبس المحرك%
لم يتم الكبس					ملاحظات كفاءة المحرك	
					الفتيس / علبة التروس	
طبيعي ●		علامات عصاية الفتييس في التابلوه		طبيعي		حركة عصاية الفتييس
				لا يوجد ●		وجود تنش أو خبط مع النقلات
					ملاحظات أخرى	
					دورة التبريد	
		حالة سائل التبريد		طبيعي ●		مستوى سائل التبريد
جديد(تم التغيير) ●		حالة الرادياتير		طبيعي ●		حالة دورة التبريد خارج الردياتير
				طبيعي ●		حالة مروحة التبريد
					ملاحظات أخرى	
					بنود الصيانة الدورية	
لا يوجد ●		صوت من المجموعة الخارجية		جيدة ●		حالة سيور المجموعة الخارجية
لم يتم الفك ●		نوع البوجيهات		يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		فلتر الهواء
				يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		لون وحالة البوجيهات
					ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● تشققات (كاوتش الميزان)
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد ملاحظات	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتيس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكرمان	● لا يوجد ملاحظات
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● بحالة جيده
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 50%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● شفة	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتيس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتيس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● تجريحات بسيطة	حالة الكاوتش الأمامي	● تشققات/قطع بسيط
حالة الجنوط الخلفي	● تجريحات بسيطه	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE




RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT

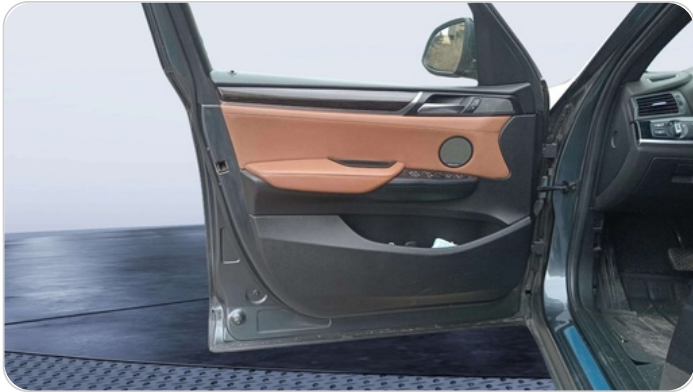

FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباعة



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الأمامي : تشققات/قطع بسيط



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرايش - خبطات)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خبطات)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



كشافات شبورة خلفي : كسر بالباغة



غطاء ال OBD : فقد



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)




دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



زجاج السيارة الأمامي : نقرة

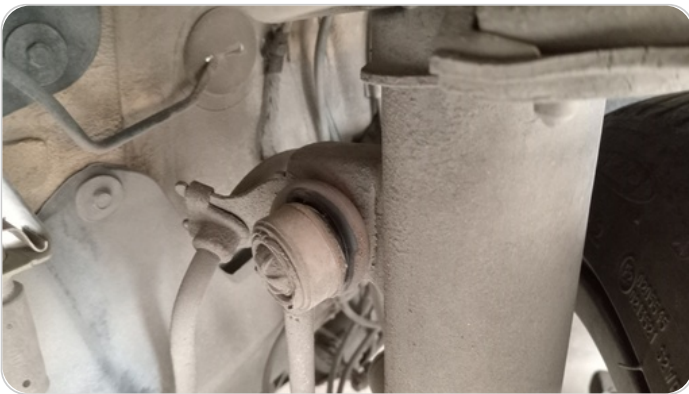

ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



الجزء السفلي لباب الشنطة : رش بمعجون