



بيانات العميل والسيارة			
Jetour X70 2021 3rd Category			موديل السيارة
88375	قراءة العداد	موكا	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
الدقي	المرور	2026-02-18	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1500	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
DCT	نوع الفتيس	بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف
7	عدد المقاعد	ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والالتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
18	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 11 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة جدا	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● رش مع معجون	شبكة أمامية	● شرخ / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (سمكره على البارد)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرابيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	خرابيش في حلبة السقف العلوية - فقد في حساس ركن خلفي يمين واحرف لوجو باب الشنطة - يوجد استيكر جزئي باللون الأسود في الجزء العلوي لباب الشنطة و الأجزاء السفلية للأبواب والمرآيات والشبكة الأمامية - رش بمعجون في الجزء السفلي لباب الشنطة - كسر في قاعدة مراية شمال		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● شروخ أو كسور	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● كسر بالباغة
كشافات شبورة أمامي	● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	يوجد استيكر علي الكشافات الخلفية		

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى	صدمه صغيرة في أرضية الشنطه من الخارج		
			شاسيه
بطache أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطache أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى	صدمه في شاسيه اكصدام خلفي		

حالة الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنية خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	يوجد جراب جلد خياطة علي الطارة		

حالة الميكانيكا					
			كشف مرئي (المحرك والحوض)		
طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي	حالة المحرك المرئية		
لا يوجد	لون العادم	بترولي	لون زيت المحرك		
طبيعي	حالة التربو المرئية	تسريب زيت جهة المحرك	حالة الفتيس المرئية		
جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوريد		
صوت خشونه جهة الشكمان			ملاحظات أخرى		
			كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك%	
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك		
			الفتيس / علبة التروس		
طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس		
			وجود نتش أو خبط مع النقلات		
			ملاحظات أخرى		
			دورة التبريد		
سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد		
طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير		
			حالة مروحة التبريد		
			ملاحظات أخرى		
			بنود الصيانة الدورية		
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية		
لم يتم الفك	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء		
		يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات		
			ملاحظات أخرى		

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● المساعدين ناشفة	مساعدين أمامي
● صوت من العلبة مع المطبات	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جیده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جیده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
كسر في كرتيرة عجل امامي يمين			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة + ريجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة متوسطة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة متوسطة
حالة جنط الاستبئ	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبئ	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● يعمل بكفاءة	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE

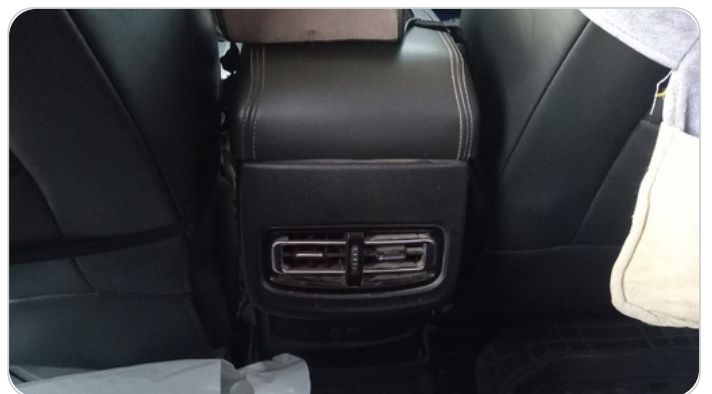


RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR




CAR ROOF MAT

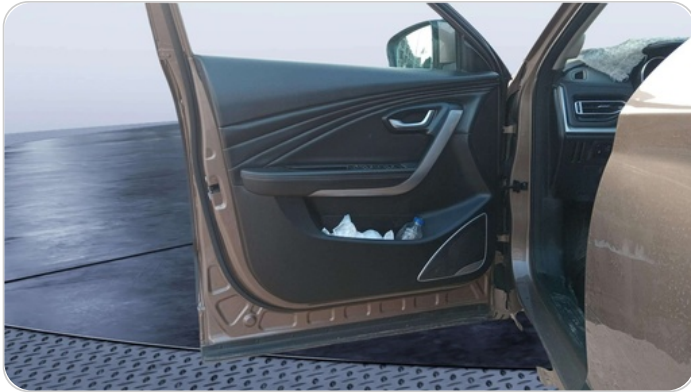

FR L DOOR



FR R DOOR

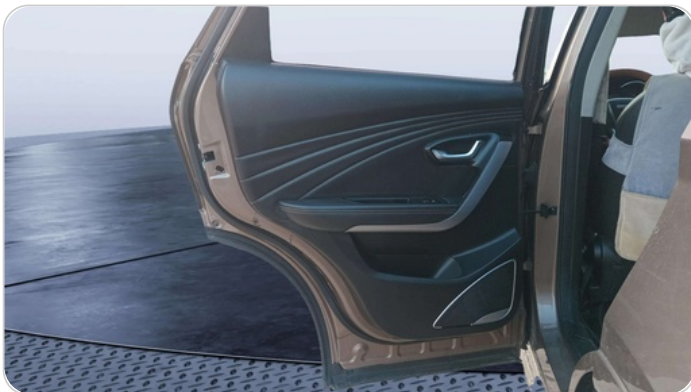

RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الكبوت : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



مفصلات ومسامير الباب الخلفي شمال : آثار فك وتركيب



الكشاف الخلفي شمال : كسر بالباغة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



ارضية الشنطة من الخارج : صدمة صغيرة



شاسية اكصدام خلفي : صدمة



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



حساس ركن خلفي يمين : فقد



حلية سقف : خرابيش



الفتيس : تسريب زيت جهة المحرك



كرتيرة عجل امامي يمين : كسر