



بيانات العميل والسيارة			
Kia Picanto 2015 2nd Category			موديل السيارة
78053	قراءة العداد	موكا	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2025-08-26	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	HATCHBACK	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1400	سعة المحرك
لا يوجد	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتييس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	لا يوجد	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ كاميرا خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
14	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 10 بوصة	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة (خرايش)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خبطات)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (كسر)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● شرخ / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (سمكره على البارد)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرايش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خبطات)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خبطات)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايش)	مراية الباب الأمامي شمال	● كسر في الغطاء
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى			
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشارة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشارة خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			انوار شبوره اماميه لا تعمل

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● آثار فك وتركيب	فرش الباب الأمامي شمال	● آثار فك وتركيب
فرش الباب الخلفي يمين	● آثار فك وتركيب	فرش الباب الخلفي شمال	● آثار فك وتركيب
فرش كرسي أمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كنبه خلفي	● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	تم تركيب شاشه وسطييه و كاميرا خلفيه - يوجد جراب جلد خياطه علي الطاره		

حالة الميكانيكا				
				كشف مرئي (المحرك والحوض)
طبيعي		مستوى زيت المحرك	● طبيعي	حالة المحرك المرئية
لا يوجد		لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
لا يوجد		حالة التربو المرئية	● طبيعي	حالة الفتيس المرئية
جيدة		حالة ضفيرة الكهرياء	● جيدة	حالة التوريدو
				ملاحظات أخرى
				كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
		غرفة4	غرفة3	غرفة2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
		غرفة4	غرفة3	غرفة2
● لا يحتاج للكبس		كفاءة المحرك	0.00	
لا يوجد ملاحظات			ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس	
طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	
			● لا يوجد	
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
● سائل تبريد أخضر نظيف		حالة سائل التبريد	● طبيعي	
طبيعي		حالة الرادياتير	● طبيعي	
			● طبيعي	
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
● لا يوجد		صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	
● لم يتم الفك		نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	
			● يتم التغيير مع موعد الصيانة	
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● رجيّة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● لم يتم الكشف	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● لم يتم الكشف	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
جهاز الكشف لم يتمكن من الكشف على قراءه العداد ومطابقتة			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة ممتازة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0




RR 0




L 90



R 90

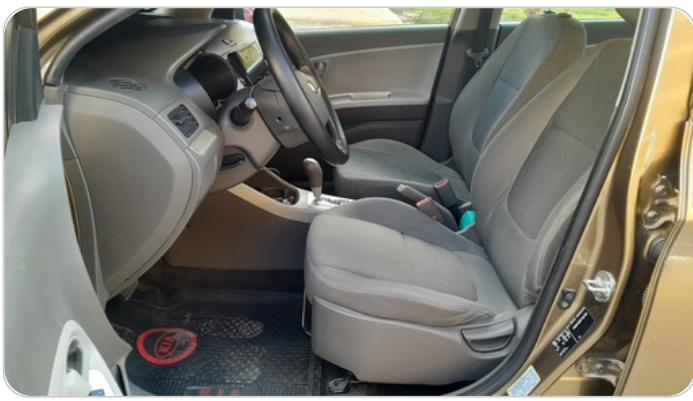

FR SEATS

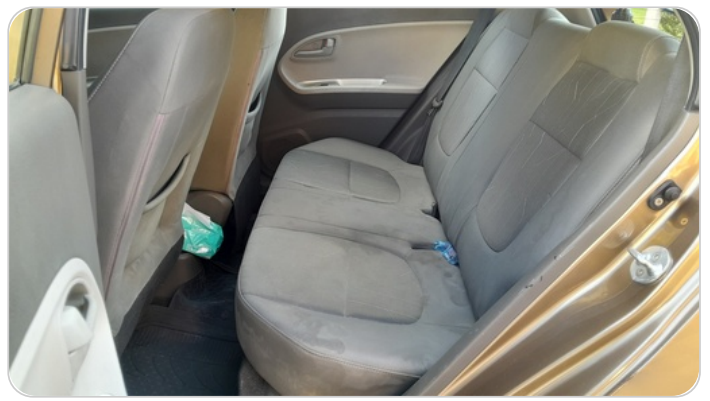

RR SEATS



CLUSTER




ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN

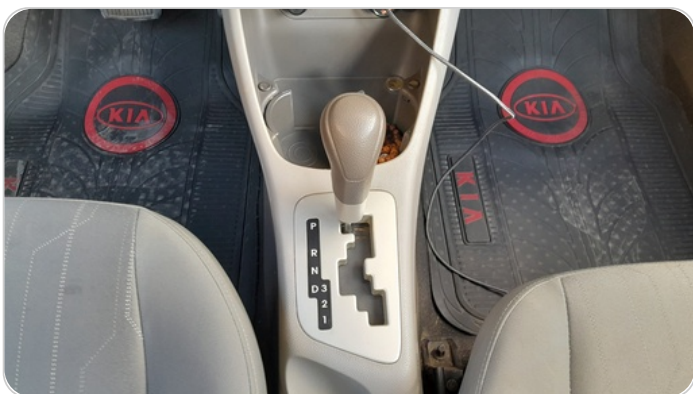


CONSOLE

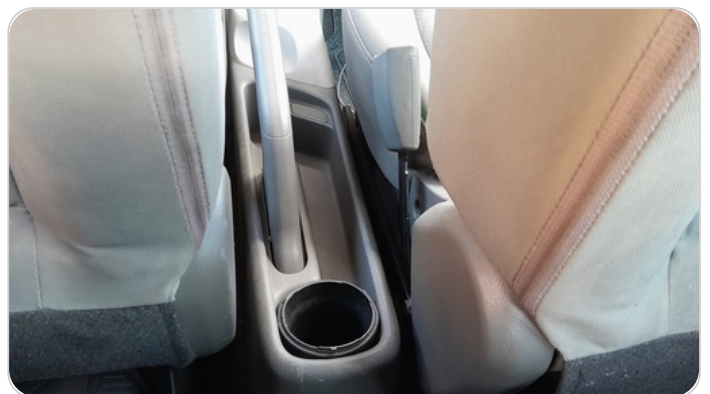

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

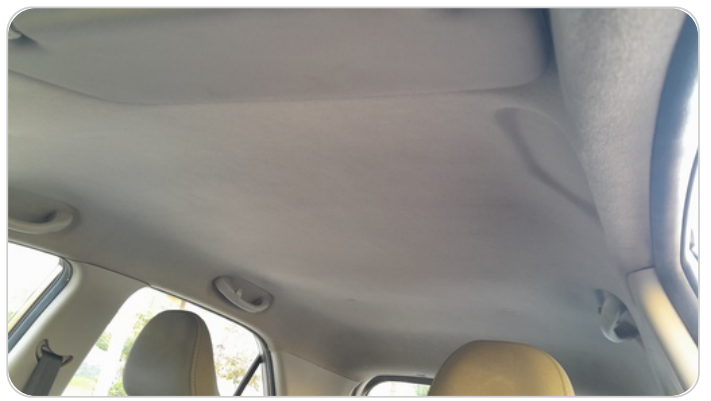

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرايش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرايش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خبطات)



مراية الباب الأمامي شمال : كسر في الغطاء



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خبطات)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (كسر)



شبكة أمامية : شرخ / كسر




الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)

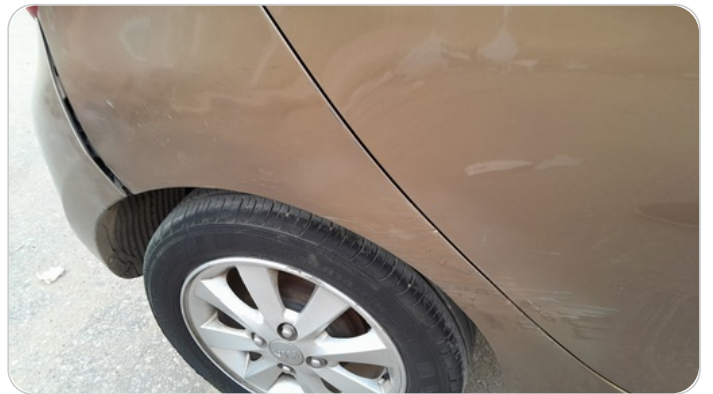

الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)




العتب السفلي يمين : فبريكة (خبطات)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)

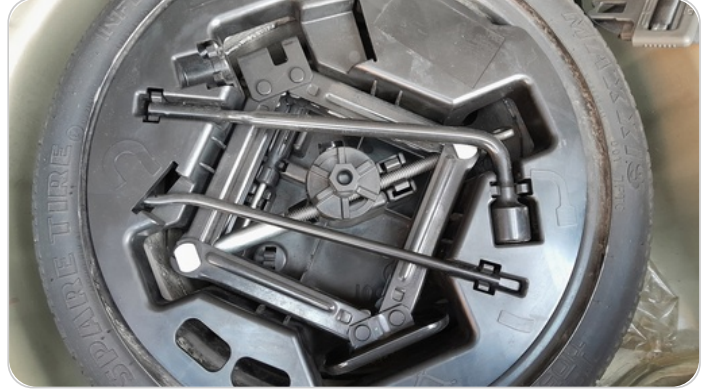

العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الاكصدام الخلفي : خبطات/خرابيش



الاكصدام الامامي : خبطات/خرابيش



شبكة اماميه : كسر



شبكة اماميه : كسر



Shop Name: KARCEL
Tel: 01271111659
Email: customercare@karcel-eg.com
Address: 4A, maadi Star Towers, cairo

Report ID: MAXIA20250223162314
Test Time: 2025-02-23 16:23:14
Technician: --

2015 Kia(Europe) Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

2015/Kia(Europe)/Picanto (TA)/G 1.2 MPI KAPPA

VIN: --

Odometer Reading: 78053miles

License Plate: 1

Customer Information

Name: --

Tel: --

Device information






Scanner: MaxiCheck MX808S

Version: V2.11

Serial Number: DA7GP3C01082

Repair Order Number:
DA7GP3C0108220250223161942286

System Scanned(5)

System	Status/DTC
ENG (Engine)	 0
A/T (Transaxle)	 0
BCM (Body Control)	 0
CODE (Transmitter Code Saving)	 0
EPS (Motor Driven Power Steering)	 0

DTC (0)

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note:Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.