



بيانات العميل والسيارة			
Hyundai Accent RB 2015 3rd Category			موديل السيارة
107158	قراءة العداد	نبيتي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2027-02-28	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	HATCHBACK	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
لا يوجد	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	لا يوجد	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قماش أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
14	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش بدون معجون (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة (الدهان متآكل)	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● رش مع معجون	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● رش مع معجون	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	● رش مع معجون (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● رش مع معجون	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	دهان السيارة متآكل في الكبوت والسقف والاكصدام الأمامي - رش جزئي بدون معجون في الكبوت وقائم امامي يمين - كسر في حامل اكصدام امامي جهة اليمين - آثار فك وتركيب رفرف امامي يمين - مساعددين باب الشنطة خفيفه		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● الباغة مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● الباغة مصفرة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● الباغة مصفرة	كشافات شبورة خلفي	● كسر بالباغة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● الكاوتش ناشف	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى	يوجد عفرة دهان في دواخل باب امامي يمين		
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاك	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش الباب الخلفي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الخلفي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كرسي أمامي يمين	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط
فرش كنية خلفي	● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	يوجد جراب جلد علي الطارة - الريموت لا يعمل		

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتيس المرئية	● تسريب (كارتيرة الزيت)	حالة التربو المرئية	● لا يوجد	
حالة التورييدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
تسريب زيت قديم جهة كرتيرة الفتيس			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس	
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي	
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أخضر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد	
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك	
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيده	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيده	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
تشققات / قطع (الجلب)	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيده	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحالة جيده	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيده	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرمان	● بحالة جيده	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جيده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● لم يتم الكشف	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيده)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● لم يتم الكشف	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
لم يتمكن جهاز الاعطال من الكشف علي قراءة العداد			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتيس
			ملاحظات أعطال الفتيس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة متوسطة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبئ	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبئ	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● عطل / كسر	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يعمل	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	السيارة تحتاج ضبط زوايا
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90


KARCEL



R 90



FR SEATS

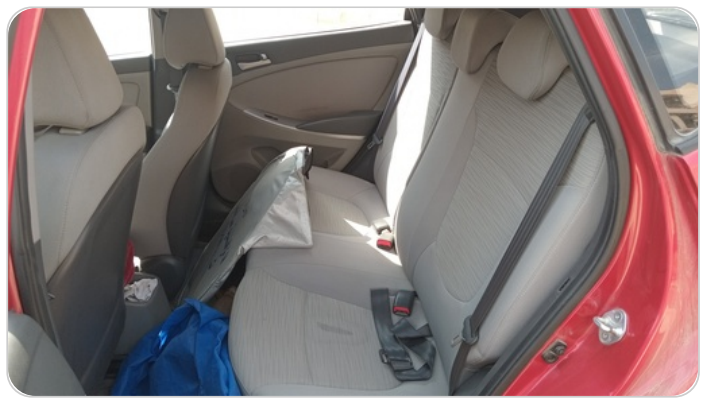

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE

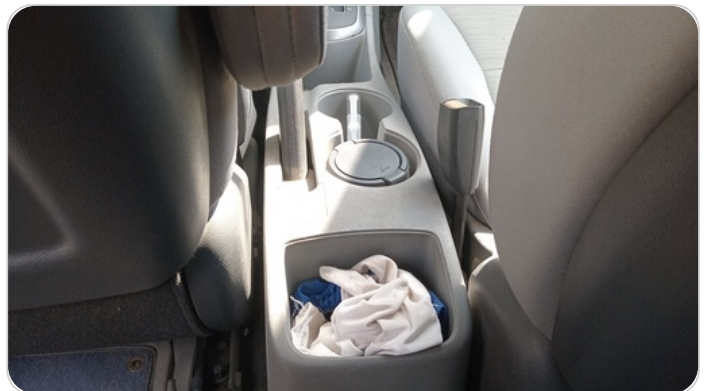

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

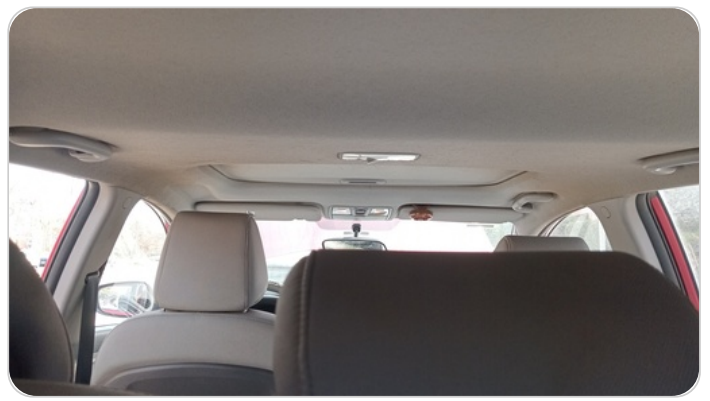

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



الريموت /المفتاح الاضافي : لا يعمل



حالة الريموت / المفتاح : عطل / كسر



الكبوت : رش بدون معجون (خرابيش)



السقف : فبريكة (الدهان متاكل)



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)




الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



الاكصدام الامامي : فبريكة (خرابيش)

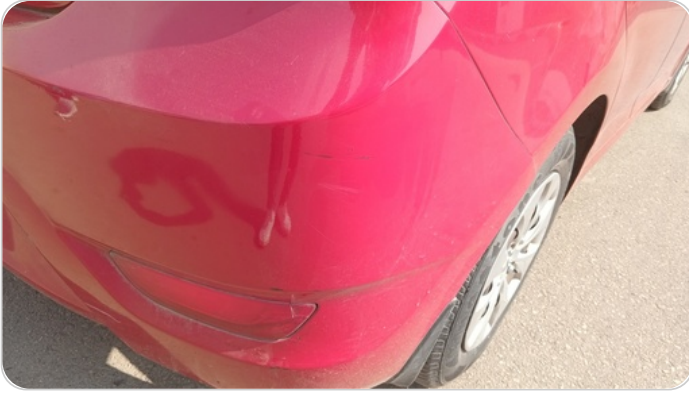

الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرابيش)



كشافات شبورة خلفي : كسر بالباغة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



مقصات أمامي سفلي : تشققات / قطع (الجلب)



مسامير رفرف امامي يمين : اثار فك وتركيب



قائم امامي يمين : عفرة دهان



كرتيرة الفتيس : تسريب زيت قديم



الكبوت : رش جزئي بدون معجون



قائم امامي يمين : رش جزئي بدون معجون



Shop Name: Karcel
Tel: 01271111659
Email: customercare@Karcel-eg.com
Address: 4A, Maadi Star Towers ,cairo

Report ID: MAXIA20250308030419
Test Time: 2025-03-08 03:04:19
Technician: --

2015 Hyundai(Europe) Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

2015/Hyundai(Europe)/Accent(RB)/G 1.6 MPI
VIN: KMHCT51DBFU217009

Odometer Reading: 107158km
License Plate: 1

Customer Information





Name: --
Tel: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S
Version: V2.12

Serial Number: DA7GP4C01004
Repair Order Number:
DA7GP4C0100420250308030106796

System Scanned(4)

System	Status/DTC
ENG (Engine)	 0
A/T (Transaxle)	 0
IMMO (Immobilizer)	 0
EPS (Motor Driven Power Steering)	 0

DTC (0)

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note:Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.