



بيانات العميل والسيارة			
Mercedes GLA 200 2023 Imported			موديل السيارة
53347	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
المقطع	المرور	2027-01-31	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1300	سعة المحرك
9	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
9G-Tronic	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
حساسات وكاميرات Bird Eye	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
✓ لا يوجد	الدوارة عن بعد	✓ يوجد	نظام تحديد المسار
جلد + قماش مخمل أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
20	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
✓ كراسي أمامية	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 10 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفراف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفراف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الرفراف الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الرفراف الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
			ملاحظات أخرى
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● نفرة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
			ملاحظات أخرى

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (نقرة)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى			
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكث	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفاءة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا					
			كشف مرئي (المحرك والحوض)		
طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي	حالة المحرك المرئية		
لا يوجد	لون العادم	بترولي	لون زيت المحرك		
طبيعي	حالة التربو المرئية	طبيعي	حالة الفتيس المرئية		
جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التورييدو		
يوجد مصفحة اسفل المحرك ولم يتم الكشف علي السيارة من اسفل			ملاحظات أخرى		
			كفاءة المحرك		
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2					
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00		كبس المحرك%	
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك		
			الفتيس / علبة التروس		
طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس		
		لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات		
			ملاحظات أخرى		
			دورة التبريد		
سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد		
طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير		
		طبيعي	حالة مروحة التبريد		
			ملاحظات أخرى		
			بنود الصيانة الدورية		
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية		
لم يتم الفك	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء		
		يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات		
			ملاحظات أخرى		

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● بحاله جيده	مساعدين خلفي	● بحاله جيده
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيده
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● بحالة جيده
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيده
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيده
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيده
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيده
قنطرة العفشة	● بحالة جيده	عامود الكرمان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● شفة
فرامل اليد	● كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	● 25%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● جيده	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة متوسطة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة متوسطة
حالة جنط الاستبن	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العمل عن أداء السيارة قبل الكشف	السيارة وارد الخارج
ملحوظات العمل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL




L 90

KARCEL



R 90

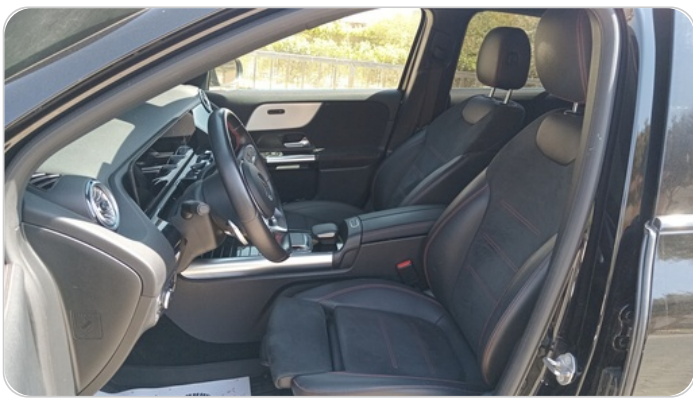

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

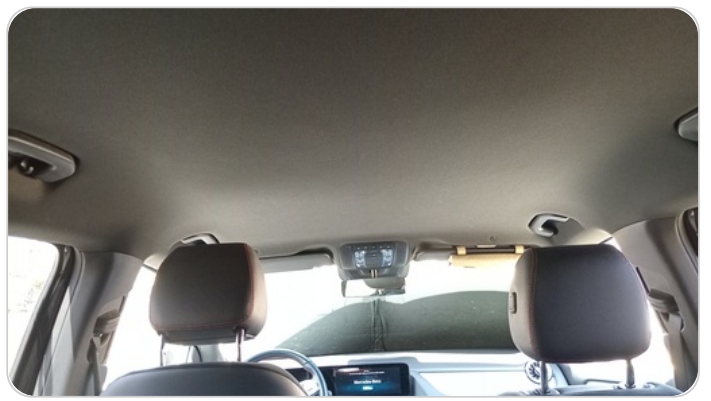


CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR

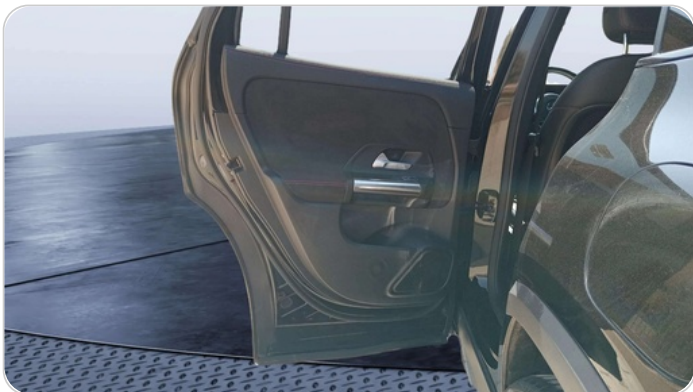

RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (نقرة)



زجاج السيارة الأمامي : نقرة



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



Benz Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

--/Benz/247.787 - GLA 200/
VIN: W1N4N8HB0PJ441261

Odometer Reading: 53347.1km
License Plate: 1

Customer Information

Name: --
Tel: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S
Version: V1.70
Serial Number: DA7GP4C01004
Repair Order Number:
DA7GP4C0100420250310022047525

System Scanned(39)

System	Status/DTC
ECM(Engine Control Unit)	✓ 0
TCM(Transmission Control Unit)	✓ 0
ESP(Electronically controlled vehicle stability braking system control unit)	✓ 0
SRS(Supplemental Restraint System Control Unit)	✓ 0
LIN:WSS-1(Weight Sensing Sensor Control Unit)	✓ 0
KI(Instrument Cluster)	✓ 0
TPM(Tire Pressure Monitor Control Unit)	✓ 0
PTS(Parking System)	✓ 0
SAM(Signal Acquisition Control Unit)	✓ 0
LIN:AISP(Interior mirror)	✓ 0
LIN:BSN(Battery Sensor)	✓ 0
LIN:DBE-1(Sunroof Control Unit)	✓ 0
LIN:FSW(Wiper Motor)	✓ 0
LIN:SHM_F(Front Seat Heating/Ventilation Control Unit)	✓ 0
LIN:VCS(Rain/sunlight sensor)	✓ 0
EZS(Electronic Ignition Lock Control Unit)	✓ 0
ES(Electric Power Steering)	✓ 0
KLA(Air Conditioner Control Unit)	✓ 0

PTCU(Drivetrain Control Unit)	✓ 0
HU(Head Unit Control Unit)	✓ 0
SW-SW-R(Right Headlamp Control Unit)	✓ 0
SW-SW-L(Left Headlamp Control Unit)	✓ 0
LRE(Steering Wheel Electronics)	✓ 0
SGR(Radar sensors control unit)	✓ 0
DMFL(Left Front Door Control Unit)	✓ 0
LIN:DMRL(Left Rear Door Control Unit)	✓ 0
DMFR(Right Front Door Control Unit)	✓ 0
LIN:DMRR(Right Rear Door Control Unit)	✓ 0
TPAD(TPAD)	✓ 0
ZAN(Center Display Control Unit)	✓ 0
SMFK(Multifunctional stereo camera)	✓ 0
MTAS(Mobile Phone Cradle Control Unit)	✓ 0
MRM(Steering Column Control Unit)	✓ 0
KAR(Augmented Reality Camera)	✓ 0
HKS(Trunk Lid Control Unit)	✓ 0
FSCU(Fuel Pump Control Unit)	✓ 0
DTA(Telematics Service Control Unit)	✓ 0
AML(Ambient Lighting Lamp)	✓ 0
AHE(Trailer Recognition)	✓ 0

**DTC (0)****Technician Notes**

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note: Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.



Shop Name: Karcel
Tel: 01271111659
Email: customercare@Karcel-eg.com
Address: 4A, Maadi Star Towers ,cairo

Report ID: MAXIA20250310022047
Test Time: 2025-03-10 02:20:47
Technician: --

Mercedes-Benz Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

Mercedes-Benz/247.787 - GLA 200
VIN: W1N4N8HB0PJ441261
Path: Automatic selection > Hot functions > VIN/Odometer Check >

Odometer Reading: 53347.1 km
License Plate: 1
Sub Model: --

Customer Information

Name: --

Tel: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S
Version: V1.70

Serial Number: DA7GP4C01004

VIN/Odometer Check

VIN Check	
KAR(Augmented Reality Camera)	W1N4N8HB0PJ441261
PTCU(Drivetrain Control Unit)	W1N4N8HB0PJ441261
ECM(Engine Control Unit)	W1N4N8HB0PJ441261
ES(Electric Power Steering)	W1N4N8HB0PJ441261
ESP(Electronically controlled vehicle stability braking system control unit)	W1N4N8HB0PJ441261
EZS(Electronic Ignition Lock Control Unit)	W1N4N8HB0PJ441261
SGR(Radar sensors control unit)	W1N4N8HB0PJ441261
DTA(Telematics Service Control Unit)	W1N4N8HB0PJ441261
KLA(Air Conditioner Control Unit)	NA
SRS(Supplemental Restraint System Control Unit)	W1N4N8HB0PJ441261
HKS(Trunk Lid Control Unit)	W1N4N8HB0PJ441261
MRM(Steering Column Control Unit)	W1N4N8HB0PJ441261

SMFK(Multifunctional stereo camera)

W1N4N8HB0PJ441261

LRE(Steering Wheel Electronics)

W1N4N8HB0PJ441261

TCM(Transmission Control Unit)

W1N4N8HB0PJ441261

Odometer Check

PTCU(Drivetrain Control Unit)

53346.00

km

DTA(Telematics Service Control Unit)

53347.1

km

KI(Instrument Cluster)

53347

km

TCM(Transmission Control Unit)

53347.1

km

Warning:
-Differing VINs have been detected from various ECUs on your vehicle.