

بيانات السيارة

اللون	اسود	الفئة الثانية	2015 - Corolla - Toyota	موديل السيارة
				قراءة العداد
				عدد التوكيلات
				حظر بيع
				المرور
				تاريخ انتهاء الرخصة



مواصفات السيارة

عدد الايرباج	2	سعة المحرك	1600
فتحة سقف	لا يوجد	نوع الفتيس	CVT
مفتاح التشغيل	مفتاح	مقاس الجنوط	16
دخول السيارة	ريموت	الجنوط	الرمونيوم سيور
نظام مساعدة الركن	حساسات أمامية وخلفية وكاميرا	نوع الفرش	كسوة جلد
شنطة كهرباء	لا يوجد	كراسي كهرباء	لا يوجد
الدوارة عن بعد	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد
مثبت /محدد سرعة	مثبت ومحدد سرعة	سخانات في الكراسي	لا يوجد

ملخص حالة السيارة

حالة البودي الخارجي	يوجد رش في أجزاء من العربية	حالة دواخل البودي	فبريكا بالكامل	حالة الشاسيه	لا يوجد ملاحظات
حالة الميكانيكا	حالة ممتازة 99%	حالة العفشة	حالة ممتازة 96%	حالة الكهرباء	حالة ممتازة 99%
حالة الصالون	حالة ممتازة 96%	حالة الكاوتش	حالة ضعيفة	حالة البطارية	بحالة جيدة

كشف جهاز الأعطال

أعطال مسجلة	لا يوجد أعطال
ملاحظات الأعطال	-

ملاحظات عامة

ملاحظات عامة	0 - 0
ملاحظات القيادة	- -
ملاحظات أخرى	0

مواصفات السيارة

لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك	4	عدد السلندرات
2	عدد الايرباج	CVT	نوع الفتييس	بنزين	نوع الوقود
حساسات أمامية وخلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني
لا يوجد	فتحة سقف	16	مقاس الجنوط	المونيوم سبور	الجنوط
كسوة جلد	نوع الفرش	مفتاح	مفتاح التشغيل	ريموت	دخول السيارة
لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
مثبت ومحدد سرعة	مثبت /محدد سرعة	يوجد	تحكم الصوت من الطارة	بوصة 6	شاشة في التابلوه
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	يوجد	مرايات ضم

كشف مرني على المحرك والحوض

طبيعي	مستوى زيت المحرك	لا يوجد	حالة التربو المرنية	طبيعي	حالة المحرك المرنية
لا يوجد	مستوى زيت الباور	طبيعي	حالة الفتييس المرنية	بترول غامق	لون زيت المحرك
لا يوجد	حالة العازل (اللباد)	جيدة	حالة التوربيدو	جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء

ملاحظات 0

ملاحظات مع الدوارة

طبيعي	أصوات مع الدوارة	لا يوجد	أنوار التابلوه مع الدوارة	طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت
لا يوجد	لون العادم والمحرك بارد	لا يوجد	مياه من الشكمان	طبيعي	سرعة الدوارة
لا يوجد	رائحة العادم والمحرك ساخن	لا يوجد	لون العادم والمحرك ساخن	لا يوجد	رائحة العادم والمحرك بارد

ملاحظات 0

البطارية وشحن الدينامو

جيد	شحن الدينامو	بحالة جيدة	حالة البطارية	جيدة	كابلات البطارية
-----	--------------	------------	---------------	------	-----------------

بنود الصيانة الدورية

يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء	لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية
يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجييات	1	عدد شمعات البوجييات	بالتينيوم	نوع البوجييات

ملاحظات أخرى 0

دورة التبريد

سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	لا يوجد	تسريبات سائل التبريد	طبيعي	سائل التبريد في القرية
طبيعي	حالة مروحة التبريد	طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة الوصلات والخرطوم

ملاحظات 0

كشف جهاز الأعطال

0	لا يوجد أعطال	أعطال المحرك
0	لا يوجد أعطال	ملاحظات أعطال المحرك
0	لا يوجد أعطال	أعطال الفتييس
0	لا يوجد أعطال	ملاحظات أعطال الفتييس
0	لا يوجد أعطال	أعطال الايرباج
0	لا يوجد أعطال	ملاحظات أعطال الايرباج
0	لا يوجد أعطال	أعطال كمنترولات أخرى
0	لا يوجد أعطال	ملاحظات أخرى

الفتيس / علبة التروس

لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات	طبيعي	علامات الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصابة الفتيس
					ملاحظات أخرى 0

الفرامل

75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	بها ريجة	حالة طنابير الفرامل الامامية	50%	حالة تيل الفرامل الامامية
ماتوال خفيفة	فرامل اليد	لا يوجد	أصوات دوسة الفرامل	جديدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
					ملاحظات أخرى 0

الجنوط والكاوتش

النقشة متآكلة	حالة الاستين	يوجد تشققات / قطع	حالة الكاوتش الخلفي	يوجد تشققات / قطع	حالة الكاوتش الامامي
يوجد تجريحات بسيطة	حالة جنط الاستين	يوجد تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الامامي
					ملاحظات أخرى 0

العفشة ونقل الحركة

لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي	بحالة جيدة	مساعدين خلفي	بحالة جيدة	مساعدين أمامي
يوجد قطع / تشققات في كاوتش الميزان	ذراع الميزان	بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	لا يوجد	مقصات أمامي علوي
طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي	بلي عجل أمامي	لا يوجد	مسامير الميزان
بحالة جيدة	قاعدة فتيس شمال	بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا
بحالة جيدة	قنطرة العفشة	بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس أمامية
بحالة جيدة	كرونة أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد	اكسات خلفية	لا يوجد	كبالن خلفية
بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	لا يوجد	علبة نقل الحركة	لا يوجد	عامود الكردان
					ملاحظات أخرى 0

كفاءة المحرك

غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1	قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2
0	0	0	0	
غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1	قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2
0	0	0	0	
				ملاحظات
				لم يتم كبس المحرك
				كفاءة المحرك لم يتم حسابها

الملحقات

0	الريموت /المفتاح الاضافي	يعمل بكفاءة	حالة الريموت / المفتاح	لا يوجد عدة	العدة وأدوات الأمان
0	فواتير الصيانة	0	كتيب الضمان	0	كتالوج السيارة

تجربة القيادة

0	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
0	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
0	ملاحظات أخرى

ملاحظات أخرى

0

بودي خارجي وشاسيه

يوجد اعوجاج خفيف أو تريبحة	الصدر الأمامي	لا يوجد ملاحظات	فخذتين الشاسيه أمامي	لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة
بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	فيريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فيريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين	تم تغيير زجاج أمامي	زجاج السيارة الأمامي
لا يوجد ملاحظات	شراعات خلفية	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال
يوجد رش مع معجون او اصلاح	الاكصدام الأمامي	لا يوجد ملاحظات	رشاشات المساحات	لا يوجد	زجاج فتحة السقف / باتوراما
فيريكة بالكامل	مفصلات ومسامير الكبوت	يوجد رش مع معجون او اصلاح	الكبوت	بها شرخ / كسر	شبكة أمامية
فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الرفرف الأمامي يمين	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	قائم أمامي شمال	يوجد رش بدون معجون او اصلاح	الرفرف الأمامي شمال
يوجد خرايبش / الدهان الفيريكة متآكل	دواخل وقوائم باب أمامي يمين	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الباب الأمامي يمين	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	قائم أمامي يمين
فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الباب الخلفي يمين	يوجد خرايبش/ الدهان الفيريكة متآكل	مراية الباب الأمامي يمين	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	قائم خلفي يمين	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين	فيريكة بالكامل	دواخل وقوائم باب خلفي يمين
فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	باب الشنطة	يوجد خرايبش / خبطات خفيفة / الدهان الفيريكة متآكل	العتب السفلي يمين	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الرفرف الخلفي يمين
فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الرفرف الخلفي شمال	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الاكصدام الخلفي	فيريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
فيريكة بالكامل	دواخل وقوائم باب الخلفي شمال	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الباب الخلفي شمال	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	قائم خلفي شمال
يوجد خرايبش / الدهان الفيريكة متآكل	دواخل وقوائم باب الأمامي شمال	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الباب الأمامي شمال	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال
فيريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	يوجد خرايبش/ الدهان الفيريكة متآكل	مراية الباب الأمامي شمال	فيريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال
الكاوتش ناشف	مساحات الزجاج الأمامي	جيد	كاوتش الأبواب	فيريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	السقف
يوجد كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	يوجد كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي يمين	لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي
بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
ملاحظات أخرى					
رش مع معجون جزئي في الكبوت- رش جزئي بدون معجون في رفاراف امامية - قعد في شعار الشبكة الامامية- تريحة خفيفة في الامام -اثار تربيط في احد مسامير رفراف امامي يمين					

الصالون

يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
يعمل بكفاءة	السنتر لوك	لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال
يعمل بكفاءة	الكونتاكنت	يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية	يعمل بكفاءة	الكاسيت/ الراديو /الشاشة	تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	تعمل بكفاءة	أنوار أمامية	تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية
تعمل بكفاءة	مرايات ضم	يوجد عطل	كاميرات	تعمل بكفاءة	حساسات الركن
بحالة جيدة	هوايات التكييف	تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	جيد	تبريد التكييف
يعمل بكفاءة	الكلاص	لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدرکسيون	تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان
يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي يمين	يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي شمال	بحالة جيدة	التابلوه
بحالة جيدة	الكونسول الوسط	يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الخلفي يمين	يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الخلفي شمال
بحالة جيدة	فرش كنبه خلفي	بحالة جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	بحالة جيدة	فرش كرسي أمامي يمين
بحالة جيدة	فيبر قائم أمامي شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم أمامي يمين	بحالة جيدة	فرش السقف
بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي يمين	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط يمين
بحالة جيدة	شماسات أمامية	بحالة جيدة	مراية الزجاج الأمامي	بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي شمال
بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف أمامي يمين

ملاحظات أخرى 0

كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة

صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة




صورة توضيحية للسيارة






كشف شامل على حالة السيارة

صورة توضيحية للسيارة

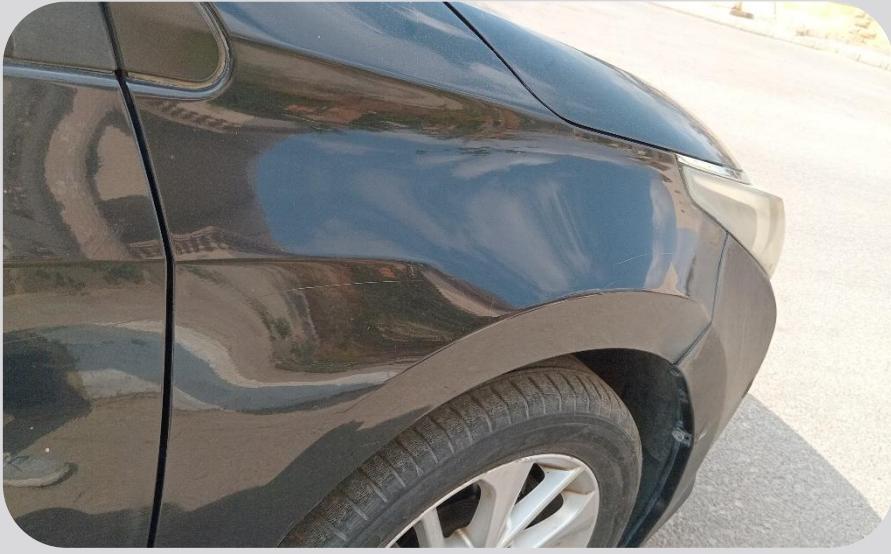

كشف شامل على حالة السيارة

صورة توضيحية للسيارة

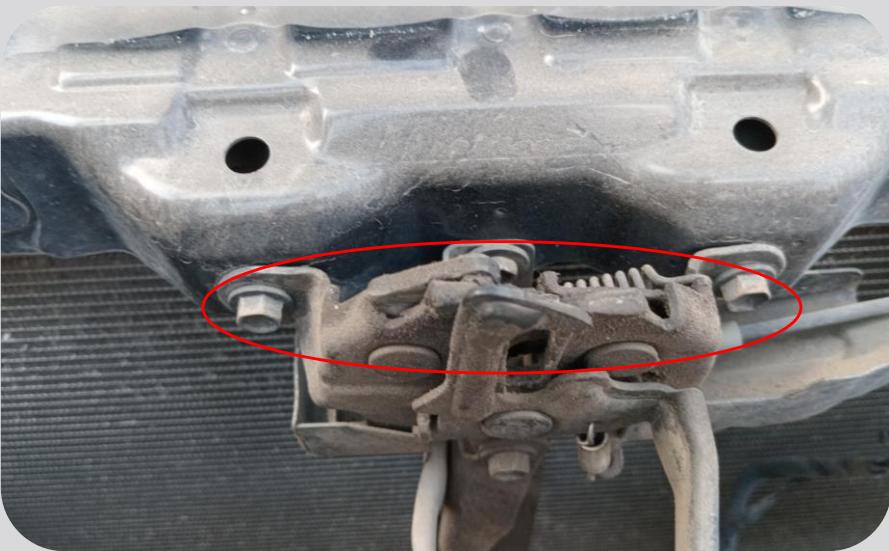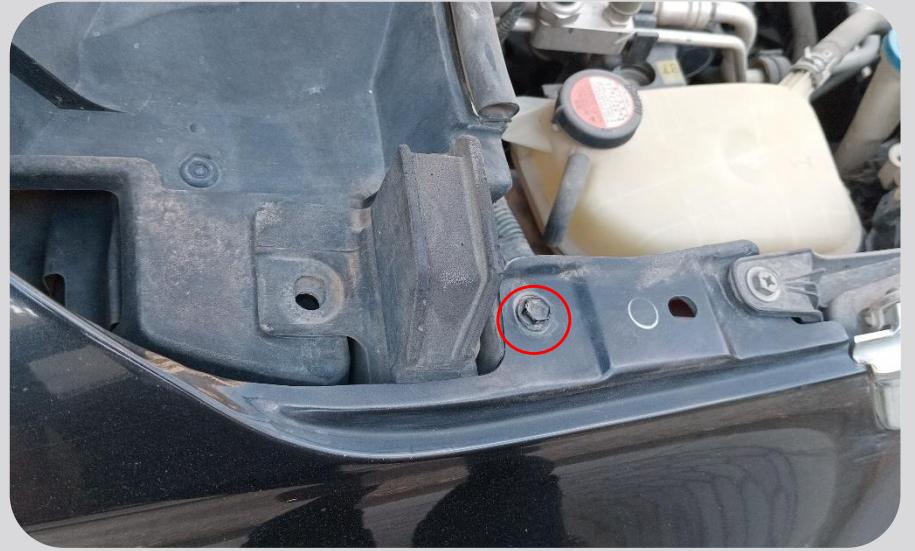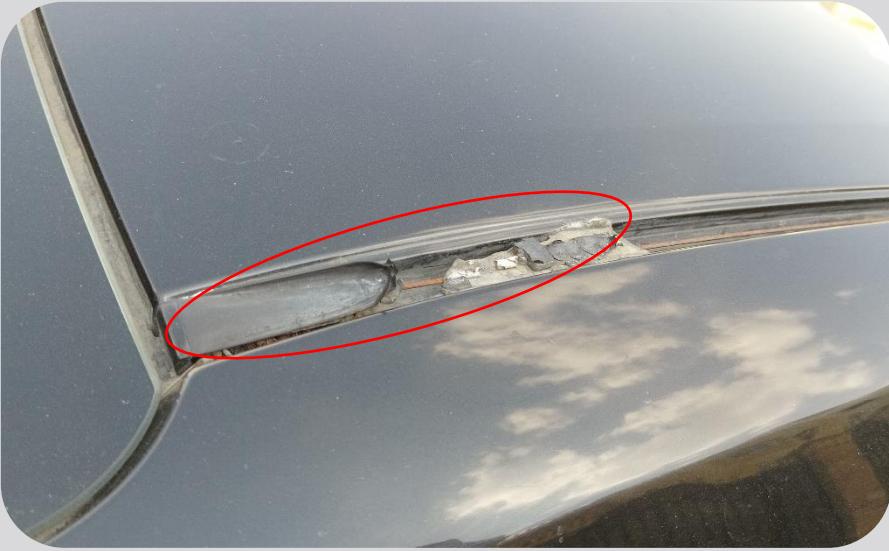

كشف شامل على حالة السيارة

صورة توضيحية للسيارة





Shop: **KARCEL**
 Tel: +201271111659
 Email: customercare@karcel-eg.com
 Address: --

Report ID: MAXIA20240512151742
 Test Time: 2024-05-12 15:17:42
 Technician: --
 Shop Number: 4A, Maadi Star Towers, Cairo

05/2015-01/2017 Toyota VEHICLE DIAGNOSTIC REPORT

Vehicle Information

05/2015-01/2017/Toyota/Corolla/--
 VIN: --

Odometer Reading: 132689km
 License Plate: --

Customer Information

Name: --

Tel: --

Device information

Scanner: MaxiSys MS906 BT
 Version: V9.21

Serial Number: VB8GLCC01458
 Repair Order Number: --

System Scanned(9)

System	Status/DTC
Engine and ECT	 0
ABS/VSC/TRC	 0
SRS airbag	 0
Combination meter	 0
Main body	 0
Driver door motor	 0
Air conditioner	 0
EMPS	 0
Cruise control	  0

DTC (0)

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note: Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.