

بيانات السيارة

ازرق	اللون	الفئة الرابعة	2020 - Kadjar - Renault	موديل السيارة
				قراءة العداد
				53183
				عدد التوكيلات
				لا يوجد
				حظر بيع
				لا يوجد
				المرور
				العجوزة
				تاريخ انتهاء الرخصة
				20-06-26

مواصفات السيارة

عدد الايرياج	6	سعة المحرك	1200
فتحة سقف	بانوراما فقط	نوع الفتيس	DCT
مفتاح التشغيل	زرار Start	مقاس الجنوط	19
دخول السيارة	بصمة	الجنوط	الومونيوم سيور
نظام مساعدة الركن	حساسات أمامية وخلفية وكاميرا	نوع الفرش	جلد أصلي
شنطة كهرباء	لا يوجد	كراسي كهرباء	كرسي السائق
الدوارة عن بعد	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد
مثبت /محدد سرعة	مثبت ومحدد سرعة	سخانات في الكراسي	لا يوجد

ملخص حالة السيارة

حالة البودي الخارجي	فبريكا بالكامل	حالة دواخل البودي	فبريكا بالكامل	حالة الشاسيه	لا يوجد ملاحظات
حالة الميكانيكا	حالة ممتازة 99%	حالة العفشة	حالة ممتازة 97%	حالة الكهرباء	حالة ممتازة 100%
حالة الصالون	حالة ممتازة 93%	حالة الكاوتش	حالة ضعيفة	حالة البطارية	بحالة جيدة

كشف جهاز الأعطال

أعطال مسجلة	لا يوجد أعطال	-
ملاحظات الأعطال	-	

ملاحظات عامة

ملاحظات عامة	السيارة عليها طبقة حماية بالكامل- تم استبدال الكاوتش بمقاس اعرض - 0
ملاحظات القيادة	- -
ملاحظات أخرى	0



مواصفات السيارة

عدد السلندرات	4	سعة المحرك	1200	التربو	Single
نوع الوقود	بنزين	نوع الفتيس	DCT	عدد الايرباج	6
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP	نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	حساسات أمامية وخلفية وكاميرا
الجنوط	الومونيوم سبور	مقاس الجنوط	19	فتحة سقف	بانوراما فقط
دخول السيارة	بصمة	مفتاح التشغيل	زرار Start	نوع الفرش	جلد أصلي
كراسي كهرباء	كرسي السائق	سخانات في الكراسي	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد
شاشة في التابلوه	بوصة 6	تحكم الصوت من الطارة	يوجد	مثبت /محدد سرعة	مثبت ومحدد سرعة
مرايات ضم	يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد

كشف مرني على المحرك والحوض

حالة المحرك المرنية	طبيعي	حالة التربو المرنية	طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي
لون زيت المحرك	بترولِي غامق	حالة الفتيس المرنية	طبيعي	مستوى زيت الباور	لا يوجد
حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربيدو	جيدة	حالة العازل (اللباد)	بحالة جيدة

ملاحظات 0

ملاحظات مع الدوارة

أنوار تابلوه مع الكونتآكت	طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	لا يوجد	أصوات مع الدوارة	طبيعي
سرعة الدوارة	طبيعي	مياه من الشكمان	لا يوجد	لون العادم والمحرك بارد	لا يوجد
رائحة العادم والمحرك بارد	لا يوجد	لون العادم والمحرك ساخن	لا يوجد	رائحة العادم والمحرك ساخن	لا يوجد

ملاحظات 0

البطارية وشحن الدينامو

كابلات البطارية	يوجد تمليح	حالة البطارية	بحالة جيدة	شحن الدينامو	جيد
-----------------	------------	---------------	------------	--------------	-----

بنود الصيانة الدورية

حالة سيور المجموعة الخارجية	جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	لا يوجد	فلتر الهواء	يتم التغيير مع موعد الصيانة
نوع البوجيهات	بالاتينيوم	عدد شمعات البوجيهات	1	لون وحالة البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة

ملاحظات أخرى 0

دورة التبريد

سائل التبريد في القرية	أقل من الطبيعي	تسريبات سائل التبريد	لا يوجد	حالة سائل التبريد	سائل تبريد أخضر نظيف
حالة الوصلات والخراطيم	طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة مروحة التبريد	طبيعي

ملاحظات قرية مياه التبريد جديد

كشف جهاز الأعطال

أعطال المحرك	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال المحرك		0
أعطال الفتيس	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الفتيس		0
أعطال الايرباج	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الايرباج		0
أعطال كنترولات أخرى	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أخرى		0



الفتيس / علبة التروس					
حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات الفتيس في التابلوه	طبيعي	وجود ننش أو خبط مع النقلات	لا يوجد
ملاحظات أخرى					0
الفرامل					
حالة تيل الفرامل الأمامية	50%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	بها شفة + ريجة	حالة تيل الفرامل الخلفية	50%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	جديدة	أصوات دوسة الفرامل	لا يوجد	فرامل اليد	كهرباء
ملاحظات أخرى					0
الجنوط والكاوتش					
حالة الكاوتش الأمامي	النقشة متأكلة	حالة الكاوتش الخلفي	النقشة متأكلة	حالة الاستين	بحالة جيدة
حالة الجنوط الأمامي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة جنط الاستين	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى					0
العفشة ونقل الحركة					
مساعدين أمامي	بحالة جيدة	مساعدين خلفي	بحالة جيدة	بطاحات مساعدين أمامي	لا يوجد ملاحظات
مقصات أمامي علوي	لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	بحالة جيدة	ذراع الميزان	بحالة جيدة
مسامير الميزان	لا يوجد	بلي عجل أمامي	طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي
علبة الدركسيون/سكاترا	بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	قاعدة فتيس شمال	بحالة جيدة
قاعدة / شداد فتيس أمامية	لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة	قنطرة العفشة	بحالة جيدة
كبالن أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	كرونة أمامية	بحالة جيدة
كبالن خلفية	لا يوجد	اكسات خلفية	لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد
عامود الكردان	لا يوجد	علبة نقل الحركة	لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى					0
كفاءة المحرك					
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
ملاحظات	لم يتم كبس المحرك	كفاءة المحرك لم يتم حسابها			
الملحقات					
العدة وأدوات الأمان	موجودة بالكامل بحالة جيدة	حالة الريموت / المفتاح	يعمل بكفاءة	الريموت /المفتاح الاضافي	0
كتالوج السيارة	0	كتيب الضمان	0	فواتير الصيانة	موجود بعض الفواتير
تجربة القيادة					
ملاحظات الأصوات أثناء القيادة					0
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة					0
ملاحظات أخرى					0
ملاحظات أخرى					
0					



بودي خارجي وشاسيه

الشاسيه أسفل السيارة	لا يوجد ملاحظات	فخذتين الشاسيه أمامي	لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	لا يوجد ملاحظات
بطاحة أمامي يمين	فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكة بالكامل	زجاج السيارة الخلفي	بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	تم تغيير زجاج أمامي	زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة
زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة	شراعات خلفية	لا يوجد ملاحظات
زجاج فتحة السقف / باتوراما	يوجد شروخ أو كسور في الزجاج	رشاشات المساحات	لا يوجد ملاحظات	الاكصدام الأمامي	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات	الكبوت	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	مفصلات ومسامير الكبوت	فبريكة بالكامل
الرفرف الأمامي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	قائم أمامي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الرفرف الأمامي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
قائم أمامي يمين	فبريكة بالكامل	الباب الأمامي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب أمامي يمين	يوجد خرايبش / الدهان الفبريكة متآكل
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين	يوجد خرايبش/ الدهان الفبريكة متآكل	الباب الخلفي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
دواخل وقوائم باب خلفي يمين	يوجد خرايبش / الدهان الفبريكة متآكل	مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خلفي يمين	فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	العتب السفلي يمين	يوجد خرايبش / خبطات خفيفة / الدهان الفبريكة متآكل	باب الشنطة	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
دواخل وأرضية الشنطة	فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	الرفرف الخلفي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
قائم خلفي شمال	فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب الخلفي شمال	يوجد خرايبش / الدهان الفبريكة متآكل
مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب الأمامي شمال	يوجد خرايبش / الدهان الفبريكة متآكل
مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	يوجد خرايبش/ الدهان الفبريكة متآكل	العتب السفلي شمال	يوجد خرايبش / خبطات خفيفة / الدهان الفبريكة متآكل
السقف	فبريكة بالكامل	كاوتش الأبواب	جيد	مساحات الزجاج الأمامي	الكاوتش ناشف
مساحة الزجاج الخلفي	الكاوتش ناشف	الكشاف الأمامي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	يوجد شرخ في البانورما				

الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين	يعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي شمال	يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	يعمل بكفاءة	السنتر لوك	يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	يعمل بكفاءة	الكونتاكنت	يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	تعمل بكفاءة	الكاسيت/ الراديو /الشاشة	يعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية	تعمل بكفاءة
سماعة كاسيت خلفية	تعمل بكفاءة	أنوار أمامية	تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	تعمل بكفاءة
حساسات الركن	تعمل بكفاءة	كاميرات	تعمل بكفاءة	مرايات ضم	تعمل بكفاءة
تبريد التكييف	جيد	سويتشات التكييف	تعمل بكفاءة	هوايات التكييف	بحالة جيدة
أحزمة الأمان	تعمل بكفاءة	الطارة / الدركسيون	لا يوجد ملاحظات	الكلاكس	يعمل بكفاءة
التابلوه	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي يمين	بحالة جيدة
فرش الباب الخلفي شمال	بحالة جيدة	فرش الباب الخلفي يمين	بحالة جيدة	الكونسول الوسط	بحالة جيدة
فرش كرسي أمامي يمين	يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	يحتاج تنظيف فقط	فرش كنبه خلفي	يحتاج تنظيف فقط
فرش السقف	يحتاج تنظيف فقط	فيبر قائم أمامي يمين	أثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	أثار فك وتركيب
فيبر قائم وسط يمين	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي يمين	بحالة جيدة
فيبر قائم خلفي شمال	بحالة جيدة	مراية الزجاج الأمامي	بحالة جيدة	شماسات أمامية	بحالة جيدة
مقبض يد السقف أمامي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	0				

# كشف شامل على حالة السيارة



## صورة توضيحية للسيارة





# كشف شامل على حالة السيارة



## صورة توضيحية للسيارة





## كشف شامل على حالة السيارة



### صورة توضيحية للسيارة





# كشف شامل على حالة السيارة



## صورة توضيحية للسيارة





# كشف شامل على حالة السيارة



## صورة توضيحية للسيارة






# كشف شامل على حالة السيارة



## صورة توضيحية للسيارة

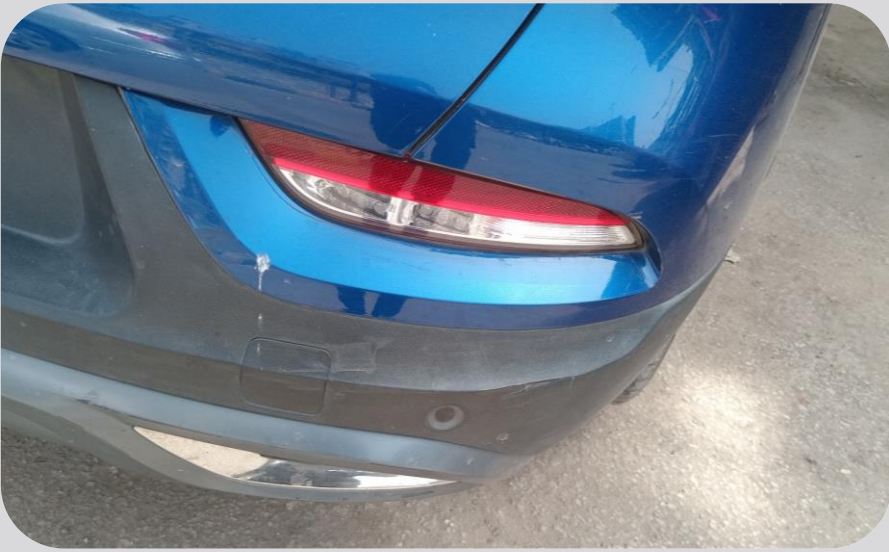



# كشف شامل على حالة السيارة



## صورة توضيحية للسيارة







Shop: **KARCEL**  
Tel: +201271111659  
Email: [customercare@karcel-eg.com](mailto:customercare@karcel-eg.com)  
Address: --

Report ID: MAXIA20240522093754  
Test Time: 2024-05-22 09:37:54  
Technician: --  
Shop Number: 4A, Maadi Star Towers, Cairo

# Renault VEHICLE DIAGNOSTIC REPORT

## Vehicle Information

--/Renault/KADJAR/  
VIN: VF1RFE000LE205052

Odometer Reading: 53183km  
License Plate: --















## Customer Information

Name: --  
Tel: --

## Device information

Scanner: MaxiSys MS906 BT  
Version: V13.10  
Serial Number: VB8GLCC01458  
Repair Order Number: --

## System Scanned( 13 )

System	Status/DTC
Injection	 0
Automatic gearbox	 0
ABS	 0
Airbag / pretensioners	 0
Instrument panel	 0
UCH	 0
Parking brake	 0
Variable PAS	 0
UPC	 0
Radio	  0
Telematic ctrl unit	 0
Air conditioning	 0
Multimedia interface	 0

## DTC ( 0 )



## Technician Notes

Customer name: \_\_\_\_\_

Technician: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Note: Please save a copy of this report for your records.

*Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.*