

بيانات السيارة

موديل السيارة	2018 - Qashqai - Nissan	اللون	برونزي
قراءة العداد	175335		
عدد التوكيلات	لا يوجد		
حظر بيع	لا يوجد		
المرور	عين الصيرة		
تاريخ انتهاء الرخصة	13-09-26		

مواصفات السيارة

سعة المحرك	1200	عدد الايرباج	4
نوع الفتيس	CVT	فتحة سقف	بانوراما فقط
مقاس الجنوط	17	مفتاح التشغيل	زرار Start
الجنوط	الومونيوم سيور	دخول السيارة	بصمة
نوع الفرش	قماش أصلي	نظام مساعدة الركن	كاميرا خلفية
كراسي كهرباء	لا يوجد	شنطة كهرباء	لا يوجد
حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد
سخانات في الكراسي	لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	مثبت سرعة

ملخص حالة السيارة

حالة البودي الخارجي	يوجد رش في أجزاء من العربية	حالة دواخل البودي	فبريكا بالكامل	حالة الشاسيه	لا يوجد ملاحظات
حالة الميكانيكا	حالة ممتازة 96%	حالة العفشة	حالة ممتازة 97%	حالة الكهرباء	حالة جيدة جداً 93.4%
حالة الصالون	حالة ممتازة 90.5%	حالة الكاوتش	حالة ضعيفة	حالة البطارية	بحالة جيدة

كشف جهاز الأعطال

أعطال مسجلة	يوجد أعطال في كنترول واحد	B24D4 - - -
ملاحظات الأعطال	كود خاص يفقد اتصال مع كنترول التكيف - - -	

ملاحظات عامة

ملاحظات عامة	0 - 0
ملاحظات القيادة	- -
ملاحظات أخرى	0



مواصفات السيارة

عدد السلندرات	4	سعة المحرك	1200	التربو	Single
نوع الوقود	بنزين	نوع الفتيس	CVT	عدد الايرباج	4
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP	نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	كاميرا خلفية
الجنوط	الومونيوم سبور	مقاس الجنوط	17	فتحة سقف	بانوراما فقط
دخول السيارة	بصمة	مفتاح التشغيل	زرار Start	نوع الفرش	قماش أصلي
كراسي كهرباء	لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد
شاشة في التابلوه	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	يوجد	مثبت /محدد سرعة	مثبت سرعة
مرايات ضم	يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد

كشف مرني على المحرك والحوض

حالة المحرك المرنية	يوجد اثار فك وتركيب وأعمال اصلاح	حالة التربو المرنية	طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي
لون زيت المحرك	بترولِي غامق	حالة الفتيس المرنية	طبيعي	مستوى زيت الباور	لا يوجد
حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربيدو	جيدة	حالة العازل (اللباد)	بحالة جيدة
ملاحظات	يوجد تسريب زيت جهة غطاء تكهات المحرك- فقد في غطاء قرية المساحات				

ملاحظات مع الدوارة

أنوار تابلوه مع الكونتآكت	طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	لا يوجد	أصوات مع الدوارة	طبيعي
سرعة الدوارة	طبيعي	مياه من الشكمان	لا يوجد	لون العادم والمحرك بارد	لا يوجد
رائحة العادم والمحرك بارد	لا يوجد	لون العادم والمحرك ساخن	لا يوجد	رائحة العادم والمحرك ساخن	لا يوجد
ملاحظات	0				

البطارية وشحن الدينامو

كابلات البطارية	يوجد تمليح	حالة البطارية	بحالة جيدة	شحن الدينامو	جيد
حالة سيور المجموعة الخارجية	جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	لا يوجد	فلتر الهواء	يتم التغيير مع موعد الصيانة
نوع البوجيهات	بالاتينيوم	عدد شمعات البوجيهات	1	لون وحالة البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة
ملاحظات أخرى	0				

دورة التبريد

سائل التبريد في القرية	طبيعي	تسريبات سائل التبريد	لا يوجد	حالة سائل التبريد	سائل تبريد أحمر نظيف
حالة الوصلات والخراطيم	طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة مروحة التبريد	طبيعي
ملاحظات	0				

كشف جهاز الأعطال

أعطال المحرك	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال المحرك	0	
أعطال الفتيس	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الفتيس	0	
أعطال الايرباج	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الايرباج	0	
أعطال كنترولات أخرى	يوجد الأعطال التالية:	B24D4
ملاحظات أخرى	كود خاص يفقد اتصال مع كنترول التكيف	



الفتيس / علبة التروس					
حركه عصاية الفتيس	طبيعي	علامات الفتيس في التابلوه	طبيعي	وجود ننش أو خبط مع النقلات	لا يوجد
ملاحظات أخرى					0
الفرامل					
حالة تيل الفرامل الامامية	75%	حالة طنابير الفرامل الامامية	بها شفة	حالة تيل الفرامل الخلفية	75%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	جديدة	أصوات دوسة الفرامل	لا يوجد	فرامل اليد	كهرباء
ملاحظات أخرى					0
الجنوط والكاوتش					
حالة الكاوتش الامامي	النقشة متأكلة	حالة الكاوتش الخلفي	النقشة متأكلة	حالة الاستين	النقشة متأكلة
حالة الجنوط الامامي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة جنط الاستين	يوجد تجريحات بسيطة
ملاحظات أخرى					0
العفشة ونقل الحركة					
مساعدين أمامي	بحالة جيدة	مساعدين خلفي	بحالة جيدة	بطاحات مساعدين أمامي	لا يوجد ملاحظات
مقصات أمامي علوي	لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	بحالة جيدة	ذراع الميزان	بحالة جيدة
مسامير الميزان	لا يوجد	بلي عجل أمامي	طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي
علبة الدركسيون/سكاترا	بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	قاعدة فتيس شمال	بحالة جيدة
قاعدة / شداد فتيس أمامية	لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة	قنطرة العفشة	بحالة جيدة
كبالن أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	كرونة أمامية	بحالة جيدة
كبالن خلفية	لا يوجد	اكسات خلفية	لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد
عامود الكردان	لا يوجد	علبة نقل الحركة	لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى					0
كفاءة المحرك					
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
ملاحظات	لم يتم كبس المحرك	كفاءة المحرك لم يتم حسابها			
الملحقات					
العدة وأدوات الأمان	موجودة بالكامل بحالة جيدة	حالة الريموت / المفتاح	يعمل بكفاءة	الريموت /المفتاح الاضافي	0
كتالوج السيارة	0	كتيب الضمان	موجود	فواتير الصيانة	موجود بعض الفواتير
تجربة القيادة					
ملاحظات الأصوات أثناء القيادة					0
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة					0
ملاحظات أخرى					0
ملاحظات أخرى					
0					



بودي خارجي وشاسيه

الشاسيه أسفل السيارة	لا يوجد ملاحظات	فخذتين الشاسيه أمامي	لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	لا يوجد ملاحظات
بطاحة أمامي يمين	فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكة بالكامل	زجاج السيارة الخلفي	يوجد شروخ أو كسور في الزجاج الخلفي
زجاج السيارة الأمامي	تم تغيير زجاج أمامي	زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة
زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة	شراعات خلفية	لا يوجد ملاحظات
زجاج فتحة السقف / باتوراما	بحالة جيدة	رشاشات المساحات	لا يوجد ملاحظات	الاكصدام الأمامي	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات	الكبوت	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	مفصلات ومسامير الكبوت	فبريكة بالكامل
الرفراف الأمامي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	قائم أمامي شمال	فبريكة بالكامل	الرفراف الأمامي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
قائم أمامي يمين	فبريكة بالكامل	الباب الأمامي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب أمامي يمين	يوجد خرايبش / الدهان الفبريكة متاكل
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين	يوجد خرايبش/ الدهان الفبريكة متاكل	الباب الخلفي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
دواخل وقوائم باب خلفي يمين	يوجد خرايبش / الدهان الفبريكة متاكل	مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خلفي يمين	فبريكة بالكامل
الرفراف الخلفي يمين	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	العتب السفلي يمين	يوجد خرايبش / خبطات خفيفة / الدهان الفبريكة متاكل	باب الشنطة	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة
دواخل وأرضية الشنطة	فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	يوجد رش مع معجون او اصلاح	الرفراف الخلفي شمال	يوجد رش مع معجون او اصلاح
قائم خلفي شمال	فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي شمال	أثار فك وتركيب	الباب الأمامي شمال	فبريكة ويوجد خرايبش أو خبطات خفيفة	دواخل وقوائم باب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	يوجد كسر في الغطاء	العتب السفلي شمال	يوجد خرايبش / خبطات خفيفه / الدهان الفبريكة متاكل
السقف	فبريكة بالكامل	كاوتش الأبواب	جيد	مساحات الزجاج الأمامي	بحالة جيدة
مساحة الزجاج الخلفي	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة

رش مع معجون جزئي في رفراف خلفي شمال واكصدام خلفي

الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	يوجد عطل في بعض المفاتيح	مفتاح زجاج أمامي يمين	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين	يعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي شمال	يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	يعمل بكفاءة	السنتر لوك	يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	يعمل بكفاءة	الكونتاكنت	يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	تعمل بكفاءة	الكاسيت/ الراديو /الشاشة	يعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية	تعمل بكفاءة
سماعة كاسيت خلفية	تعمل بكفاءة	أنوار أمامية	تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	تعمل بكفاءة
حساسات الركن	لا يوجد	كاميرات	تعمل بكفاءة	مرايات ضم	تعمل بكفاءة
تبريد التكييف	جيد	سويتشات التكييف	تعمل بكفاءة	هوايات التكييف	بحالة جيدة
أحزمة الأمان	تعمل بكفاءة	الطارة / الدركسيون	لا يوجد ملاحظات	الكلاكس	يعمل بكفاءة
التابلوه	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي يمين	يحتاج تنظيف فقط
فرش الباب الخلفي شمال	يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الخلفي يمين	يحتاج تنظيف فقط	الكونسول الوسط	بحالة جيدة
فرش كرسي أمامي يمين	بحالة جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	بحالة جيدة	فرش كنبه خلفي	بحالة جيدة
فرش السقف	يوجد هبوط	فيبر قائم أمامي يمين	أثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	أثار فك وتركيب
فيبر قائم وسط يمين	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي يمين	بحالة جيدة
فيبر قائم خلفي شمال	بحالة جيدة	مراية الزجاج الأمامي	بحالة جيدة	شماسات أمامية	بحالة جيدة
مقبض يد السقف أمامي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	بحالة جيدة

زجاج خلفي شمال لايعمل في لوحة مفاتيح الرئيسية

كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة




صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة

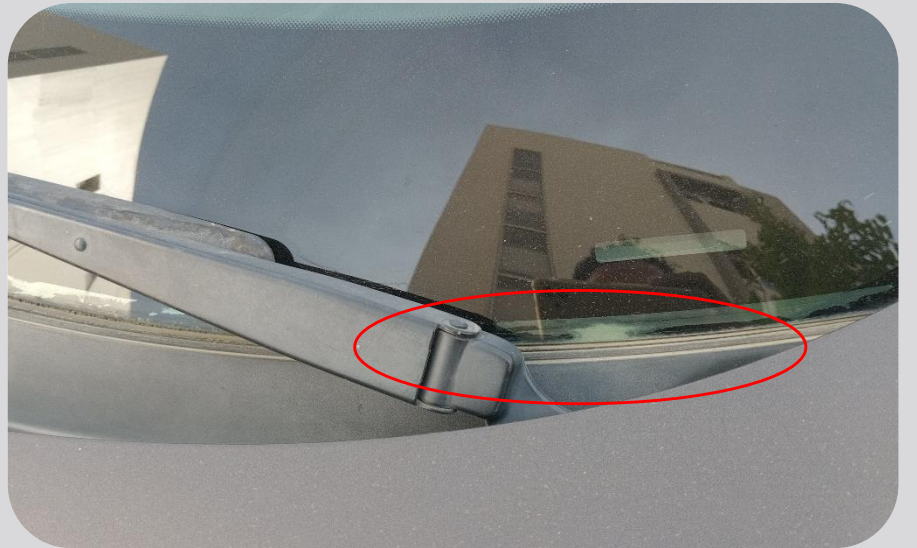

كشف شامل على حالة السيارة




صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة




صورة توضيحية للسيارة

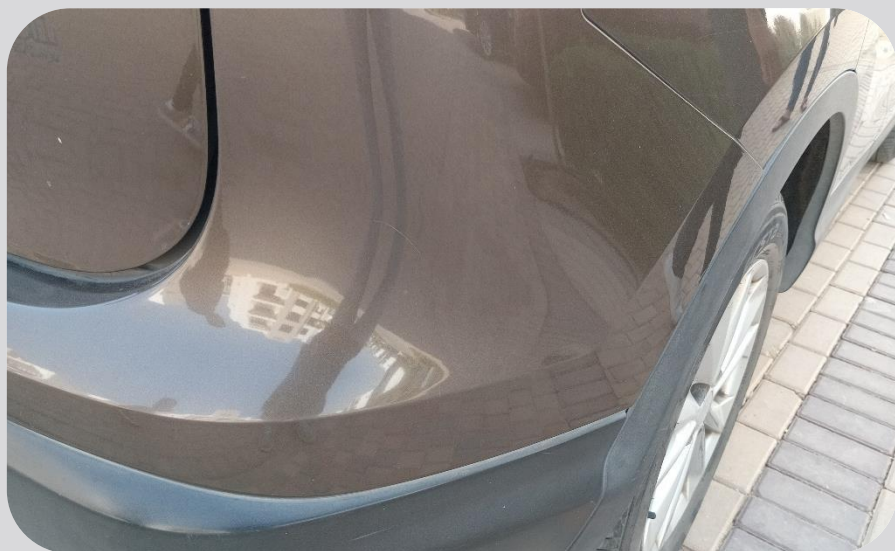

كشف شامل على حالة السيارة






صورة توضيحية للسيارة

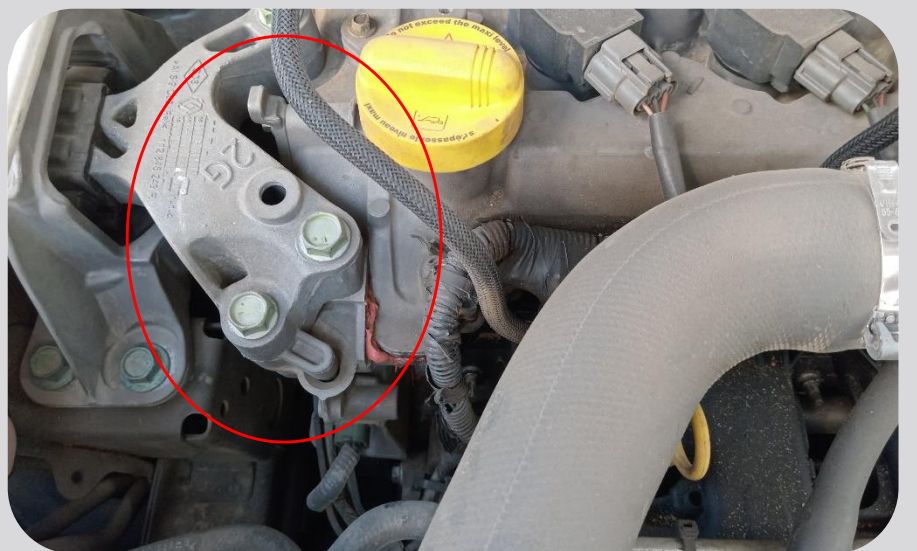

كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة

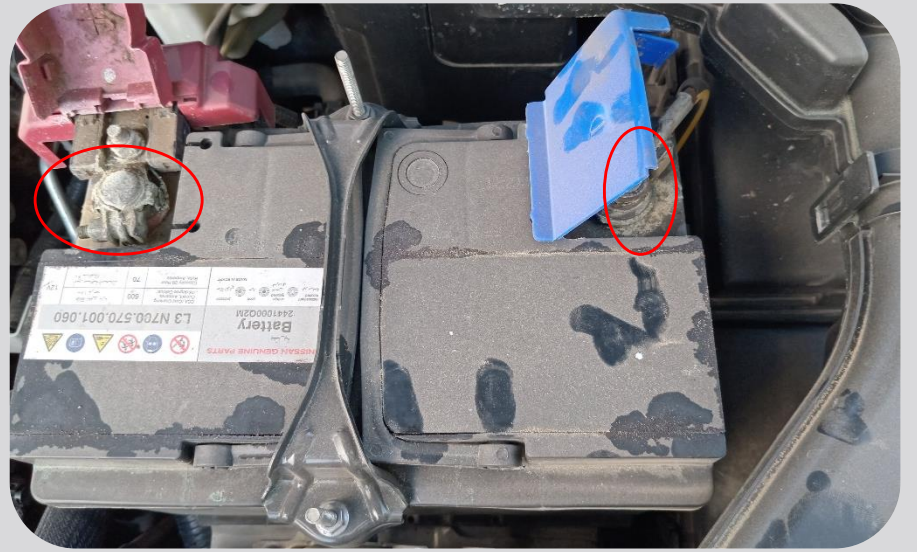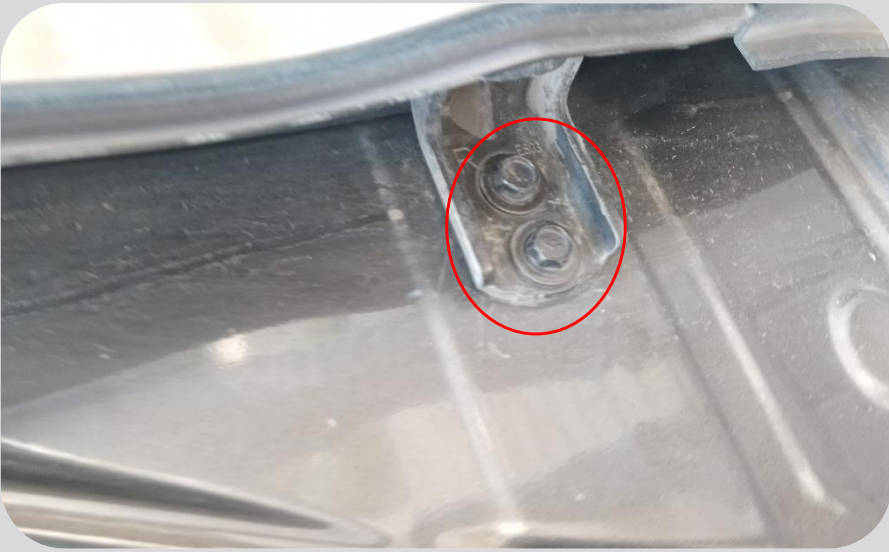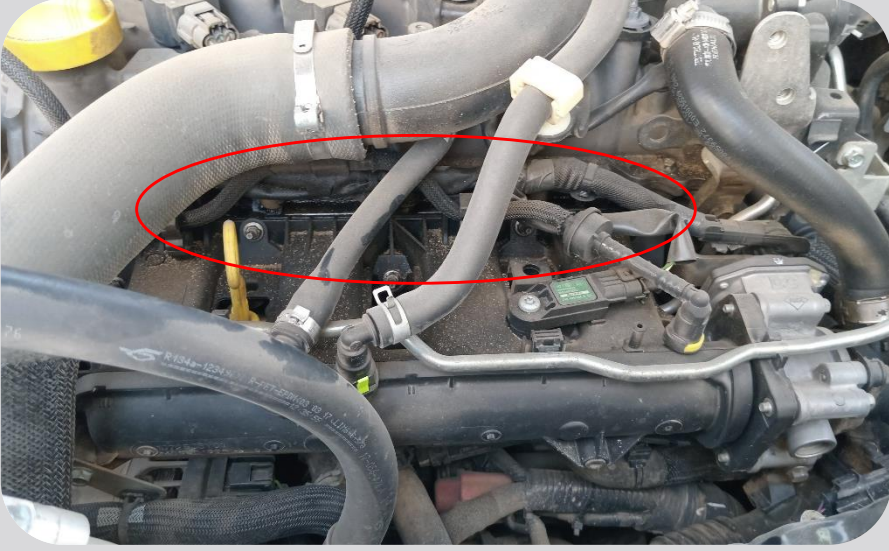



Shop: KARCEL
Tel: +201271111659
Email: customercare@karcel-eg.com
Address: 4A, Maadi Star Towers, Cairo

Report ID: MAXIA20240610133428
Test Time: 2024-06-10 13:34:28
Technician: --

2019/09- Nissan VEHICLE DIAGNOSTIC REPORT

Vehicle Information

2019/09-/Nissan/Qashqai/ Odometer Reading: 175335km
VIN: -- License Plate: --














Customer Information

Name: -- Tel: --

Device information

Scanner: MaxiDAS DS808 Serial Number: DS7GN1C01177
Version: V9.70 Repair Order Number: --

System Scanned(13)

System	Status/DTC
Engine	 0
Transmission	 0
ABS	 0
Air bag	 0
Meter/M&A	 0
Electric Power Steering (EPS)/DAST 3	 0
Air pressure monitor	 0
BCM	 0
HVAC	 1
EHS/PKB	 0
IPDM E/R	 0
CAN gateway	 0
Chassis control	 0

DTC (1)

HVAC (1 DTC)

DTC	Description	Status
B24D4	A/C control communication (Bus signal or message error)	Past

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note: Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.