



بيانات العميل والسيارة			
Hyundai Elantra CN7 2021 4th Category			موديل السيارة
59978	قراءة العداد	نبطي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
المقطم	المرور	2027-03-07	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة

نوع الهيكل	سiedan	عدد السلندرات	4
سعه المحرك	1600	التربو	لا يوجد
نوع الوقود	بنزين	عدد الایرياج	2
فتحة سقف	فتحة سقف	نوع الفتيس	أوتو 6 سرعات
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD	عدد المقاعد	5
نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	حساسات خلفية وكاميرا ✓
نظام تحديد المسار	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد
دخول السيارة	ريموت	نوع الفرش	قماش أصلي
الجنوط	اللومونيوم سبور	مقاس الجنوط	16
حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد	مفتاح التشغيل	مفتاح
كراسي كهرباء	لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد
كراسي ماساج	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	يوجد ✓
شاشة في التابلوه	6 بوصه	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد
مرايات ضم	يوجد	مثبت / محدد سرعة	يوجد ✓

ملخص حالة السيارة

• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	فبريكه بالكامل	حالة البودي الداخلي
• بحالة ممتازة	حالة العفشه	فبريكه (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجى
• بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسيه
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	بحالة جيدة جدا	حالة الكاوتشن
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكريشافات

حالة البوادي الخارجي

الكبوت	فبريكه (خرايبيش)	الاصدام الأمامي	فبريكه (خرايبيش)	فبريكه (خرايبيش - خبطات)
السقف	فبريكه بالكامل	الاصدام الخلفي	فبريكه بالكامل	فبريكه (صدمه كبيرة)
باب الشنطة	فبريكه (خرايبيش)	شبكة أمامية	فبريكه بالكامل	لا يوجد ملاحظات
الرفف الأمامي يمين	فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي شمال	فبريكه بالكامل	فبريكه (خرايبيش)
قائم خارجي أمامي يمين	فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	فبريكه (خرايبيش)	فبريكه (خرايبيش)
الباب الأمامي يمين	فبريكه (خرايبيش)	الباب الأمامي شمال	فبريكه (خرايبيش)	فبريكه (خرايبيش)
الباب الخلفي يمين	فبريكه (خرايبيش)	الباب الخلفي شمال	فبريكه (خرايبيش)	فبريكه (خرايبيش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	فبريكه بالكامل	فبريكه (خرايبيش)
الرفف الخلفي يمين	فبريكه (خرايبيش)	الرفف الخلفي شمال	فبريكه (خرايبيش)	فبريكه (خرايبيش)
العتب السفلي يمين	فبريكه بالكامل	العتب السفلي شمال	فبريكه بالكامل	فبريكه بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	فبريكه (خرايبيش)	مراية الباب الأمامي شمال	فبريكه بالكامل	فبريكه بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي
مفصلات الباب الشنطة	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الشنطة	فبريكه بالكامل	مفصلات الكبوت
ملاحظات أخرى				
حالة زجاج / كشافات / أخرى				
زجاج البانوراما	لا يوجد	زجاج فتحة السقف	بالة جيدة	بالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	بالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	بالة جيدة	بالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	بالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	بالة جيدة	بالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	بالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بالة جيدة	بالة جيدة
شرعات خلفية	بالة جيدة	شرعات أمامية	بالة جيدة	بالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	كسر بالباغة	الكشاف الأمامي شمال	بالة جيدة	بالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	بالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بالة جيدة	بالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	بالة جيدة	بالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	بالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	لا يوجد ملاحظات	جيد
سيستم مياة مساحات	لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	بالة جيدة	لا يوجد
مساحات الزجاج الأمامي	بالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي		
ملاحظات أخرى				

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دداخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد	
صدمة اسفل السياره من الامام (كسر في مصفحه فيبر سفليه - اعوجاج في سرينتينه تكييف)			ملاحظات أخرى	
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	
			ملاحظات أخرى	

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاربيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحالة جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطاارة / الدركسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● تحتاج تنظيف فقط	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شمامسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحووض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	آثار تسربيات زيت	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	بنرولي	لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية	طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
لا يوجد			وجود نتش أو خطأ مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
			حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
			لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أمامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أمامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● جديدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	50% ~ ●	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
50% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديدة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
				ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثنى	● تجريحات بسيطة	حالة جنط الاستثنى
		تيبوليس	نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	قابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● غير متاح أثناء الفحص	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● غير متاح أثناء الفحص	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● غير متاح أثناء الفحص	الريموت / المفتاح الإضافي

تجربة القيادة

ملاحظات الأصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR O



RR O



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS




الكشاف الأمامي يمين : كسر بالباغة



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بالحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

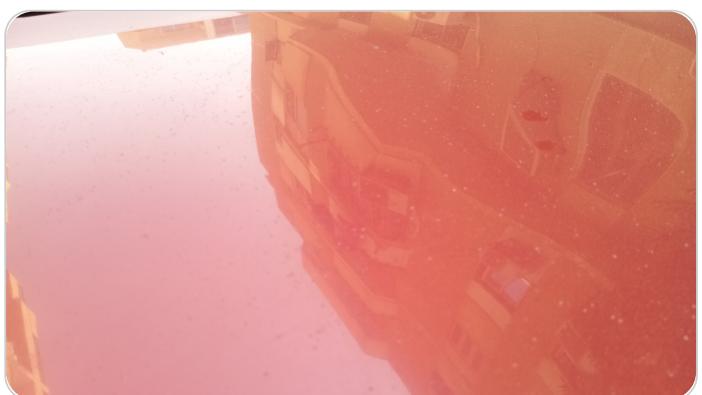

الكبوت : فبريكه (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكه (خرابيش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)



الاصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الاصدام الخلفي : فبريكا (صدمة كبيرة)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)



الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)



مرآية الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



دوار خل وقوائم باب الأمامي شمال : فبریکة (خرابیش)



دوار خل وقوائم باب الخلفي شمال : فبریکة (خرابیش)



دوار خل وقوائم باب الأمامي يمين : فبریکة (خرابیش)



دوار خل وقوائم باب خلفي يمين : فبریکة (خرابیش)



سرینتینه التکیف : اعوچا خفیف